



قررت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تدريس هذه الحقيقة في "المعاهد الثانوية الفنية"

الإنشاءات المعدنية

الألミニوم و تشكيل و صفيح

الصف الأول






الإنشاءات المعدنية

الوحدة الأولى

الإنشاءات المعدنية

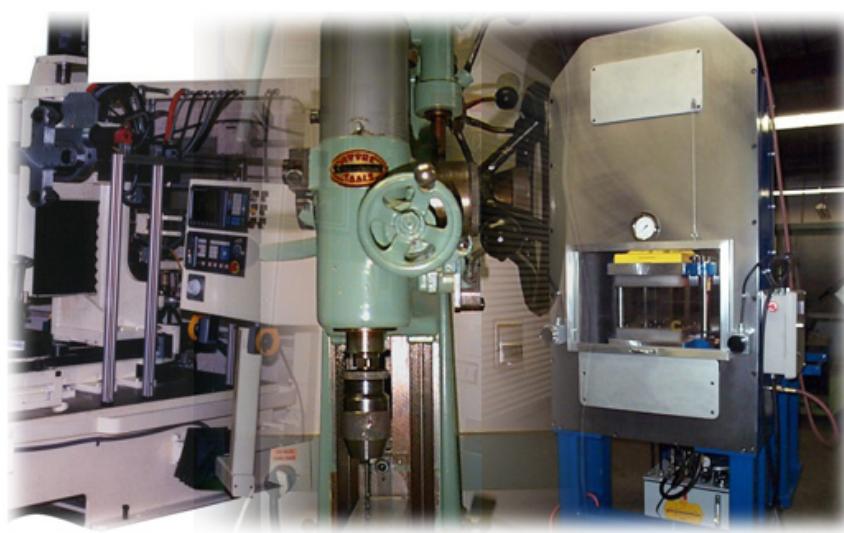

الوحدة الأولى

اسم الوحدة : الألمنيوم

الجذارة : التعرف على أجهزة الألمنيوم .

الأهداف: أن يتعرف الطالب على جميع أجهزة الألمنيوم.

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل الطالب إلى إتقان الجذارة بنسبة ٨٠٪

الوقت المتوقع للتدريب على الجذارة : ١٥٠ حصة (فصل دراسي كامل)

الوسائل المساعدة : ورشة الألمنيوم مجهزة بالكامل قطاعات الألمنيوم متكاملة

المقدمة

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهدى الله فلا مضل له و من يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وبعد :

نقدم منهج السنة الأولى لقسم المعادن في ثوبه الجديد فلقد لمست المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني تلك الهوة بين ما يدرس في المعاهد و سوق العمل ، فحرصت المؤسسة بتوجيهه من قيادة حكومتنا الرشيدة على تدارك هذه الهوة وذلك بدراسة وتحليل احتياج سوق العمل لتخرج دفعات من السواعد الفنية المدربة تدريباً تقنياً عالياً قادرة على التطوير والإبداع في مجال هندسة المعادن بكفاءة وطنية مؤهلة .

ولقد حرص سلفنا الصالح على تحقيق اكتفاء المسلمين في جميع نواحي الحياة فقرر فقهاء المسلمين أن الأمة إذا افتقرت إلى مخيط - إبرة خياته - أثمت الأمة كلها فلما حققوا هذا المبادئ السامية كان قصب السبق وميدان الصدارة لهذه الأمة ، وعليه فإننا نحث أبنائنا الطلاب على السير على نهج سلف هذه الأمة الصالحة ، وأن يقتدوا دربهم ليعلموا بشأن أمتهم ، ولتكن دولتهم التي لم تألهوا دعماً مادياً أو معنوياً في تعليمهم على رأس الدول المنتجة والمصدرة من بين دول العالم .

نسأل الله عز وجل أن يوفق كل من ساهم لبناء هذا الوطن وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين و سمو ولی عهده ومعالي الدكتور علي بن سليمان الغفیص .

وأن يجعل ما يعلمه لصالح هذا البلد المعطاء في موازين أعمالهم إنه ولی ذلك و القادر عليه.

مقدمة الوحدة الأولى

في هذه الوحدة يتعرف الطالب على المبادئ الأساسية في صناعة للألومنيوم بدأً من معرفة مواصفات موقع العمل في ورش الألمنيوم وترتيب ماكينات الإنتاج بداخلها ، ومواصفات أجواء العمل المناسبة للإنتاج وما يتعلق بالأمن والسلامة في الورش .

كما يتدرّب الطالب على الأجهزة الأساسية والأدوات والوسائل المستعملة في عمليات الإنتاج المختلفة المتعلقة بالألومنيوم والجزء النظري المساند والتمارين العملية التي تشمل على أغلب المبادئ الأساسية العملية التي يجدر بالطالب أن يتّعلمها في السنة الأولى ويتدرب عليها ويتقنها وبعض الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الطالب ، وما هي آثارها على المنتج وكيف يمكن تلافيها ، أو التخلص منها في حال وقوعها ، أما فيما يتعلق بتوزيع الدراسة فسيتم بمثابة الله تدرّيس هذه الوحدة في فصل دراسي كامل توزع الدراسة فيه بين النظري والعملي على النحو التالي : - حتى صفحة ٦ يتم تدرّيسها في النظري والنشر واللوب والربط بالبرشمة والرسم أما العملي فيتم تدرّيس كامل الوحدة حتى الأجزاء الخاصة بالجزء النظري فيتم تنفيذ بعض إجراءات السلامة والنشر والتعرّف على الربط باللوب والبرشمة وغيرها .

الألミニوم

معرفة مواصفات موقع العمل

موقع العمل : هو المكان الذي يتم فيه إجراء مجموعة عمليات الإنتاج. وعندما يراد إنشاء ورشة عمل الألミニوم (المقصود هنا عمل طلبية عميل) فإننا نحتاج إلى عمل تخطيط متكمال يتلائم مع ظروف العمل وخطواته والعمال وما يتعلق بالأمن والسلامة وطريقة تأمين الخامات من المخزن إلى مكان العمل بحيث نصل إلى أقصى فعالية إنتاج وبأقل جهد من العمال في ظل ظروف الأمان والسلامة داخل مقر العمل وسوف نأخذ هذه المواصفات بشيء من التفصيل.

س: ما هو موقع العمل ؟

ترتيب الماكينة في الورش

حيث يتم ترتيب الماكينات حسب تسلسل عمليات الإنتاج بدأً بموقع الخامات يتبعه مقاطع الألミニوم مروراً بماكينات حني هذه المقاطع (إن كان في التصميم عملية حني) ثم بالتخريم، ثم قسم وضع إكسسوارات الألミニوم (مقابض ، شرائط مطاطية ، عجلات.. الخ) ، ثم بقسم التجميع وانتهاء بقسم ضبط الجودة والتغليف استعداداً للنقل للمخزن أو للمستهلك ، وبعض بروفيلات الألミニوم تكون عادة بطول ٦ أمتار لذا يجب أن نأخذ في عين الاعتبار عند تجهيز الماكينات أن يكون هناك متسع أمام وخلف الماكينة لتسهيل مناولة المواد.

مواصفات جو العمل

حيث أن الورشة هي بيئة ملوثة وعالية الحرارة فيجب أن نعتني بأمور منها وضع مراوح تهوية عالية الجودة لسحب الغازات الناشئة من عمليات التشغيل المحافظة على درجة حرارة الورشة بحدود 20°C وهي القيمة المثالية التي تعين العامل على أداء عمله بصورة جيدة.

وجود عمال نظافة للتخلص من رواسب عمليات الإنتاج من شظايا وراثيش وأوراق تغليف وخلافه أولاً بأول. س: كم انسب درجة حرارة في موقع العمل ؟

الأمن والسلامة

يتم تخطيط أرضيات العمل بألوان (غالباً أصفر أو برتقالي) واضحة تبين المعابر وأماكن المرور ، وكذلك توفر طفایات الحريق المناسبة للمصنع ومخارج الطوارئ .

كذلك يجب أن تتوفر مسافات كافية للعمال بحيث لا يضطر العامل للاقتراب من ماكينة بشكل يهدد سلامته.

ويجب أن تتوفر مخازن للمواد الخام بحيث لا تراكب المواد فوق بعضها البعض.

الشروط العامة الواجب توفرها في موقع العمل :

١) إضاءة كافية.
تهوية مناسبة.

نسبة ضجيج منخفضة (ويستخدم واقيات للأذنين في حالة الضجيج العالي).
وجود المسافات المناسبة بين الماكينات.

س: اذكر ثلاث من الاشتراطات العامة للسلامة؟

أما الظروف التي يجب أن يهيئها العامل فهي :

١) لبس الملابس المناسبة:

عند ارتداء الملابس المناسبة يستطيع العامل رفع أدائه للعمل فلا يستطيع العامل أن يعمل بالثوب والغترة و الملابس الفضفاضة داخل موقع العمل.

٢) ارتداء ملابس السلامة:

ارتداء القفازات مثلًا عند حمل الزجاج يعتبر أمراً واجباً لا يمكن حمل الزجاج بدون القفازات ، أيضاً نظارات السلامة لا يمكن العمل على المنشار أو المثقب بدونها ، أحذية السلامة تقي القدم من خطر إصابتها في حال سقط عليها حمل ثقيل كالمطرقة .

٣) تجهيز وتهيئة المواد الخام:

المواد الخام في أعمال الألمنيوم مثل البروفيلات والزجاج يجب تهيئتها قبل الاستعداد للعمل فيجب اختيارها ووضعها على سطح العمل.

- ٤) تهيئة العدد:
يجب على العامل أن يعد قائمة بالعدد المطلوبة كالمفكات والمنشير وغيرها ويجهزها لتكزن قربة منها
أثناء العمل فلا يضطر لترك موقع العمل ليذهب بعيداً.
- ٥) تهيئة المعدات:
يجب أن يتم تركيب المثقب أو المشار الآلي في مأخذ الطاقة (مصدر الطاقة) سواء كان هوائياً أو
كهربائياً وتأمينها.
- ٦) إزالة العوائق:
ومن العوائق التي يكثر وجودها أدوات اللصق والسيريكون وأسلاك الكهرباء وليات الهواء ، فيجب أن
يكون موقع العمل أو طاولة العمل خالية من هذه المعوقات.
- ٧) إزالة المواد القابلة للاشتعال:
مثل السيريكون والكيروسين وغيره من المواد التي قد تستخدم للتقطيف.
- ٨) الحذر من إصابة المارة أو الزملاء:
عند حمل البروفيلات و المقاطع المعدة للقص يكون نظر العامل على الجزء الأمامي منها أما الجزء الخلفي
فقد لا ينتبه له العامل أو زملائه وينطبق نفس الكلام على الزجاج.
- ٩) إعادة الأشياء إلى مكانها ليتسنى للعامل الآخرين الحصول عليها بسرعة.
توجد البروفيلات والمعدات في أماكن ثابتة وفي حالة سحب العامل من البروفيلات عدد أكبر من حاجته
يجب إرجاع الزائد إلى مكانه ليتسنى له ولغيره أخذ البروفيل الصحيح من مكانه مرة أخرى.
س: ما الظروف التي يجب أن يهيئها العامل في موقع العمل ؟

المعدات والآلات الخاصة بالألمنيوم


الألمنيوم من المعادن الطرية والتي لا يحتاج التعامل معها (نسبةً) إلى قوى كبيرة لذلك يتم التعامل معه يدوياً أو بالآلات النيوماتية (التي تعمل بالهواء المضغوط) ومنها:

المنشار اليدوي



شكل ١

يتميز المنشار اليدوي عن المنشار اليدوي (شكل ١) بسهولة تشغيله وإمكانية العمل به في أي مكان ، كما يوجد منه منشار زاوية يمكن به نشر مقاطع الألمنيوم بزوايا غير زاوية ٩٠ مثل ٤٥ كما في (شكل ٢).

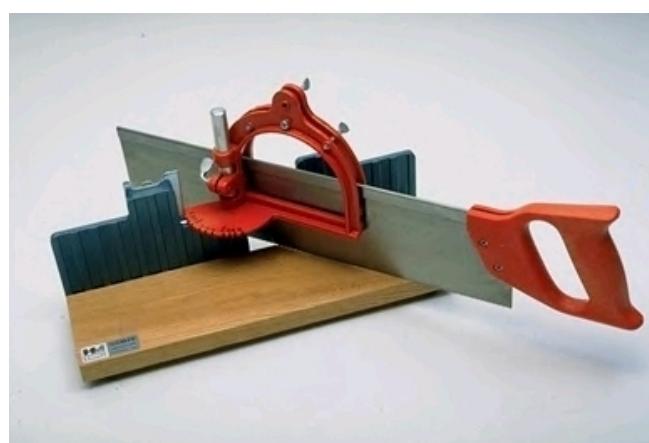

شكل ٢

المشار الكهربائي

يستخدم في أعمال الألمنيوم أكثر من المشار اليدوي لقطع بروفيلات بزوايا مختلفة ويأتي بطاولة وبدون طاولة (شكل ٣)



شكل ٣

س: عدد بعض أنواع المناشير و اذكر استخداماتها ؟

المفك

هناك عدة أنواع من المفكات وسنتناول بالعرض هنا أكثرها انتشاراً :

المفك المسدس (مفتاح آلن)



شكل 4



شكل 5

ويتميز هذا الشكل بقوّة الربط وامكانيّة استعماله في المواقع الضيقة (شكل ٤,٥) ويفك المسامير



المفك العادي



شكل ٦



شكل ٧

ويستخدم لثبيت البراغي وهو على نوعين لكل نوع مقاسات مختلفة تختلف حسب كبر البراغي وصغره ، وتمتاز مفكات المربع (شكل ٦) بمركزيتها مما يسهل استخدامه مع الأجهزة الهوائية أو الكهربائية التي تركب المسامير آلية ، أما المفك العادي (شكل ٧,٨) فيمتاز بقوة الربط العالية.



شكل ٨

س: في ماذا يستخدم مفتاح آلن و المفك العادي

مفتاح الصامولة والسمار

يستخدم لفك الصامولة والسمار، ويوجد منه المفتوح والمختوم (شكل ٩) وهناك ترقيم لهذه المفاتيح المستخدم بكثرة هو ترقيم المليمتر أما ترقيم البوصة (أجزاء من البوصة) فهو موجود في السوق ولكن غير منتشر.



شكل ٩

يوجد أيضاً مفكات (حبه) وتستخدم لفك وربط المسامير دون الصواميل (شكل ١٠) حيث يمنع الجزء الخارج من المسamar داخل الصامولة في حالة كان طويلاً من الإحكام على المسamar.



شكل ١٠

س: لماذا لا يستخدم طقم الحبة لفك الصامولة؟

البرشام

يوجد أدوات يدوية و ماكينات نيوماتية (تعمل بالهواء) و سنتناول عملية البرشمة في درس لاحق بتفصيل أكبر.



شكل ١١

السيليكون

يستخدم السيليكون لسد الفجوات والفراغات بين تركيبات الألمنيوم والجدار أو بين التركيبات وألواح الرخام والزجاج ، ويراعى في وضع السيليكون اختيار اللون المناسب أو استخدام اللون الشفاف.



شكل ١٢

ملازم الربط

وستستخدم لثبيت القطع مع بعضها حتى يتم تثبيتها أو تجميعها مع بعض وذلك في العمليات التي تتم على القطع المتعددة من تثبيب أو تلصيق.




شكل ١٣

عدد القلوظة



شكل ١٤

القلووظ هو أسنان المسamar ويتم عمل هذه الأسنان في البروفيلات بعد ثقبها بالملقاب بواسطة ذكر القلووظ (شكل ١٤) المركب على المثقب مباشرة أو على كفة القلووظ (شكل ١٥)

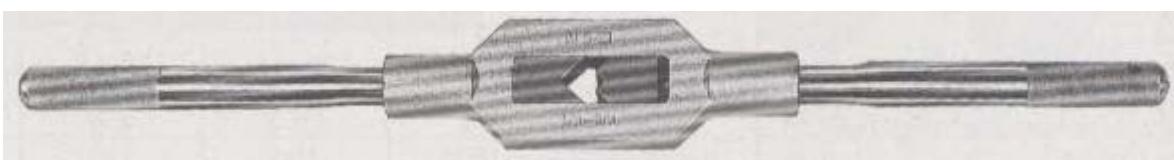

شكل ١٥

ملزمة

تستخدم لثبيت الأجزاء على طاولة العمل والمشغولات ليتسنى العمل عليها دون حركة وهناك ما يتحرك في محور واحد وما يتحرك في أكثر من محور (شكل ١٦)



شكل ١٥

س: ماذا يميز ملازم الربط عن الملزمة العادية ؟

س: كيف يتم عمل القلاووظ على البروفيل ؟

المثقب

يستخدم المثقب في الألمنيوم لعمل الثقوب ولتسينينها (عمل قلاووظ داخلي) وأيضاً لثبيت المسامير، ومنه الثابت والمتحرك (شكل ١٧)



شكل ١٦

الرسم

الرسم الفني هو لغة التخاطب في الورش بين مشغلي الآلات والمصممين وغيرهم وتم الاتفاق على مجموعة من القواعد والمبادئ لعمل هذه الرسمات تكون مفهومة عند المهندس ومساعده وفنى التشغيل (المباشر لعملية التشغيل).

أدوات الرسم

يستخدم للرسم الفني مجموعة أدوات ضرورية لتنفيذ رسم عالي الجودة يمثل تماماً المشروع المراد عمله =

قلم الرصاص

ويجب استخدام القلم الآلي (الضفاط) وتصنف الأقلام حسب نوع الفحم الموجود فيها من جاف إلى لين إلى لين جداً ويستخدم الجاف للرسم المبدئي حيث لا يؤثر على الورق وعند مسحه لا يترك أثراً أما اللين جداً فإنه يستخدم للرسم النهائي ويكون يترك أثراً عند مسحه أو حتى لمسه باليد ، أيضاً يصنف القلم الآلي حسب سماكة الريشة ويستخدم في الرسم ريش ابتدأ من ٣٠ إلى ٤mm ويفضل استخدام الريشة بسمك 0.5mm



شكل ١ قلم آلي بريشة 0.5mm



شكل ٢ قلم آلي بسمك ريشة 0.7mm



شكل ٣ قلم عادي بريشة لينة نوع (HB)

المساحة

مساحة القلم الرصاص يجب أن تكون طرية وبحجم يساعد على التعامل معها ويمكن تنظيف المساحة بمسح جزء من ورقة نظيفة.


ورق الرسم

يستخدم المقاس A لوصف مقاس ورقة الرسم الذي يبدأ من A0 إلى A6 وكل مقاس يكون نصف المقاس الذي يليه كما في الجدول التالي :

A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
١٤٨	٢١٠	٢٩٧	٤٢٠	٥٩٤	٨٤١	١١٨٩	الطول
١٠٥	١٤٨	٢١٠	٢٩٧	٤٢٠	٥٩٤	٨٤١	العرض

لوحة الرسم

تستخدم لوحة الرسم لثبت ورقة الرسم ونستخدم في الصف لوحة مقاس A3 ، أيضاً تستخدم لوحة الرسم لضبط الزوايا على الورقة خاصة التعامد وتأتي هذه اللوحات بزوايا يفضل اختيار الزوايا المتحركة منها .

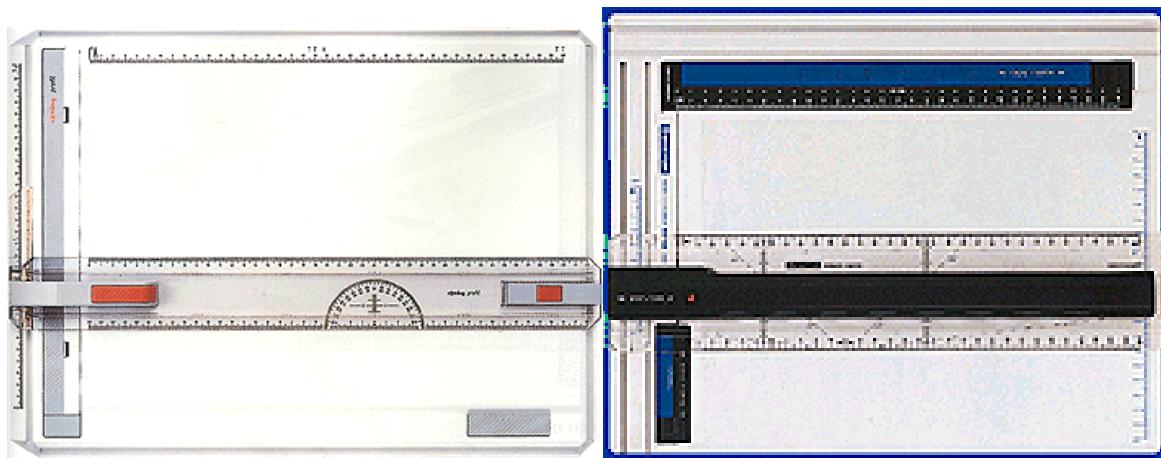

شكل 4 لوحة رسم مقاس A3 خطوط الرسم

تقسم خطوط الرسم الى خط جسم وخط بعد ويكون خط الجسم بسمك 0.5mm أما خط البعد فيكون بسمك 0.3mm (يستخدم لكل منها قلم خاص) ، يرسم كامل جسم التمرين بتفاصيله


أنواع خطوط الرسم

النوع	الاستخدام (مختلف)	قلم الرصاص	الickness mm	تسمية الخط
حواف حادة	حواف الأجزاء المرئية خطوط الإحاطة المرئية حد طول اللوبي المغلوط	HB	0.35 0.5 0.7	خط كامل عريض
خط بعد مساعدة	خطوط الأبعاد وخطوط الأبعاد المساعدة عمليات الترقق (التهثير) أسنان (قاع) اللوب	2H	0.18 0.25 0.35	خط كامل رفيع
$5+1=6$	عواطف الأجزاء المختلطة (المتوازية) خطوط الإحاطة المختلطة	2H	0.18 0.25 0.35	خط منقط (من شرط)
$10+1+1+1=13$	خطوط المستقيم خطوط التمثال	2H	0.18 0.25 0.35	خط رفيع من شرط ونقط
$10+1+1+1=13$	مسار الفعل	HB	0.35 0.5 0.7	خط عريض من شرط ونقط
	خطوط إحاطة الأجزاء المتداخلة التي لا تشملها مجموعة التركيب	2H	0.18 0.25 0.35	خط من شرطة ونقاطين بالتناوب
غير مبالغ فيه . غير منتظم	خطوط الكسر في المعادن	2H	0.18 0.25 0.35	خط يدوي حر
	خط الكسر (الخلط اليدوي الحر، خاصة في رسومات أجهزة التخطيط)	2H	0.18 0.25 0.35	خط متعرج

شكل 5



أنواع الأسهم


نستخدم في الرسم الأسهم رقم 1 في حالة الاشكال الصغيرة و رقم 5 في حال الاشكال الكبيرة

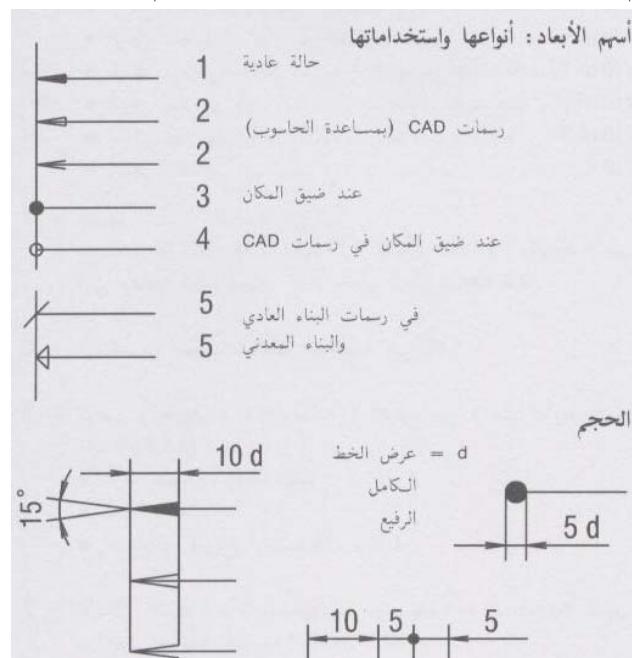

شكل 6

انقل الرسم التالي الى لوحة الرسم مع كتابة الأبعاد عليه

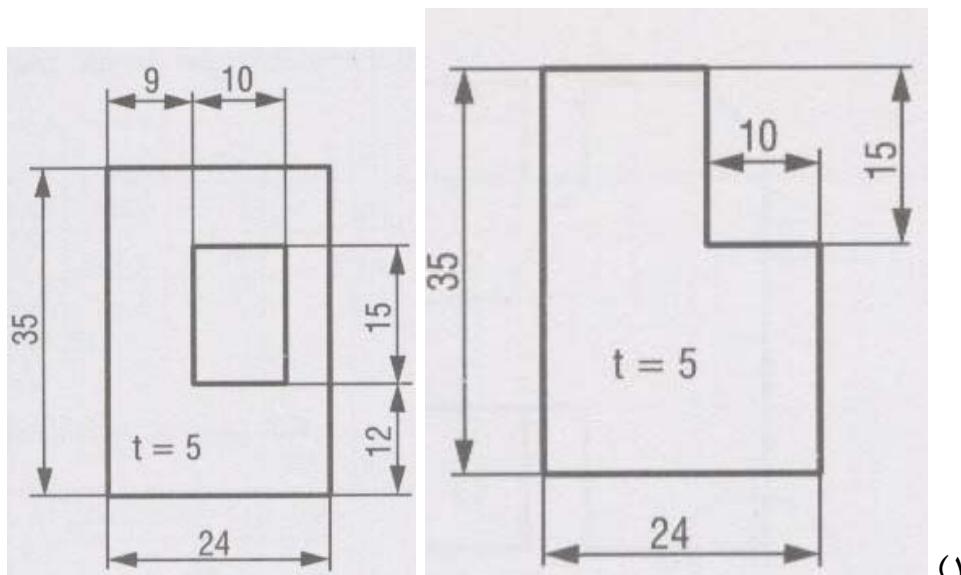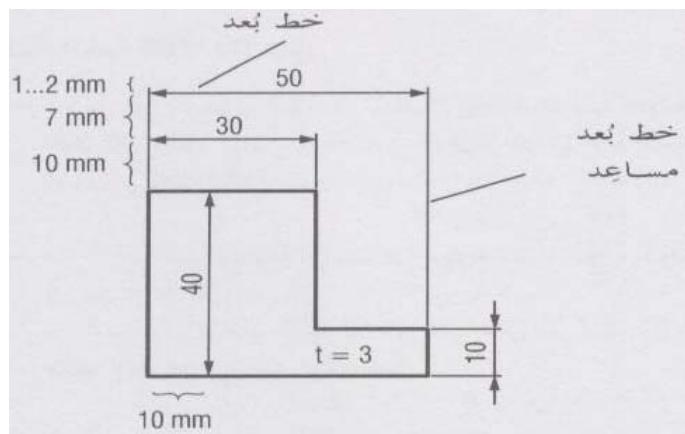

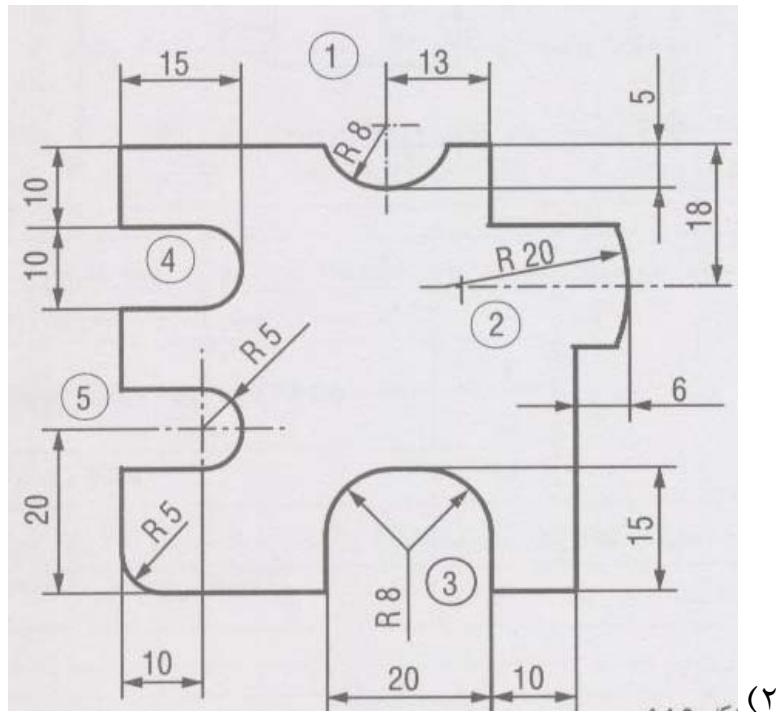

مقاييس الرسم


نقصد في مقاييس الرسم حاصل نسبة الرسم على الورق الى الرسم الطبيعي ، ومقاييس الرسم الحقيقي يكون $1:1$ أما اذا كبر الرقم على اليمين $1:5$ فهذا يعني أن الابعاد على ورقة الرسم أكبر من الحقيقي بخمس مرات ، أما $1:5$ فهذا يعني أن الابعاد في ورقة الرسم خمس البعد الحقيقي (أصغر)

تمرين ارسم الشكل رقم ١ بمقاييس رسم $1:5$

تمرين ارسم الشكل رقم ٢ بمقاييس رسم $1:1$

تمرين

ارسم نافذة الضلعة الواحدة ذات المفصلات مع رسم تطابق البروفيلات و وضع كافة الابعاد عليها (اختر مقاس رسم مناسب)

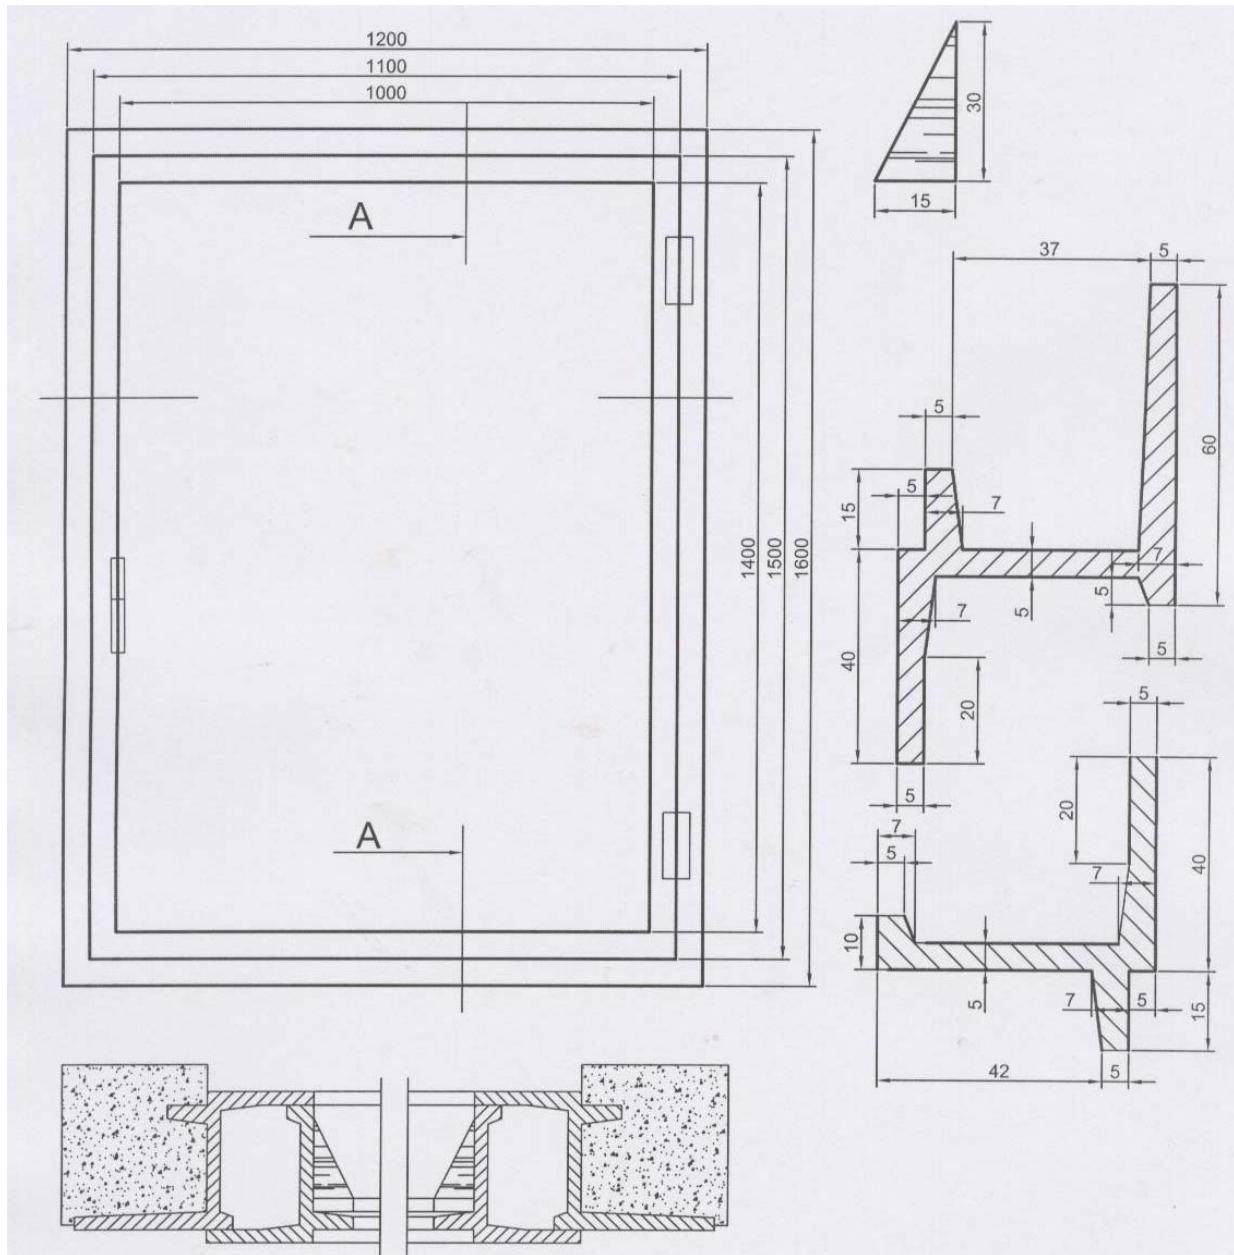


س: هل تستطيع رسم الشكل الموجود ص ٥٨ و ٥٩

تمرين

رسم نافذة الضلفتين ذات المفصلات مع رسم تطابق البروفيلات و وضع كافة الابعاد عليها (اختر مقاسات
(رسم مناسب))

كم عدد البروفيلات ؟

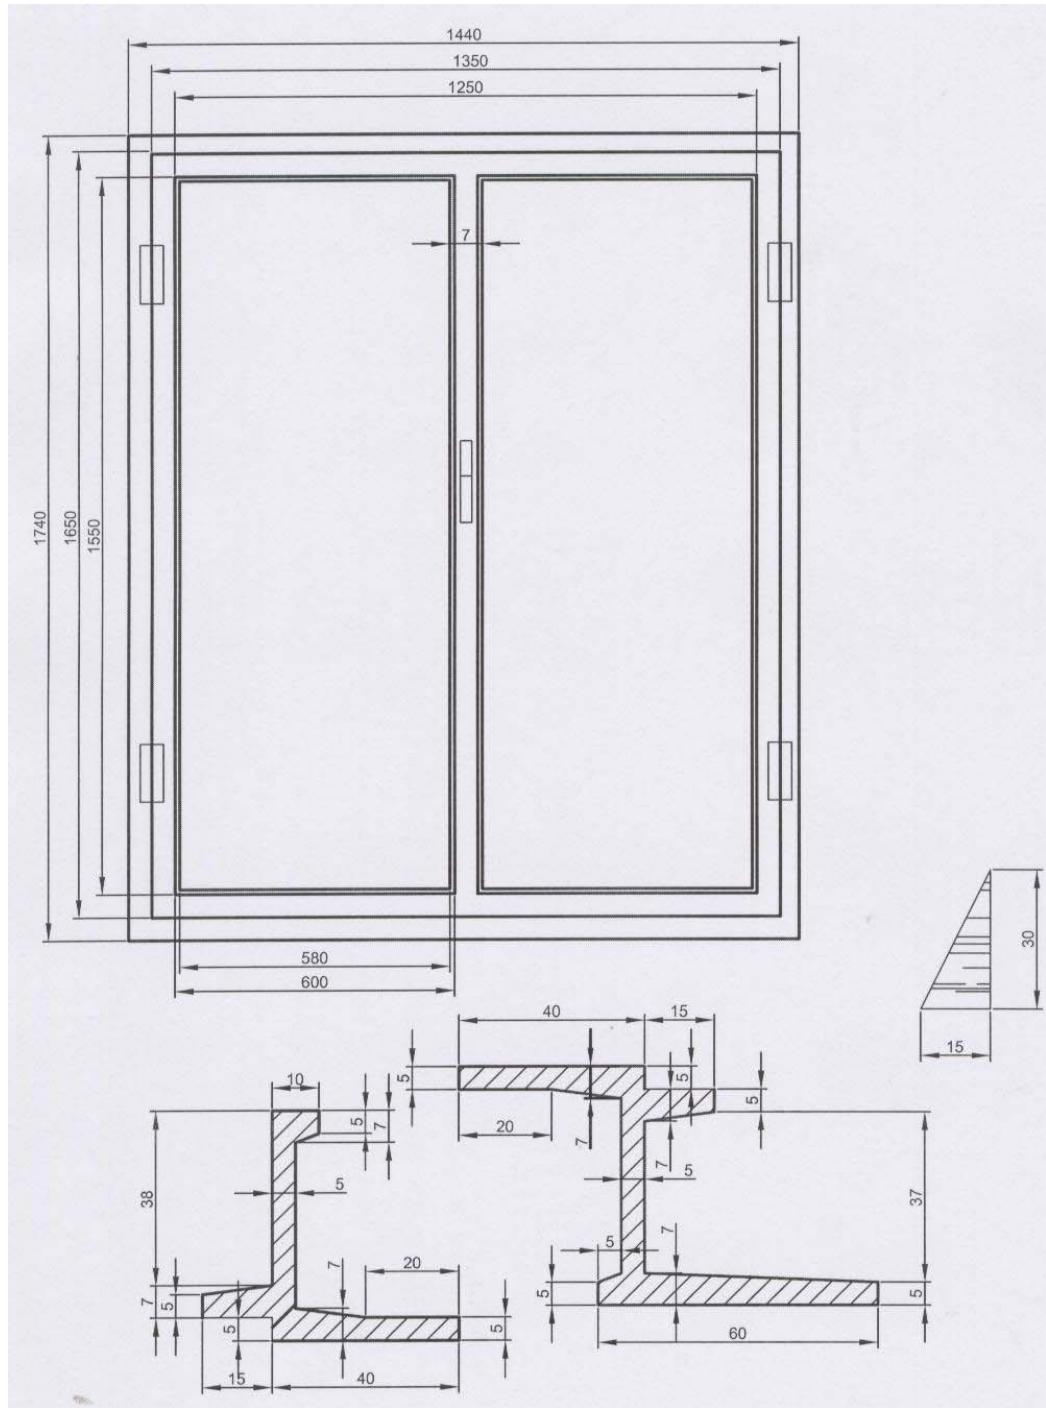

النشر


هدف عملية النشر

الهدف من عملية النشر فصل المشغولات وقطع الثقوب والمجاري ، ويصنع نصل المنشار من الفولاذ لعدة غير السبائك أو الفولاذ سريع القطع

طرق نشر وقص الألمنيوم اليدوي

بعد قياس المسافة المطلوبة للنشر يتم وضع علامات النشر بالقلم أو بالشنكار ثم يتم عمل حز بالمبرد المثلث (أو بزاوية المبرد المبطط) ثم يتم بدء العمل ، وهنا يجب التأكد من اتجاه القطع للمنشار إذا كان للأمام أو للخلف.

زوايا المنشار

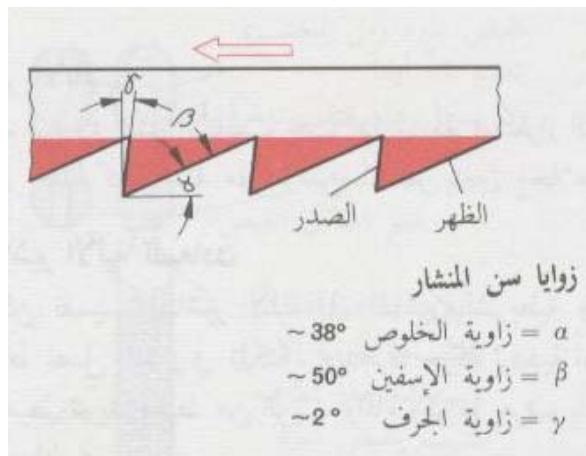

شكل ٧٨

$$38^\circ = \text{زاوية الخلوص} \quad 50^\circ = \text{زاوية الإسفين} \quad 2^\circ = \text{زاوية الجرف}$$

يتكون سن المنشار من إسفين قطع له ثلاث زوايا

زاوية الخلوص وهي الزاوية التي تقع بين ظهر السن وقطعة العمل ، وزاوية الإسفين وهي الزاوية الحادة من سن المنشار والزاوية الثالثة هي زاوية الجرف وتقع بين زاوية العدة والمكمل للزاوية القائمة ليصبح مجموع الزوايا الثلاث 90° (شكل ١٨)

س: ما الهدف من عملية النشر؟ وكيف يتم عملها؟

س: ما هي زوايا المنشار؟ بين مع الرسم

تأثير المنشار

تمثل الأسنان أسافين قطع صغيرة تقع خلف بعضها البعض ويتحدد شكل السن وحجم الفراغات بين الأسنان بحسب نوع المادة المطلوب قطعها.

تقوم فراغات الأسنان بتخزين الرائش الناتج من النشر وإخراجه من الشق المقطوع ، ومن ثم يجب أن تكون هذه الفراغات في حالة المنشير المخصصة للمواد اللينة أكبر منها في المخصصة للمواد الصلدة.

العلاقة بين خطوة الأسنان ونوع المادة :

المواد اللينة (الطيرية) : يستخدم منشار ذو أسنان خشنة ويحتوي من (٢٢ - ١٤) سنة في البوصة الواحدة (١ بوصة = ٢,٥٤ مليمتر)

المواد الصلدة : يستخدم منشار ذو أسنان متوسطة يحتوي من (٢٨ - ٢٢) سنة في البوصة.

المواد عالية الصلادة : يستخدم منشار ذو أسنان متوسطة يحتوي من (٢٨ - فأكثـر) سنة في البوصة.

س: ما هو تأثير المنشار ؟

س: بين العلاقة بين عدد الأسنان و صلادة المادة ؟

س: ما الهدف من عملية التفليج ؟

س: ما الهدف من عملية التمويج ؟

س: ما هي عملية التفليج ؟


س: ما هي عملية التمويج ؟

القطع الحر

تتولد حرارة في كل من الشغالة ونصل المثار نتيجة الاحتكاك أثناء القطع مما يؤدي إلى حدوث التحام على البارد لجسيمات دقيقة من المعدن على نصل المثار وعلى سطح الشغالة فتكون النتيجة انحسار نصل المثار في الشق المقطوع ومن ثم يجب أن يكون الشق المقطوع بالأسنان أعرض من سمك نصل المثار حتى يتمكن المثار أن يقطع قطعاً حراً داخل مجراه قطع خلوص مناسب ويتم ذلك إما بتفليج أو بتمويج نصل المثار .

١) التفليج


يستخدم لقطع المواد اللينة ، ويتم فيه حني أسنان مفردة أو مزدوجة حنياً متعاقباً مرة لليمين وأخرى لليسار بالتعاقب وبطريقة منتظمة (شكل ١٩)

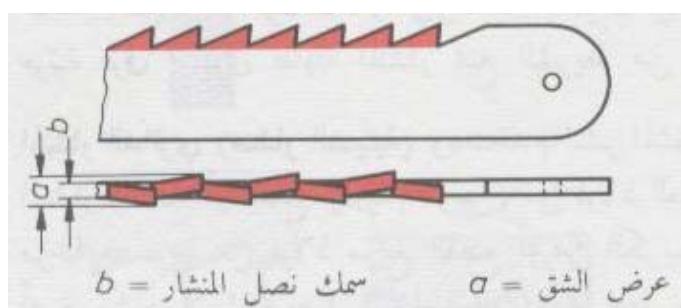

شكل ١٩

٢) التمويج

ويتم بحني مجموعات من الأسنان (نحو ستة أو سبعة) إلى اليمين وإلى اليسار بالتعاقب ، وعموماً يصلح التمويج للأسنان الدقيقة (شكل ١٩)

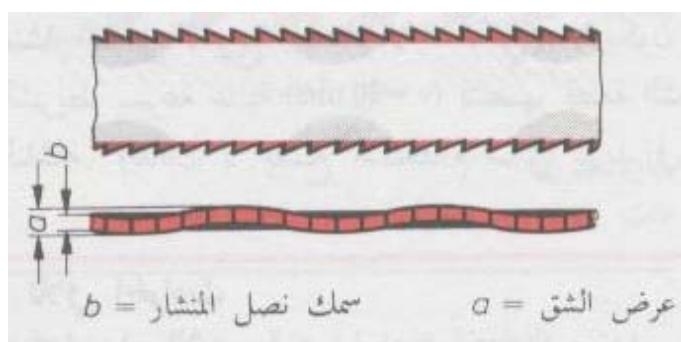

شكل ٢٠

أنواع المناشير اليدوية :

مناشير القوس :

تكون صفيحة المنشار مسننة من حد واحد ، ويستخدم للقطع العادي.

مناشير المنحنيات :

تكون صفيحة المنشار رفيعة من الأمام وعرضية من الخلف لإمكانية القطع في اتجاه منحني .
يستخدم في قطع الحزوز الضيق مثل رؤوس المسامير والأصابع الملوبة (شكل ٢٠)



شكل ٢١

أنواع المناشير الآلية :

المناشير الشريطية :

يدور شريط المنشار بشكل متواصل حول عجلتين كبيرتين.



شكل ٢٢

الناشير الدائرية (الصينية) :

يصنع قرص المنشار من فولاذ العدة وبه لقم مسننة مولجة مصنوعة من فولاذ العدة سريع القطع ، ويستخدم لنشر المشغولات السميكة.




شكل ٢٣

الناشير الترددية :

وهذا النوع يقطع في مشوار السحب أما في مشوار الرجوع يرتفع سلاح المنشار بواسطة حدبة غير مركبة ، مما يؤدي إلى زيادة زمن صمود المنشار.

قواعد العمل بالمنشار اليدوي :

يجب أن يربط نصل المنشار مستقيماً وبأحكام ويجب أن تشير قمم الأسنان إلى اتجاه الدفع.

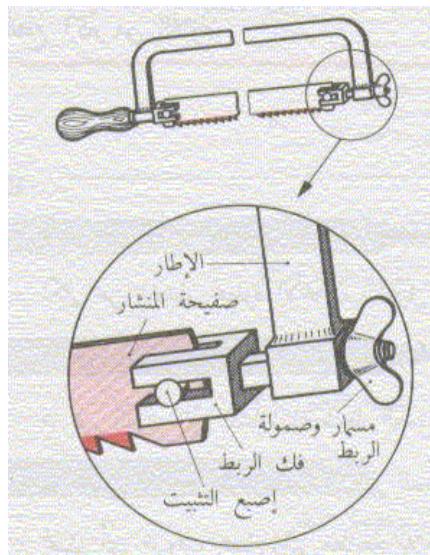


شكل ٢٤

يختار تقسيم نصل المنشار بما يتلائم مع شكل وخامة المشغولة.
يراعى تثبيت المشغولات عند نقطة قريبة من موضع النشر.
يجب النشر بـكامل المنشار
يجب تحاشي النشر بسرعة ودون انتظام
عند الانتهاء من عملية النشر يجب تنظيف الأجزاء المنشورة حديثاً بالمبرد لتفادي خطر الجروح.

قطاعات الألمنيوم


ت تكون منشآت الألمنيوم من مجموعة من المقاطع التي تجمع إلى بعضها البعض (هناك عدة طرق للتجميع) و نذكر هنا بعض مقاطع النوافذ السحابة لنتعرف عليها على كيفية تصويفها بصورة سريعة :

يبين (شكل ٢٥) المقطع بروفيل نافذة يجمع بواسطة الضغط ويوجد من هذا البروفيل سماكات مختلفة ، يركب في التجويف العلوي الزجاج والربلات ، ويكتب تحت كل بروفيل وزن وحدة الأطوال منه .

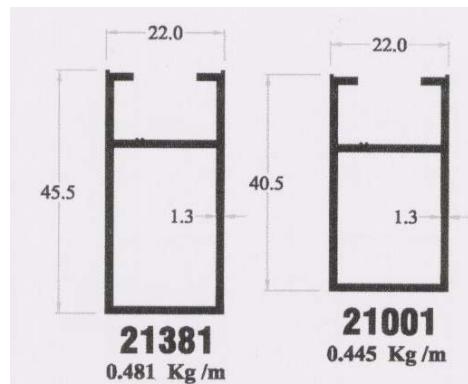


شكل ٢٥

بروفيل الإطار يركب على الجدار (شكل ٢٦) ولا حظ مجرى الإطار للبروفيل الداخلي وأماكن تثبيت فرش الغبار (لاحظ أن هذا الإطار مزخرف)

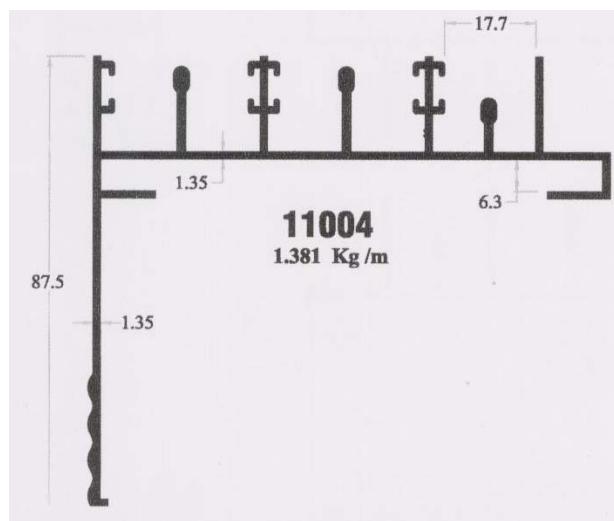


شكل ٢٦

هذا الإطار (شكل ٢٧) مثل سابقه ولكن لا يوجد به مجرى عجلات.

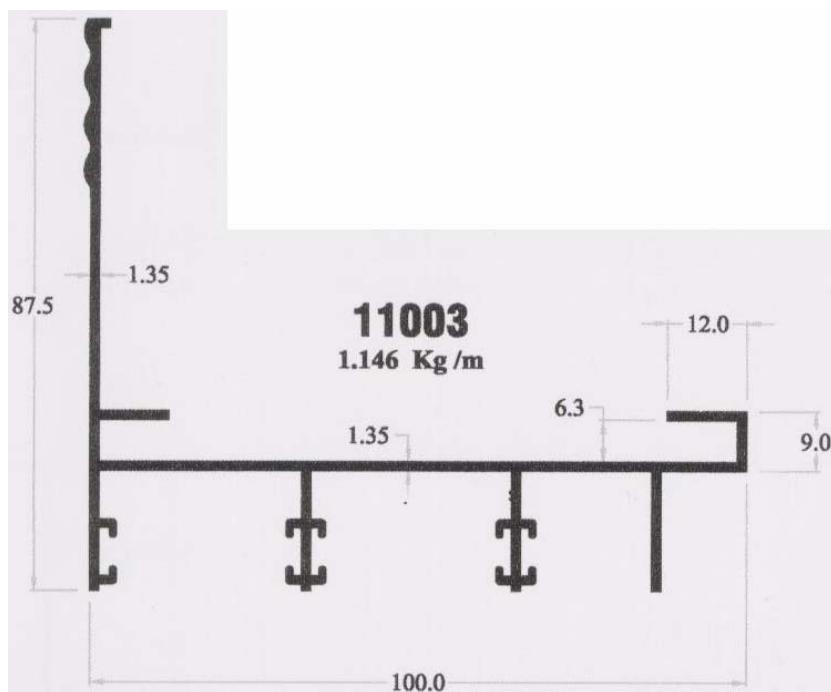

شكل ٢٧

شكل ٢٨ يمثل البروفيل إطار نافذة يثبت بواسطه المسامير

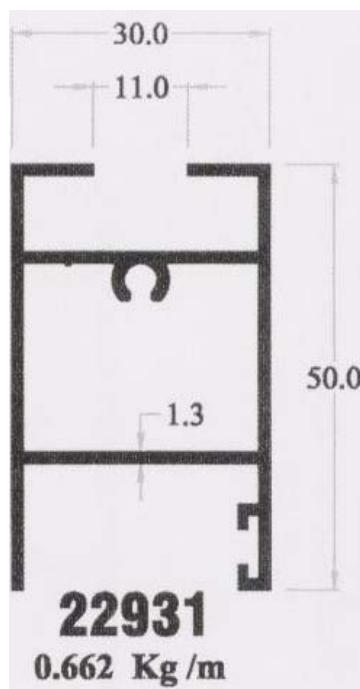

شكل ٢٨

ثقب قطاعات الدرف

الثقب بالمثقب اليدوي النقال (شكل ٢٨) يبين مثقب يعمل بالبطاريات القابلة للشحن.



شكل ٢٨

تثقب قطاعات الألمنيوم بالمثقب اليدوي حسب تسلسل الخطوات التالية : -

١. يحدد موقع الثقب الذي يؤخذ من الجداول حسب موقع المفصلات أو البروفيلات.
٢. يثبت البروفيل على الملزمة
٣. يحدد مكان الثقب بواسطة ذنبة العلام لتجنب انحراف بنطة الثقب.
٤. تركب بنطة ثقب مناسبة على المثقب وتشبت جيداً
٥. يجب أن يكون المثقب عمودياً على البروفيل.



شكل ٢٩

الثقب بالثقب القائم

لا تختلف عملية الثقب بالثقب القائم عن الثقب بالثقب اليدوي كثيراً حيث تستخدم المثاقب القائمة للثقوب الكبيرة وعند الحاجة نستخدم سائل التبريد (شكل ٣٠)



شكل ٣٠

طرق تجميع القطاعات باستخدام أدوات التثبيت

يتم تجميع قطاعات الألمنيوم بطرق متعددة نذكر منها طريقة التجميع بالمسامير والوصلات الزاوية والتجميع بالكبس.

١) التجميع بالمسامير

يتم قص بروفيل حرف L على مقص القرص بسماكه حسب نوع بروفيل الألمنيوم وقطر المسamar المستخدم لتكوين زوايا توصيل تستخدم لربط البروفيلات كما بالتسلسل آلاتي :

- يقص البروفيل بسمك 1cm ليعمل منه زاوية تجميع.
تشق زاوية التجميع هذه على الملزمة وبمسافة تكون قريبة من الحافة.
تسنن الزاوية.

تركيب الزاوية على البروفيل ليتم تحديد موقع الثقب على البروفيل
يُثقب البروفيل ثم تركب الزاوية على البروفيل بمسمار.
يركب البروفيل الآخر ويركب بمسمار.



شكل ١٧

يبين شكل ٢٨ طريقة تثبيت تستخدم في المقاطع العريضة أو التي تتعرض لقوى كبيرة حيث تستخدم مساماري تثبيت.




شكل ١٨

٢) التجميع بالضغط

يتم استخدام بروفيلاط خاصه بالتجميع تقص حسب سماكة البروفيل المستخدم حسب التسلسل التالي

- :-

يقص بروفيل التجميع (شكل ٢٩) حسب سماكة بروفيل الألمنيوم المستخدم ليصنع منها زاوية تجميع.

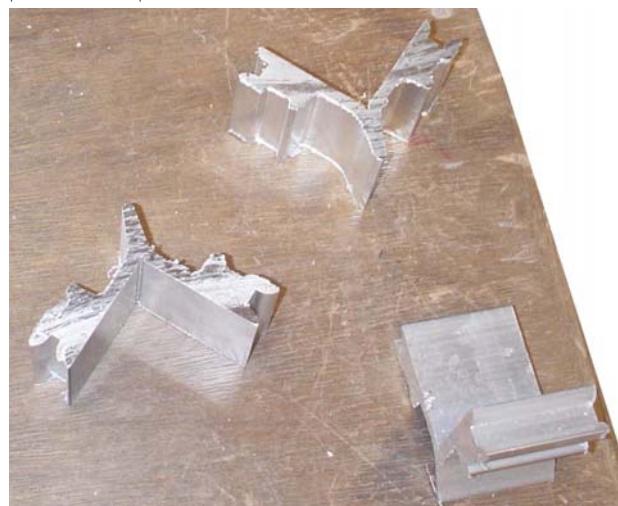

شكل ١٩

يركب البروفيل مع زاوية التجميغ لإطاري الألمنيوم المراد تجميعها مع بعض على مكبس التجميغ (شكل .٣٠).



شكل ٢٠

يتم الكبس لينتج تركيبة مجمعة(شكل ٣١).



شكل ٢١


إكسسوارات الألمنيوم

تعتبر الإكسسوارات من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن تسمية التركيبة متكاملة إلا بالإكسسوارات ، ويدخل تحت مسمى الإكسسوارات ما يلي :

المقابض

تستخدم المقابض لتسهيل مسك الباب والنافذة وهناك عدة أشكال منها منها الكبير والصغير(شكل


(٣٢)

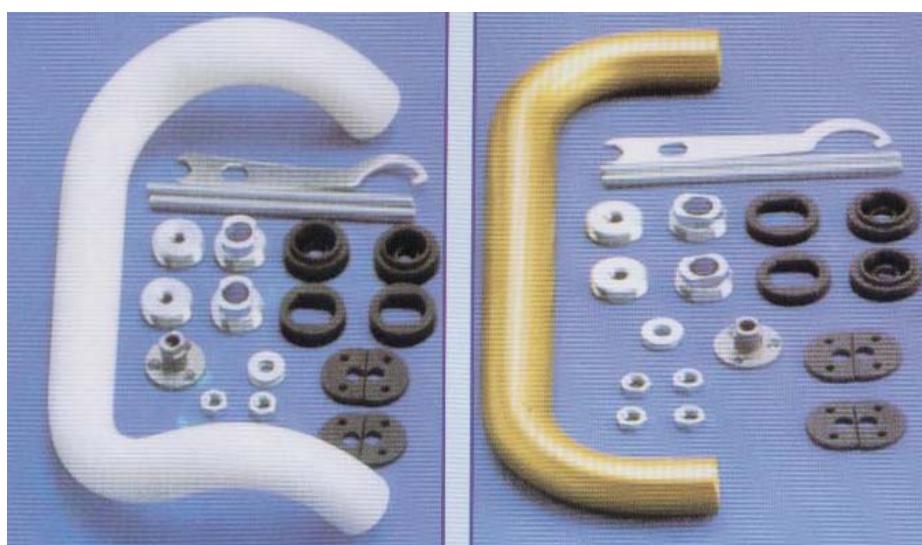

شكل 22

المفصلات

وهي العصب للأبواب ، ومنها العادي الذي يفتح الباب بزاوية من ٩٠ إلى ١٨٠ درجة حول المركز ومنها ما يفتح الباب إلى أكثر من ذلك وبمركز دوران مرحل (شكل ٣٣) ، أيضاً هناك المفصلات التي تسمح بدوران الباب أكثر من ١٨٠ درجة (شكل ٣٤)

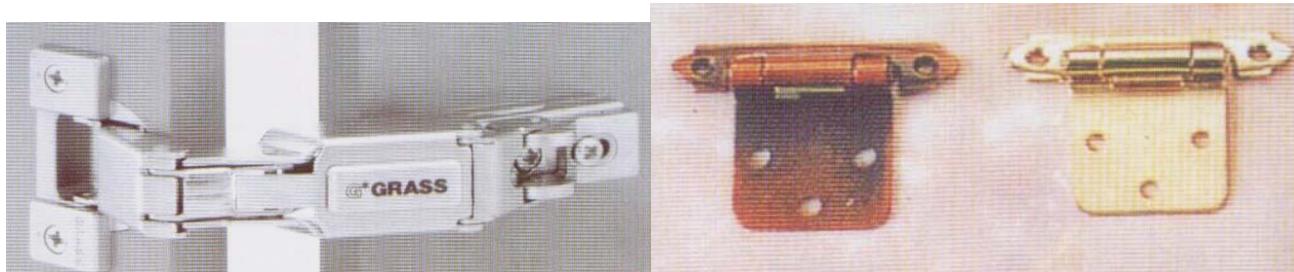

شكل 23



شكل ٢٤


الأقفال

ويتكون القفل من جسم وقلب ، وتميز أجسام القفل للألمنيوم أنها رقيقة أو سماكات أقل من أقفال الخشب وال الحديد ، كما تأتي الأقفال للأبواب التراوحة (شكل ٣٥ يسار) والأبواب العادية(شكل ٣٥ يمين)



شكل ٣٥

أما قلب القفل فهناك ما يأتي بمفتاح من الجنبين (شكل ٣٦ يسار) وما يكون له مفتاح من جنب واحد ويدار من الناحية الأخرى بعجلة قفل(شكل يمين)

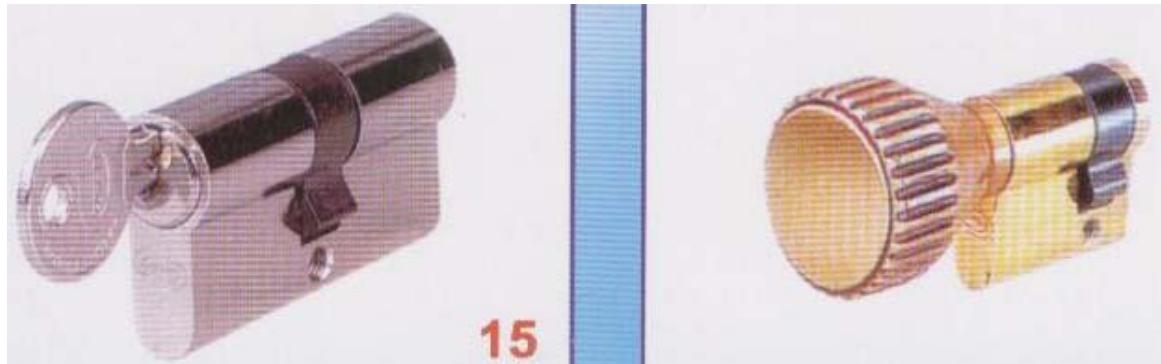

شكل ٢٦

المزالج

يستخدم المزالج لإحكام قفل الدرف ومنعها من الحركة عند تحرك الجزء الآخر (في حالة الأبواب مثلاً) ومنها ما يستخدم كمقبض في نفس الوقت وهو الشائع في النوافذ (شكل ٣٧) وهذا يستخدم طريقة القفل التراكمي .




شكل ٢٧

أما الشكل ٣٨ فيستخدم طريقة القفل التجانبي .



شكل ٢٨

هذا في النوافذ أما الأبواب فيستخدم نوع من المزالج لثبيت الظلبة الثابتة في حال الأبواب ذات الظلفتين وكذلك النوافذ ذات الظلفتين (شكل ٣٩)

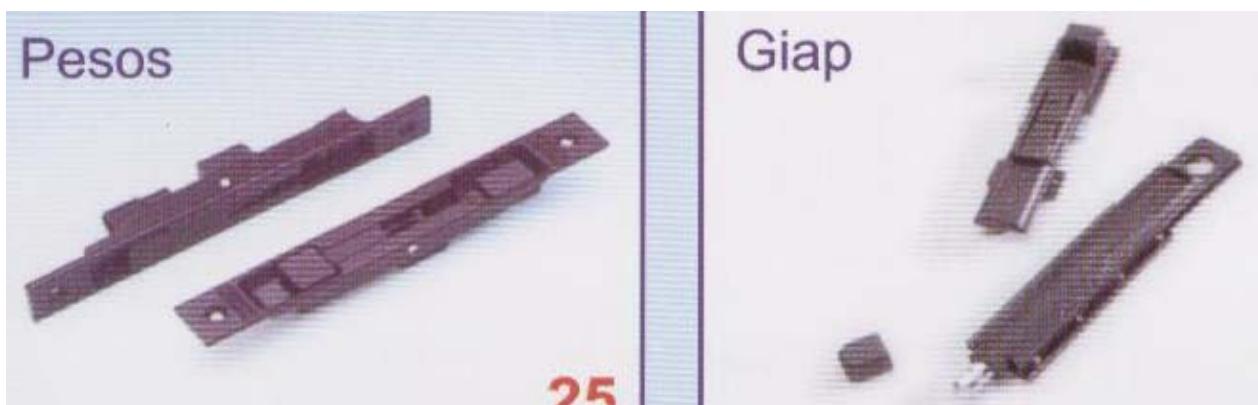

شكل ٢٩


العجلات

وستستخدم العجلات مع الأبواب والنوافذ المنزلقة ، ويجب اختيار العجلات لتناسب البروفيل في حال كان ذو مجرى أو بدون مجرى ، أيضاً يجب اختيار نوعية جيدة من العجلات لتسهيل انزلاق الدرفة (شكل ٣٩).




شكل ٣٩

ويوجد في بعض البروفيلات مجرى للعجلات (شكل ٤١).

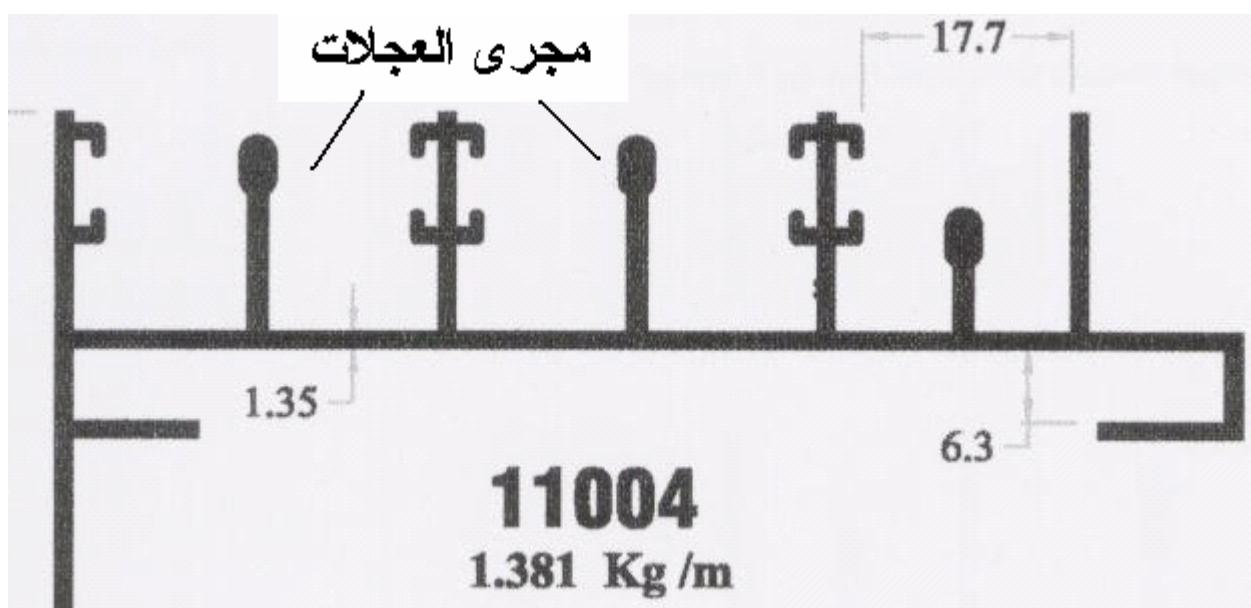

رسم توضيحي ٤١


فرش الغبار

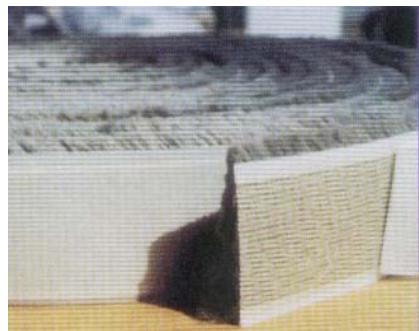

شكل ٣٢

وتستخدم هذه الفرش لإحكام النوافذ ضد الغبار (شكل ٤١) وتركب في مجاري خاصة على البروفيل (شكل ٤٢) وتأتي في سمك يبدأ من ٢ ملم حتى ٧ ملم.

مجاري فرش الغبار

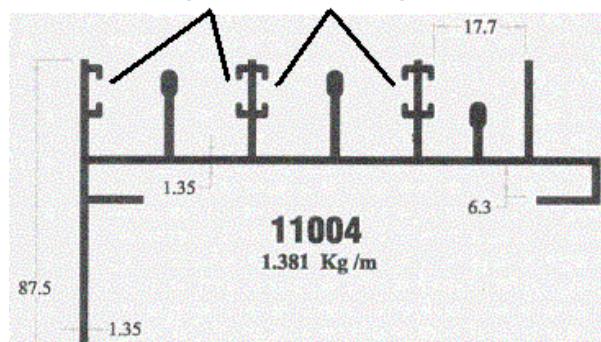

شكل ٣٣

العوازل المطاطية

ويستخدم لمنع دخول الغبار وإحكام الزجاج في مكانه وتبعد سماكة هذا العازل المطاطي من 1.5mm (شكل ٤٤)




شكل ٤٤

اللواكب

تعتمد وسائل الربط في الوصلات الميكانيكية على اللواكب ويعتمد جزء كبير من الحركة فيه الماكينات على اللواكب أيضاً وتكون الميزة الأساسية في اللوب عند استخدامه للربط في سهولة فكه وتركيبه مرة أخرى لأجراء عمليات الصيانة أو لاستبدال الأجزاء التالفة ، ويتميز اللوب بتحمله للإجهادات وقوة ربطه و عدم تأثره بالحرارة كما يستخدم اللوب في تحويل الحركة حيث يمكن تحويل الحركة من خطية إلى دائيرية أو من دائيرية إلى خطية بسهولة عن طريق الاستعانة باللوب.

المقاسات الرئيسية لللوب

تم توحيد تسميات المسامير وذلك ضمن التوحيد القياسي العالمي ليسهل تغييرها وإيجاد بديل لها عند التلف ويستخدم حرف M لترميز لواكب الحركة ويكون هذا الحرف دائماً متبوع برقم يمثل القطر الاسمي لهذا اللوب ورقم يمثل خطوة اللوب مثل $M35 \times 1.5$ ومنه يمكن معرفة جميع أبعاد اللوب من قطر دائرة الخطوة وقطر قلب السن وعمق السن ونصف قطر الاستدارة.

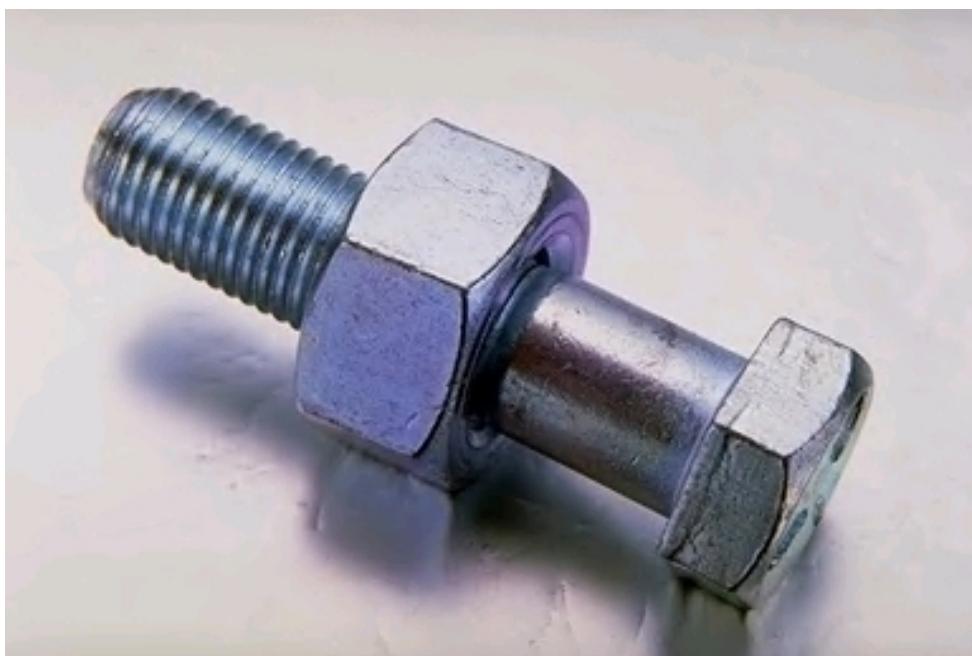


شكل ٣٥

رموز الجودة للمسامير الملوبة والصواميل

تذكر متانة الشد وحد الخضوع الأدنى للمسامير الملوبة ، التي يصل قطرها إلى 39mm والمصنوع من فولاذ سبائكى ولا سبائكى منخفض الخلط ، وفقا للمواصفات القياسية الألمانية DIN 267 ويمثل الرقم الأول قيمة متانة الشد الدنيا (كيلوباوند/mm²) والرقم الثاني ١٠ أضعاف نسبة حد الخضوع ، أما المسامير الملوبة المصنعة من معادن لا حديدية ، فيعطي رمز مادة التصنيع بدلاً من خواص المتانة له.

تصنيف اللوالب

يصنف اللولب بحسب شكل المقطع العرضي للسن فهناك اللولب المترى و لولب ويت وورث ولولب بسن شبه منحرف ومنشاري وسن مستدير ولكل استخدامه : -
لولب ويت وورث : وهو للولب المستخدم في المواسير(شكل ٤٦)

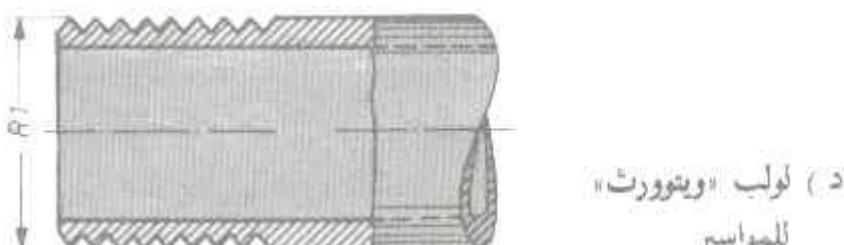


شكل ٣٦

لولب مترى : ويستخدم لمسامير تثبيت العجلات ومنه اللولب المترى الدقيق ولا يصلح لنقل الحركة لحساسيته للتآكل(شكل ٤٦) أما المترى (شكل ٤٦) فهو أقل حساسية



شكل ٣٧

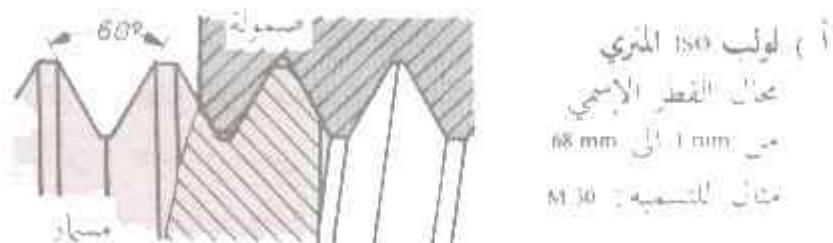


شكل ٢٨

لولب بسن شبه منحرف (شكل ٤٩) : ويستخدم في نقل الحركة (شكل ٥٠)




شكل ٣٩

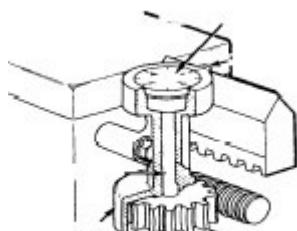


شكل ٤٠

لولب بسن منشاري : ويستخدم للتحميل في اتجاه واحد (شكل ٥١).

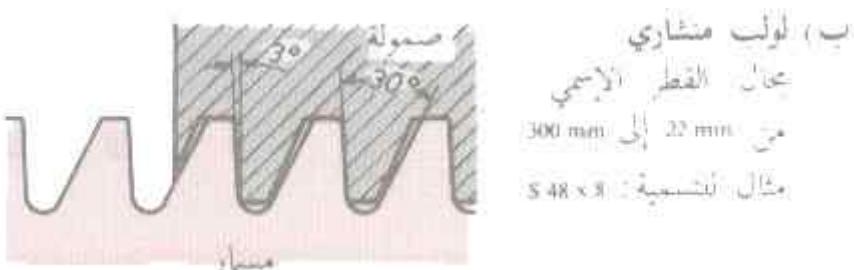

شكل ٤١

لولب بسن مستدير : يستخدم لنقل الحركة بخلوص صغير(شكل ٥٢).

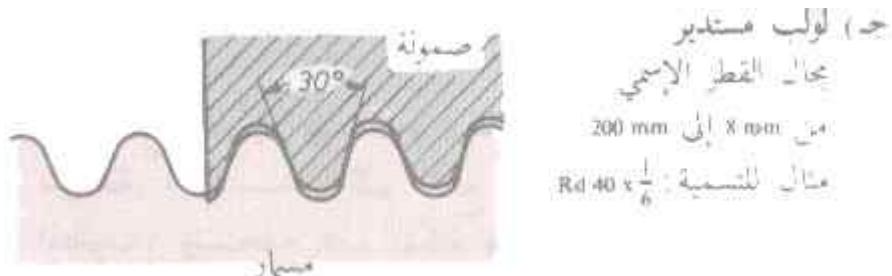


شكل 42

أنواع المسامير الملوبة

يعتبر استخدام المسامير الملوبة أهم أساليب الوصل المؤقت في الهندسة الميكانيكية ، ويتم ذلك بمسamar ملوب وصامولة في المشغولات ذات الثقوب النافذة ، وبمسamar ملوب فقط إذا احتوي أحد الجزيئين على ثقب ملوب يلتج فيه المسamar الملوب وتقسم المسامير الملوبة إلى أقسام .

١) المسامير الملوبة ذات الرأس

وفيها يتخد رأس المسamar أشكالاً متعددة وقد تكون هذه المسامير الملوبة أما مسamar ملوب هامي أو مسamar نافذ أو مسamar إزواجي(شكل ٥٣)

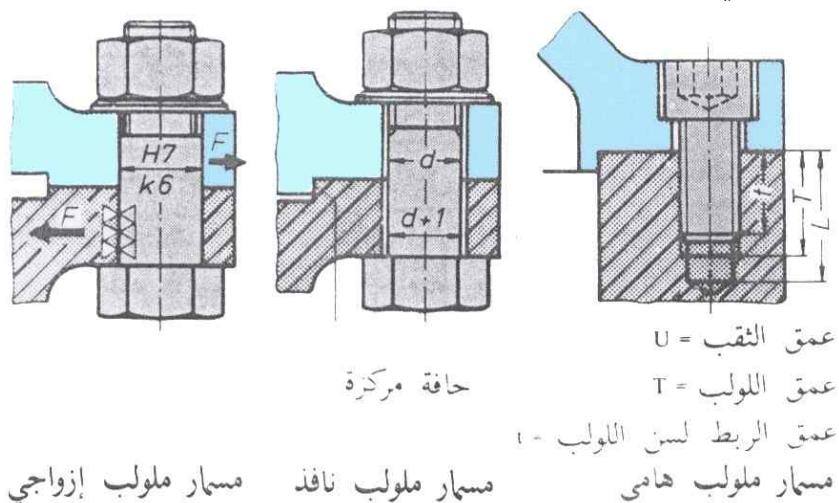

شكل 43

أ) المسامير الملوولة الهامي :

(شكل ٥٣ يمين) ويستخدم لتنبيط الأجزاء على أجسام المكان مثل أغطية الماكينات ويكون رأس المسamar غاطس في الجسم المراد تثبيته ويتم تركيب المسamar بواسطة مفتاح ألن (مفتاح مسدس) ، يكون عمق التغلف لسن اللولب مساويا لنظيرة بمسامير الجاويط ، أما المسامير الملوولة الأسطوانية المسدسة الرأس فهي أقوى تثبيتاً لأنه يتم تثبيتها بمفك من الخارج أما الجاويط فيربط من الداخل بمفتاح من نوع ألن (شكل ٤).

ب) المسامير الملوولة النافذة :


(شكل ٥٣ وسط) عبارة عن ثقب يدخل به المسamar ويقفل بصامولة وحلقة زنق مع العناية باستواء وتوازي أسطح الارتكاز للرأس والصامولة أو الحلقة.

ج) المسامير الملوولة لإزاجية :


(شكل ٥٣ يسار) وتستخدم لتحديد أوضاع أجزاء المكان تثبيتها أو لتحمل القوى العرضية. وتكلفة هذا النوع من الوصلات عالية نتيجة الأزواج المحدد لها ، ويعتبر المسamar الملووب النافذ بالإضافة إلى إصبع إزاجي أكثر اقتصادية.

٢) المسامير الجاويط:

يتكون مسامير الجاويط من طرف الربط (مشطوب مخروطيا) ثم الجزء ثم الطرف الخاص بالصامولة (شكل ٥٤) وهو يماهيل المسamar الهامي لأنه غاطس مثله ، ويختلف السن الملووب في جسم المكنة عند تكرر الفك ، بينما يكفي لإزالة الجزء المثبت بواسطة مسامير الجاويط فك الصامولة فقط حيث يظل المسamar مثبتاً بطرف الربط في الجسم وهذا يعتبر من ميزات هذا النوع من المسامير ، ويجب أن يتاسب عمق الربط مع مقارنة المادة المصنوع منها جسم المكنة وذلك لتفادي انهيار اللولب بفعل إجهاد القص (شكل ٥٦)

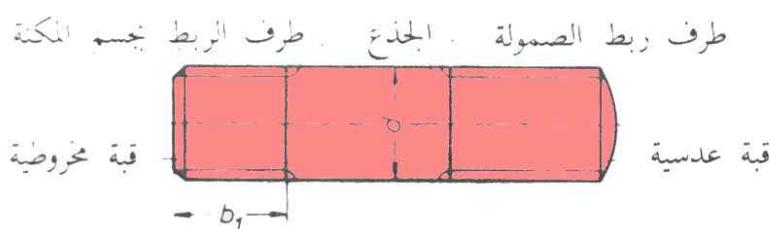


شكل ٤٤

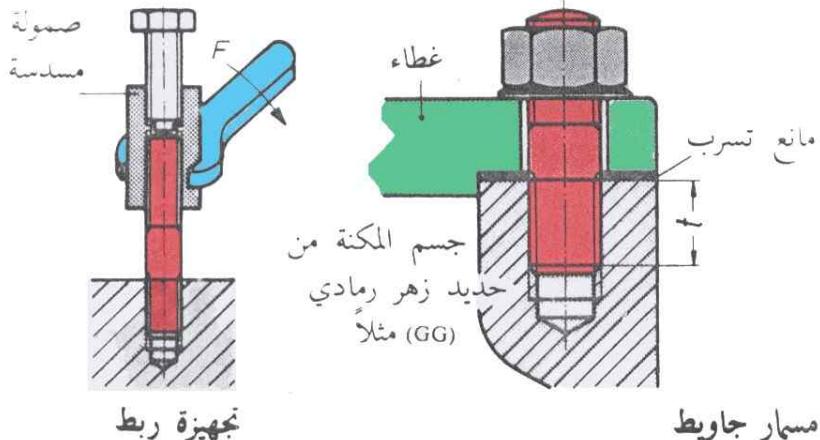


شکل 45

الملوّبة (٣) الصابع الاً

تكون هذه المسامير ملولبة على طول ساق المسمار، وبها شقب للرياط (شكل ٥٧ أعلى)، ويتم بواسطتها تأمين أجزاء المكبات ضد الدوران أو الإزاحة كما في جلب المحامل ونحوها وتستخدم كذلك لسد فتحات التزييت (شكل ٥٧ أسفل)، ومن أنواع هذه المسامير تلك الملولبة جزئياً، وتستخدم لتشييد الأجزاء القابلة للفك.

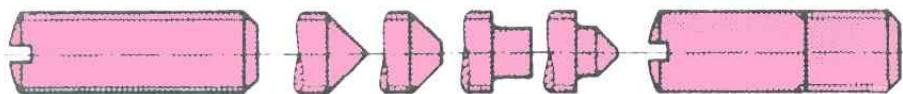

مسار ملوك جزئياً نهيات المسامير الملوبة أصبع ملوك

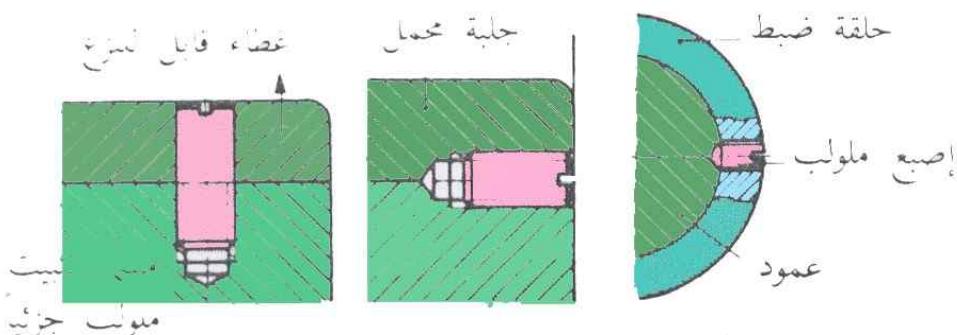


استخدامات الأصابع والمسامير الملوبة

شکل ۵۷

٤) المسامير الملويبة ذات الرأس المشقوبة:


تتخد رؤوس هذه المسامير أشكال متعددة (شكل ٥٨)، ولا يمكن ربطها إلا باستخدام المفك فقط مما يجعل قوة الربط أصغر من القوى في المسامير التي تستخدمن في ربطها مفاتيح الربط، أما المسامير الملويبة ذات الثقب المتصالب فإن لها رأساً قوياً (مقطوعه أقوى) وهذا التصالب يؤدي إلى ثبات المفك في مكانه أما المسamar ذو الشق المستمر فإنه أضعف نتيجة هذا الشق، كما تتميز بأنها أكثر متانة وأحكاماً وأحسن مظهراً.

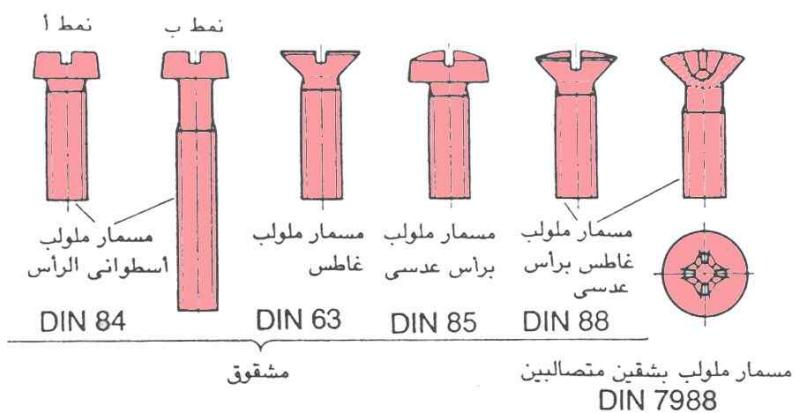


شكل 46

٥) مسامير الألواح المعدنية الملويبة:

ويستخدم لثبت ألواح الصاج اللوحات المميزة للشركات والشكل ٥٩ يبين بعض أنواعها.

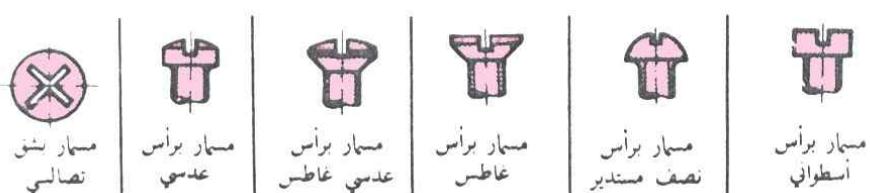


أشكال الرؤوس المشقوبة للمسامير الملويبة

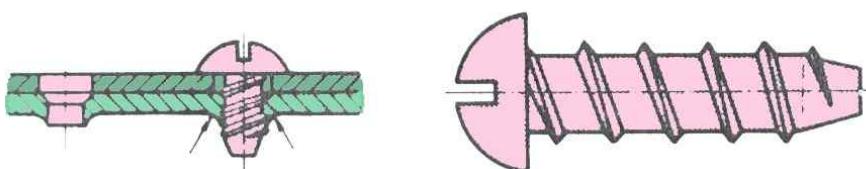

شكل 47

٦) مسامير تثبيت الأعمدة الأرضية

وتستخدم هنا مسامير ذات جزء مسنن وجزء معد للتثبيت في الصبات الخرسانية ، وتم تجهيزها بحيث تثبت جيدا في الخرسانة فأخذ الطرف الآخر بشكل شوكة أو حرف L أو بشكل ذو تجاويف يشبه أسياخ التسلیح (شكل ٦٠) ، وتركب هذه المسامير على قطعة خشبية أو حديدية بالمقاس المراد تحقيقه بين الثقوب (المسافات البينية) ثم تركب في مكان تثبيت العمود ويتم التأكد من تعامدها ثم تصب الخرسانة ، وبعد أن تجهز الخرسانة يركب العمود ويستخدم معه وسائل الزنقة الخاصة.

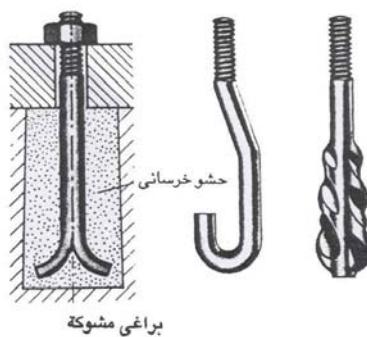

شكل ٤٨

أخطاء العمل

يتسبب الاتساع الزائد لمفتاح الريط عن القيمة الصحيحة في إتلاف رؤوس المسامير الملوبة (شكل ٦١ يسار) وفي خطر الإصابة نتيجة لانزلاق (انفلات) مفتاح الريط ، كذلك الحال في مفكات المسامير فاختيار مفك صغير لسمار كبير يؤدي إلى إتلاف ثقوب المسامير(شكل ٦١ يمين) .




الاختيار الصحيح للمفكات ومقاييس الصواميل

شكل ٤٩

مفاتيح الربط

يجب ربط البراغي والصواميل بكل عنابة ، فعند تثبيت الأغطية والشفاف تربط البراغي والصواميل المقابلة قطريا على عدة مرات متتالية ، ويختار طول ذراع المفتاح بحيث تكفى قوة اليد الممتدة لربط الوصلة بصورة جيدة دون إجهاد زائد يؤدي للبرى أو إتلاف الصاملة. وتؤدى زيادة طول ذراع المفتاح إلى زيادة الإجهاد على البراغي أو الصاملة وتلفهما في اغلب الأحوال.

للربط تستعمل فقط مفاتيح ملائمة تماما. ويؤدى استخدام مفتاح ربط أكثر اتساعاً إلى تشويه رؤوس البراغي والصواميل وقد يؤدي إلى الحوادث نتيجة انفلات المفتاح أثناء الربط.

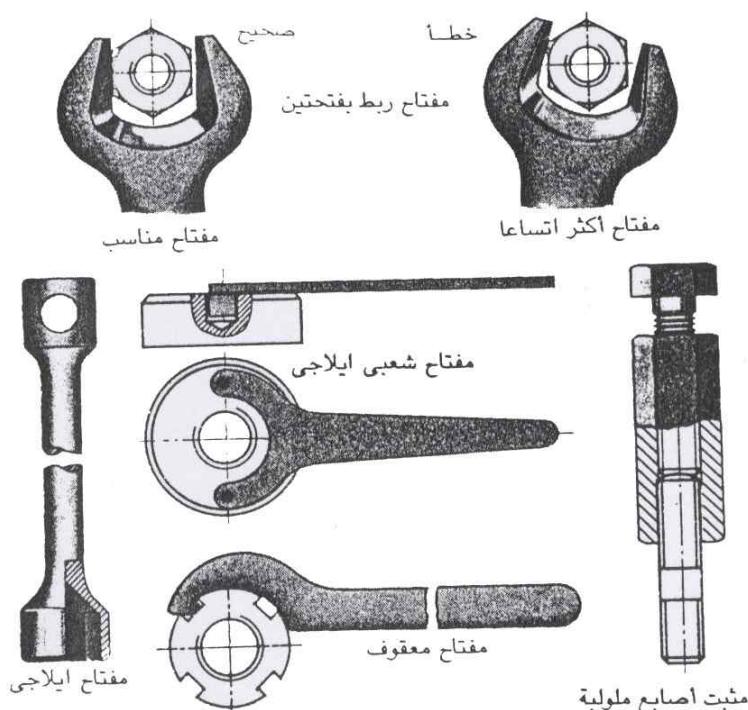

أنواع ومفاتيح الربط للبراغي والصواميل،
ومثبتات الأصابع الملولبة

شكل ٥٠

أكثر أنواع مفاتيح الربط انتشارا هي (شكل ٦٢) :

ذات الفتحة الواحدة

ذات الفتحتين


المعقوفة

الحلقية

مفتاح إيلاجي

مفتاح العزم : وهو مفتاح ربطة مزود بمقاييس ربطة البراغي والصواميل بعزم اللي المقدرة من قبل الصنع والحصول وبالتالي على قوة الإجهاد المسبق الصحيحة يرتبط عزم اللي المعاير بنوع مقدار التحميل المعرض له البراغي أو الصاملة.

المفتاح متغير المقاس (شكل ٦٣)

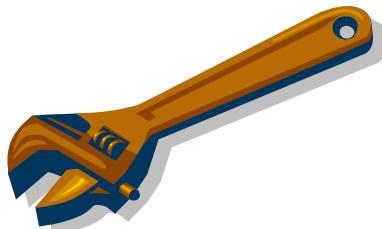

شكل ٥١

الربط بالبرشمة

تعتبر عملية الربط بمسمار البرشام من أهم عمليات التوصيل الحديث حيث تستخدم لوصل الأسطح غير قابلة للفك ، أو الغير قابلة للحام مثل الألمنيوم ولا تفك إلا بإتلاف المسamar.

يتعرض مسامار البرشام إلى تحمل قص كبير لذلك وجب الحرص في عملية اختيار نوع المسamar حيث يجب أن يتاسب مع القوة التي تتعرض لها الوصلة ، ويجب الحرص في تحديد قطر البرشام وإتمام عملية البرشمة بالشكل السليم

مميزات البرشمة

تحمل كبير للإجهادات.

يتحمل الاهتزازات (غير قابل للفك) وهو مناسب للطائرات.


أخف وزناً من المسamar الملوى (شكل ٦٤)

عيوب البرشمة

الفاقد الكبير في المواد الخام.

وقت التجهيز الطويل.

زيادة الإجهادات على الوصلة وذلك بتقليل مساحة المقطع نتيجة الثقب.

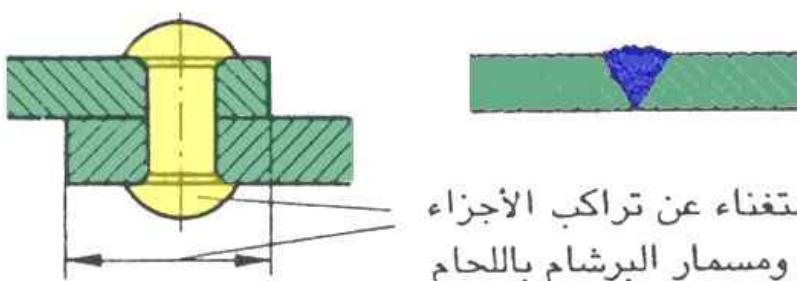

الاستغناء عن تراكب الأجزاء
ومسامار البرشام باللحام

توفير استهلاك المواد
بالوصلات اللحامية

شكل ٥٢

أنواع مسامير البرشام

تصنف مسامير البرشام إلى نوعين أساسيين هما

أ) مسامير البرشام العميماء

وهي المسامير التي لا يمكن الوصول إلى الجهة المقابلة من الجسم المراد تثبيته ، مثل تثبيت زاوية في ماسورة.

ب) مسامير البرشام ذات الرأس


وهي مسامير برشام ذات رأس يتم تشكيله من الجهاتين بالمطرقة.

أ) مسامير البرشام العميماء

البرشام بمسمار الحشو(شكل ٦٥ يسار) : - وهو مسمار برشام مجوف يتم إقفال الجهة الأخرى منه بواسطة مسمار حشو خاص أشبه بخابور.

مسمار ذو شوكة (شكل ٦٥ وسط) : - وهو مسمار يتم إقفاله من الجهة المقابلة بواسطة الشوكة التي تزيد من القطر الداخلي للمسمار قبل كسرها ، ويستخدم بكثرة في أعمال ألمنيوم حيث تستخدم معه العدد اليدوية أو العدد اليومياتية.


البرشام بمسمار مشقوق (شكل ٦٥ يمين) : - وهو كمسمار الحشو ولكن يكون هذا المسمار مشقوق من الوسط وعند إدخاله في تجويف مسمار البرشام يؤدي إلى زيادة الضغط الجانبي على المسمار مما يؤدي إلى تثبيته.

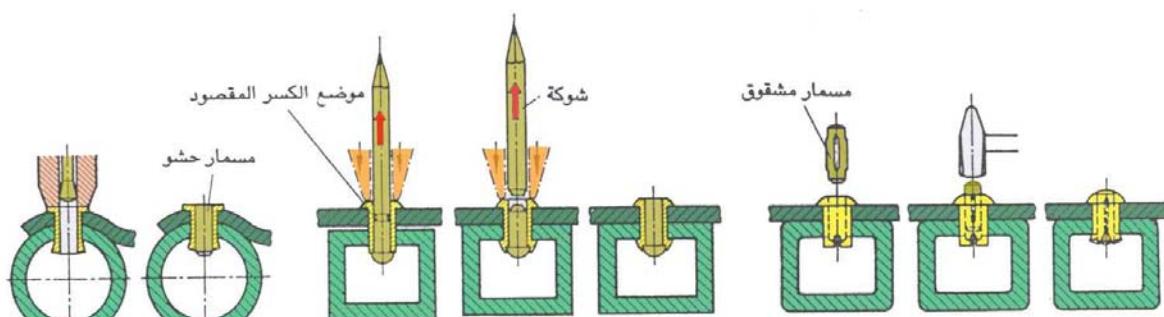

برشام عمي (برشام مفرد الأطباق)


شكل ٥٣

مسمار متفجر(شكل ٦٦) : - وهو مسامار ذو تجويف به شحنة تفجير ويتم إدخال المسamar في الثقب ثم طرقه أو تسخينه من جهة الرأس لتفجر الشحنة محدثة بروز في وسط المسamar يؤدي إلى ثباته في مكانه.

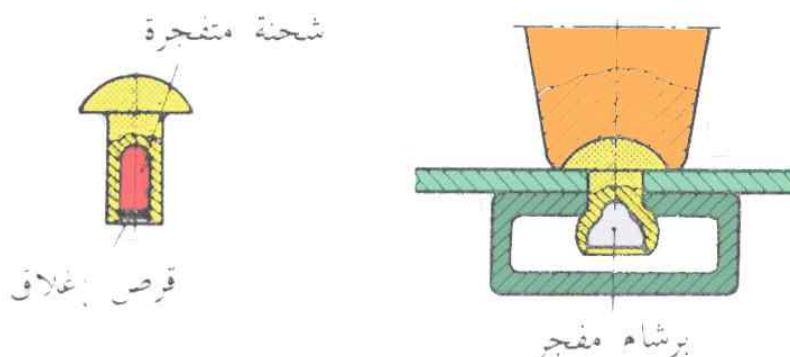

شكل ٥٤

مسامير للقلووظ (شكل ٦٧) : - وهو مسامار برشام الهدف منه تركيب جزء على جسم مجوف ويتم على أربع مراحل حيث يثبت الجسم ثم يدخل المسamar ويكس ثم يتم عمل القلووظ ثم يربط المسamar كما في الشكل التالي:

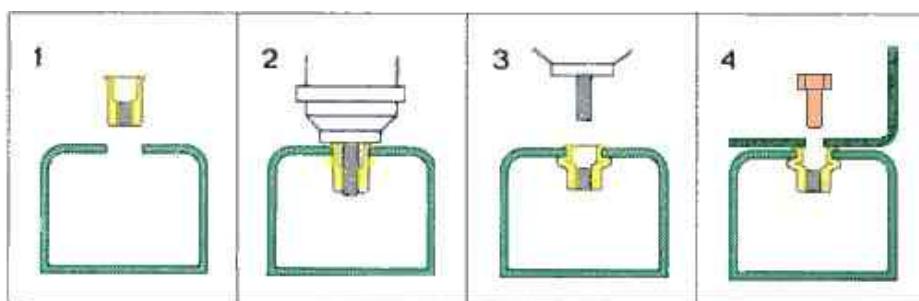

شكل ٥٥

ب) مسامير البرشام ذات الرأس

البرشام الأجوف ويستخدم للألواح الرقيقة ولفتحات الربط (شكل ٦٨)




برشام محدب الرأس
للألواح الرقيقة

برشام أجوف

شكل ٥٦


البرشام النصف مستدير والغاطس (شكل ٧٠) فتستخدم بكثرة مع المعادن الحديدية وذلك لتحملها قوى أكبر نتيجة كونها مصممة (غير مجوفة).

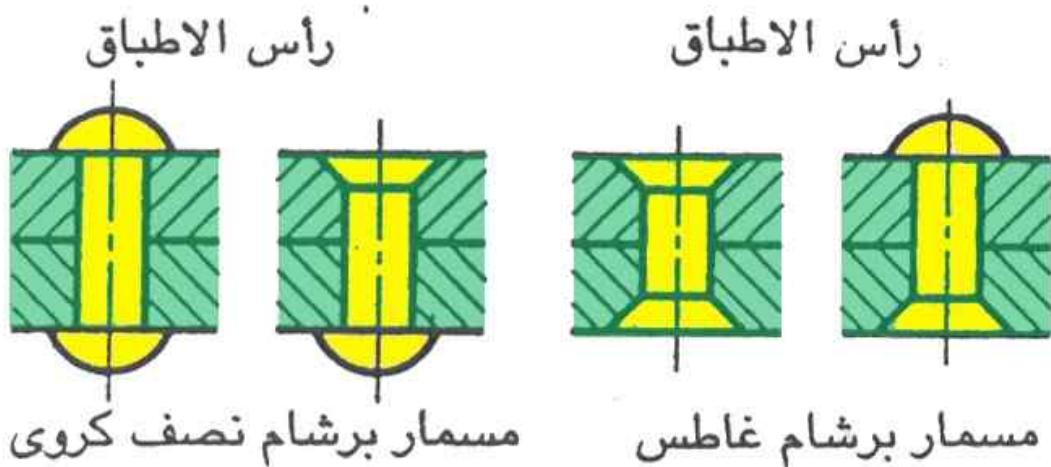

رؤوس اطباق

شكل ٥٧


سميات أجزاء مسمار البرشام

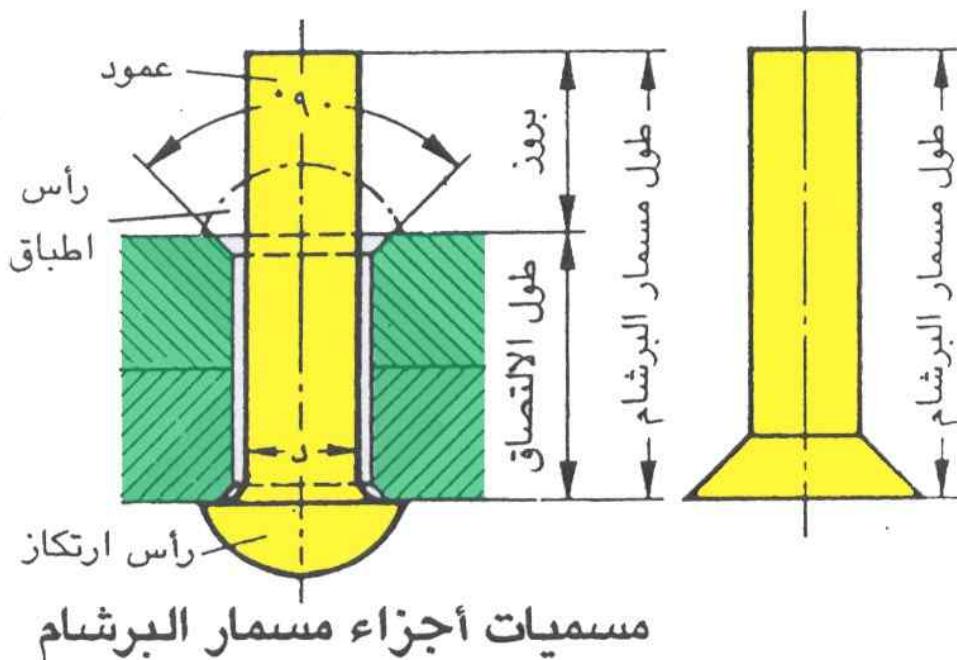


شكل 58

خطوات عملية البرشمة

ربط القطعتين المراد برشمتها معاً بواسطة قامطة (ماسك)
 ثقب القطعتين ثقب أكبر من قطر مسمار البرشام بقليل
 إدخال البرشام في الثقب وسحبه بأداة السحب (الجذب)
 يطرق رأس المسمار بسببك تشكيل الرأس على البارد إذا كان قطره أقل من 10 ملم حتى يأخذ شكله المطلوب أما إذا كان قطر المسمار أكبر فإنه يطرق على الساخن

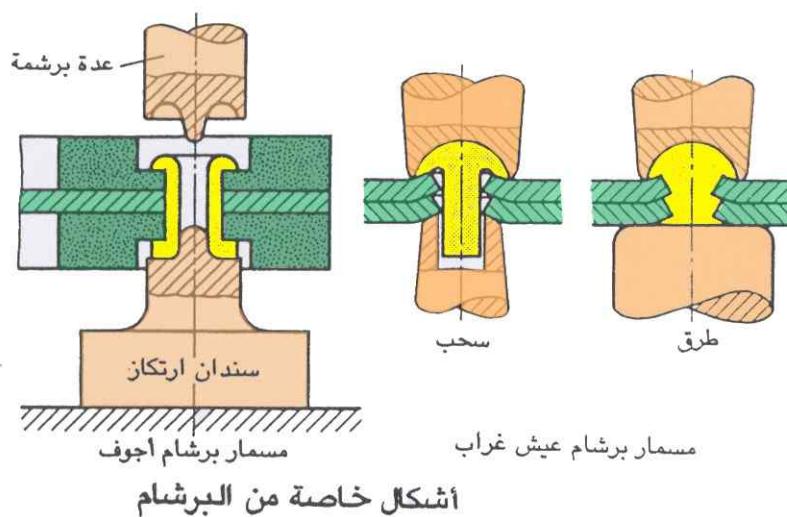

شكل 59

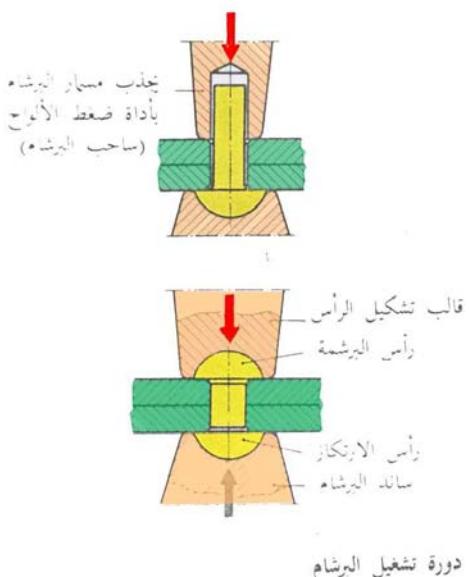


شكل 60

وصلات البرشام

١) الوصلات التراكبية (شكل ٧٤) : بحيث توضع الألواح بشكل متقابل ويتم وضع شريحتي ربط بينهما.


عند تصميم وصلات البرشام يجب الأخذ في الاعتبار دوماً القوى التي تتعرض لها الوصلة فالوصلات ذات الرباط المزدوج تعطي تحمل أكبر من الوصلات ذات الرباط المفرد حيث يتوزع إجهاد القص (قوى القص) إلى جزأين وبالتالي إلى مساحة أكبر مما يعني تحمل أكبر

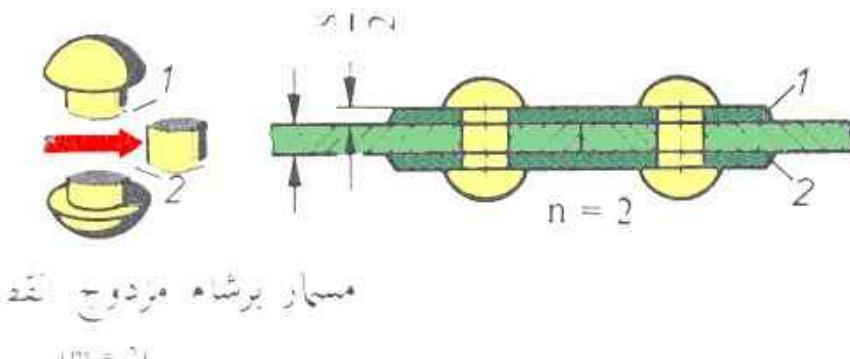

وصلة تراكب برباط مزدوج مرشمة بصف واحد
(مزدوجة القص)

شكل ٦١


٢) الوصلات التراكبية (شكل ٧٥) : - هي وصلات بحيث توضع الأجزاء المراد وصلتها فوق بعضها البعض. ويتم صب مسامير البرشام في صفوف أما متواالية أو متخلفة ويجب مراعاة المسافات بين الثقوب بحيث يتحمل المسamar نفس القدر من القوى التي تتحملها قطعة الوصلة ، كما ويجب الأخذ في عين الاعتبار المسافات البينية بين المسامير والمسافة عند حافة قطعة المراد تثبيتها ، وتمتاز بسهولة تفريذها.

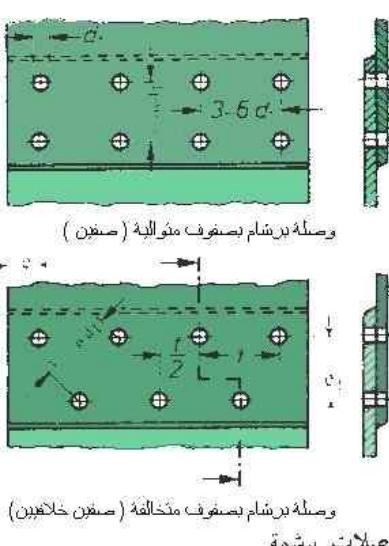

شكل 62

أخطاء البرشمة

- أن تكون الثقوب مرحلة
- أن يكون رأس البرشام مائل
- أن يكون ثقب البرشام واسع
- أن يكون مسمار البرشام قصيراً
- أن يتم سحب البرشام بشكل كبير (ضغط زائد)
- أن يتم سحب البرشام بشكل غير كاف (ضغط ناقص)

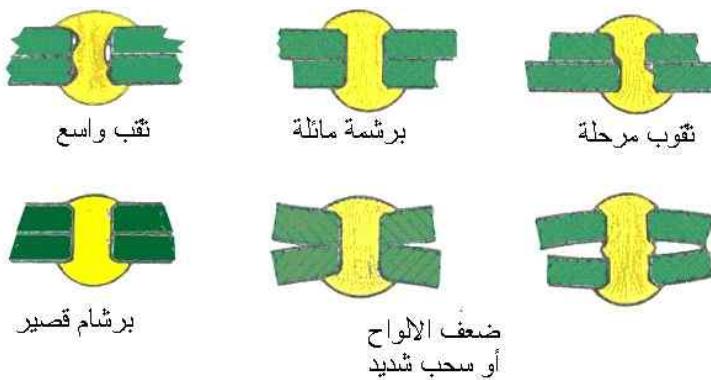

شكل ٦٣

()
()
()
()
()

تمرين عملٍ

المطلوب ما يلي: -

قص قطعة بزاوية قائمة من بروفيل نافذ ثابتة ألمانيوم ليصبح البعد النهائي لها 40mm

قص قطعة بزاوية ٤٥ من بروفيل ألمانيوم ليصبح البعد النهائي لها 27mm

عمل لوحة اعلانات بمفصلات بأبعاد عرض (W) 150mm وارتفاع (H) 80mm بخلفية لوح خشب سمك 9mm مغطى بقماش أسود

عمل لوحة اعلانات بباب سحاب ألمانيوم بأبعاد عرض (W) 150mm وارتفاع (H) 80mm بخلفية لوح خشب سمك 9mm مغطى بقماش أسود

طريقة العمل (٣)

يتم اختيار البروفيل الخاص بإطار نافذة مفصلات.

يقص البروفيل حسب الأبعاد المطلوبة


يختار بروفيل اللوحة ويقص حسب الأبعاد المناسبة .

يختار طريقة تجميع مناسبة (المسامير في هذه الحالة)

يقص اللوح ويلبس بالقماش ثم يركب من الخلف (يفضل في مجرى)

قطعات غرناطه بروفيل ٦٥ / ١٠٠ mm للشبابيك المفصلات
مع القلاب أو المفصلات فقط أو مع أجزاء ثابتة

G.S. PROFILE 100/65 mm. DETAILED SECTIONS
FOR TURN & TILT OR TURN WINDOWS
WITH/WITHOUT FIXED PARTS

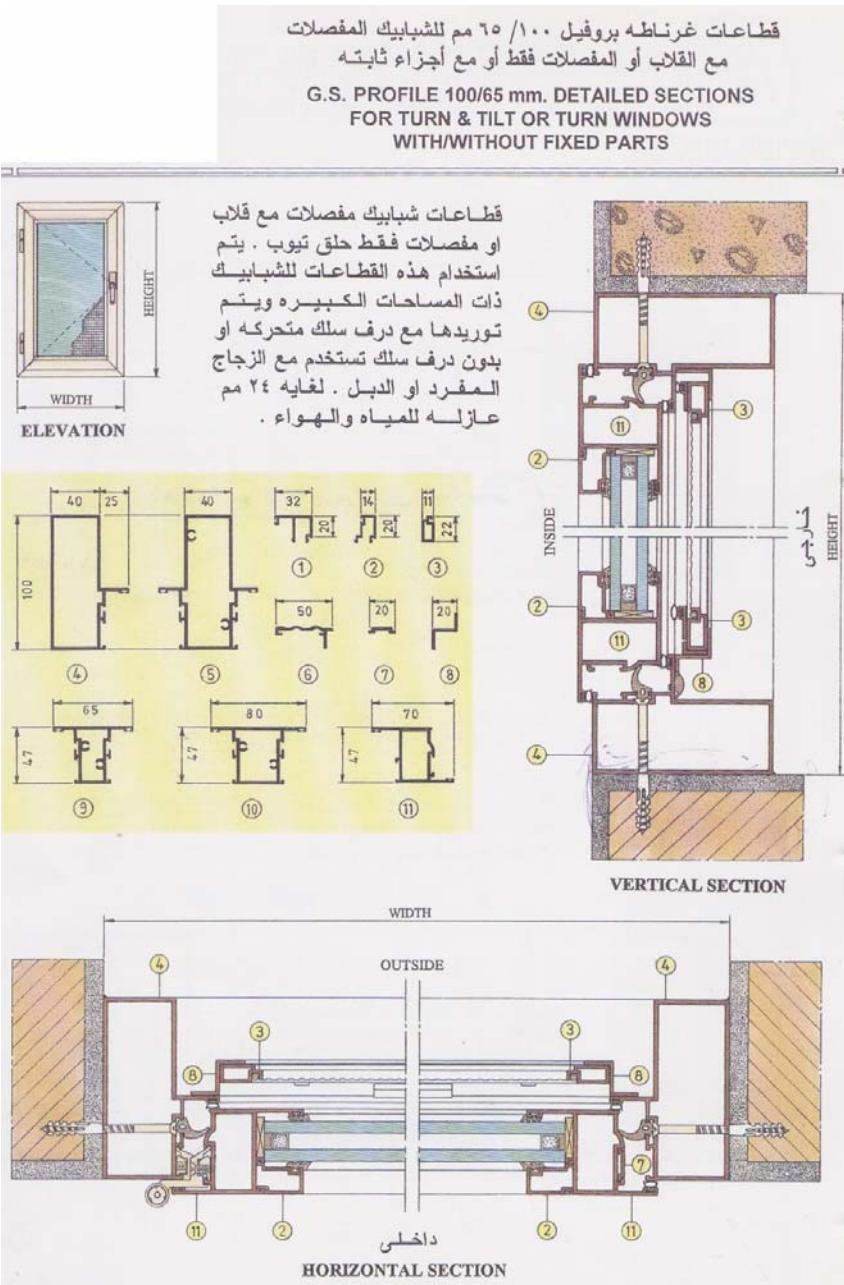


طريقة العمل (٤)

يتم اختيار البروفيل الخاص بإطار نافذة سحاب.

يقص البروفيل حسب الأبعاد المطلوبة

يختار بروфиль اللوحة ويقص حسب الأبعاد المناسبة .

يختار طريقة تجميع مناسبة (الكبس في هذه الحالة)

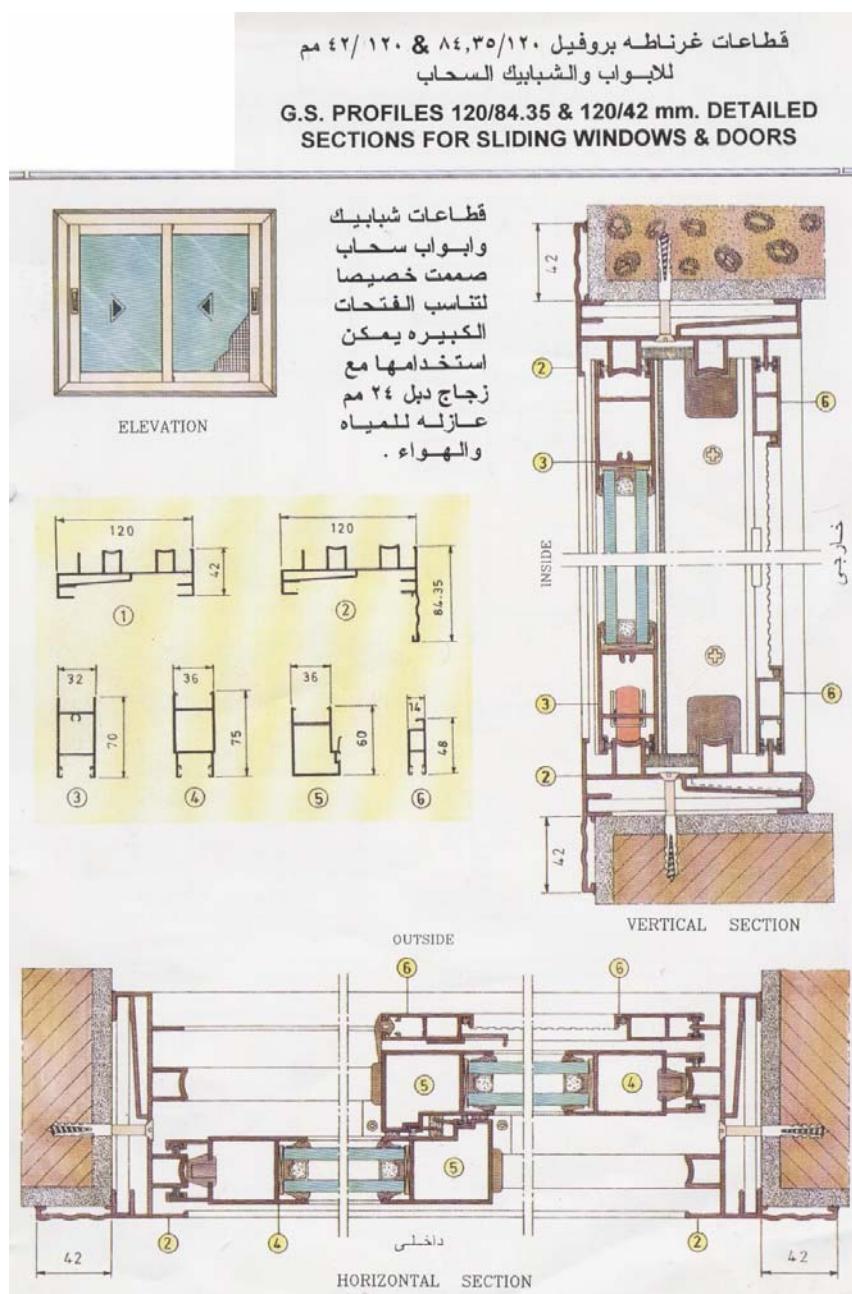

تمرين (٥)

المطلوب عمل بوابة سحب

تمرين (٦)

المطلوب عمل بوابة مفصلات

تمرين (٧)

المطلوب عمل قاطع ألمانيوم



المنيوم وتشكيل وصفيح

الصفيح.

الصفيح

٢



الوحدة الثانية

اسم الوحدة : الصفيح

الجدار : التعرف على أجهزة وعمليات الصفيح.

الأهداف : أن يتعرف الطالب على أجهزة الصفيح الأساسية و استخدامها.

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل الطالب إلى إتقان الجدار بـ ٨٠٪

الوقت المتوقع للتدريب على الجدار : ١٠٠ حصة

الوسائل المساعدة : ورشة صاج متكاملة من مقصات وثایات وطاولات عمل وعدد يدوي من مطارق ومقصات

متطلبات الجدار : التعرف على آلات الصفيح وتشغيلها وإعدادها.

المقدمة

عمليات الإنتاج المتعلقة بالصفيح من العمليات الصناعية المهمة والتي تكثر تطبيقاتها في مختلف المنتجات من حولنا خاصة فيما يتعلق بتمديات التكثيف والأوعية وطرق التقوية.

وفي هذا الفصل يتعرف الطالب على ورشة الصفيح ومواصفاتها وآلاتها وطرق تشغيلها وطرق تخزين المواد الخام ، كما يتعرف الطالب على عمليات الحني و المبادئ الأساسية في الرسم الفني وتطبيقات الحساب كحساب المساحات وحساب الإفرادات وعمليات القص وبعض التمارين.

أما فيما يتعلق بتوزيع الدراسة فسيتم بمشيئة الله تدريس هذه الوحدة في ١٠٠ حصة توزع الدراسة فيه بين النظري والعملي على النحو التالي : - يتم تدريس الحساب والرسم في النظري معأخذ تمارين وتطبيقات من العملي ويتم تدريس كامل الوحدة حتى الأجزاء الخاصة بالجزء النظري فيتم تطبيقها على الجزء العملي من إفراد وحساب قوى .

الصفيح

معرفة مواصفات موقع العمل

تحتلت مواصفات موقع العمل الصناعية من منشأة إلى أخرى حسب نوع الخام المستخدم ففي ورش الصفيح يكون التباعد بين الماكينات لا يقل عن ٣,٥ متر لـ الماكينة والأخرى كما يتم ترتيب الماكينات في الورش بطريقتين :

١) طريقة الإنتاج الغير

وتكون هنا ماكينات كل عملية مرتبة في قسم مستقل فمثلاً ماكينات القص في قسم وماكينات الطي في قسم الخ ثم يلي هذه الأقسام قسم التجميع، الذي تصب فيه الأجزاء المصنعة ليتم بعد ذلك تجميعها يدوياً ومن ثم إرسالها إلى قسم الإنشاءات المعدنية التغليف تمهدأً لتركيبها في الموقع.

٢) طريقة الإنتاج المتقطع

وتكون هنا الماكينات مرتبة حسب تسلسل الإنتاج في كل قسم ، بحيث يحتوي كل قسم على الماكينات المستعملة في إنتاج الصفيح بشكل متكمال.

التخزين

يتم تخزين ألواح الصفيح في رفوف خاصة تكون عريضة وطويلة بما يتاسب وأطوال الألواح وعرضها ، أيضاً الأعمدة تكون في رفوف تتناسب بأطوالها وأشكالها ويجب أن تكون هذه الرفوف مدعمة لتحمل أوزان كبيرة تفاص بالأننان.

ويجب حفظ المواد الخام في مكان جاف بعيداً عن الرطوبة وفي حالة كان التخزين لمدة طويلة فإن الألواح والأعمدة ترش بمادة مانعة للصدأ أو تلف بورق خاص لهذا الغرض

س: كيف يتم ترتيب الماكينات في موقع العمل ؟

س: كيف يتم تخزين ألواح الصفيح ؟

الأدوات المستخدمة في إنتاج الصفيح

تعتبر الأدوات والمعدات في الورش ثابتة تقريباً فلا تخلوا ورشة من المفاتيح والمفكات والمنشار وغيرها ولكن بعض الورش قد تزيد في بعض المعدات كما يحصل معنا هنا في ورشة الصفيح مع أن بعض هذه الأدوات قد تستخدم في كل الورش كما سنرا.

المطرقة

يعرف الكثير المطرقة وتستخدم المطرقة في الصفيح لحنى الأجزاء أو استعادتها فيتتم الحني مع الملزمة بطرق الأجزاء التي يتم حنيها بزاوية حادة بالمطرقة مع استخدام لوح خشبي لتجنب حدوث تغيير في سمك لوح الصفيح.



شكل 8 مطرقة حديد

وقد تستخدم مطرقة من المطاط للقيام بنفس العملية ، وتأتي هذه المطارق المطاطية بدرجات منها الطري ومنها الناشف .



شكل 9 مطرقة من المطاط

مقصات الصفيح



شكل 10 مقص القص المستمر

هناك العديد من مقصات الصفيح منها العدل واليميني واليساري ومقصات التجاويف (التفريج)



شكل 11 المقص العام


ماكينات القص

وتحتختلف هذه الماكينات حسب سمك الألواح ومنها ما يعمل يدوياً وهي مزودة بذراع طويلة لزيادة قوة القص.



شكل 12 المقص ذو المصد

ومنها ما يعمل بالطاقة الهيدروليكية وتستخدم للألواح السميكة وللإنتاج الغزير (لقص أكثر من لوح في وقت واحد)

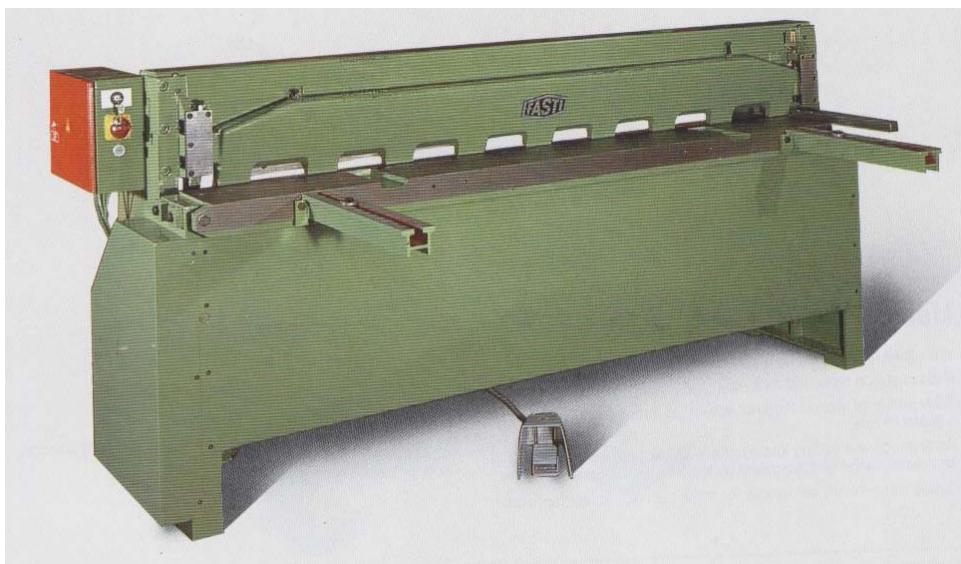

شكل 13 مقص هيدروليكي

س: اذكر بعض الأدوات المستخدمة في صناعة الصفيح والتي تعمل يدوياً ؟
هناك أيضا المقصات الدائرية التي تقص الأغطية.



شكل 14 مقص الدوائر


ماكينات الطي

وستستخدم لتأمين الحواف الحادة و لزيادة قوة هذه الحواف وقد تستخدم لتجهيز الحواف للحام الدسرة أو لعمل حلقات المفصلات ، وتأتي في ماكينة لطي الحواف المستقيمة



شكل 15 ماكينة طي الأجزاء المستقيمة

وماكينة لطي الحواف الدائرية

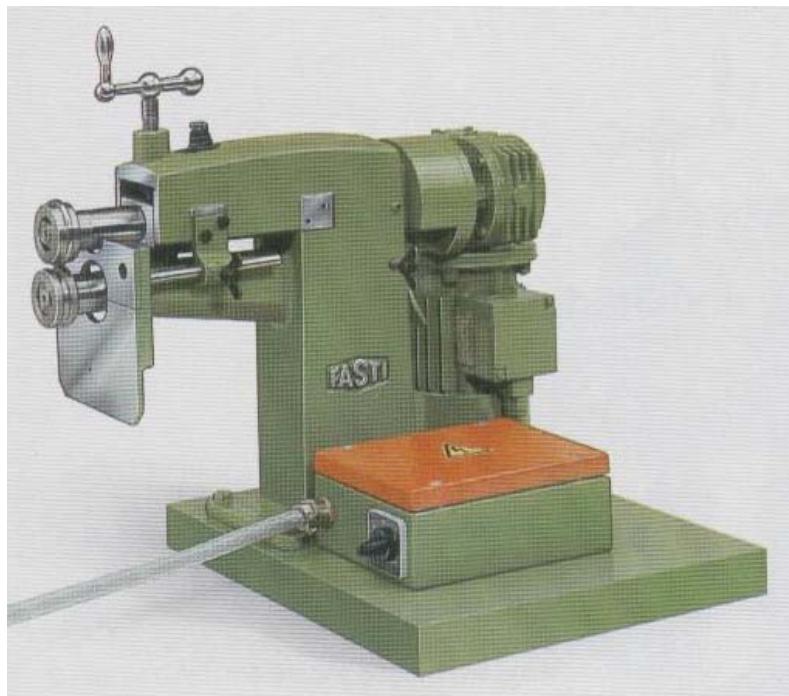

شكل 16 ثانية حواف دائرية

س: عدد بعض آلات الصفيح ؟


ماكينات الثني

وهي ماكينة تستخدم لحنن ألواح الصفيح عبر سنبك علوي و سفلي و تعمل بالطاقة الهيدروليكيه.




شكل 17 ثانية هيدروليكيه

يبين الشكل التالي القالب العلوي (A) و السفلي للماكينة (B).

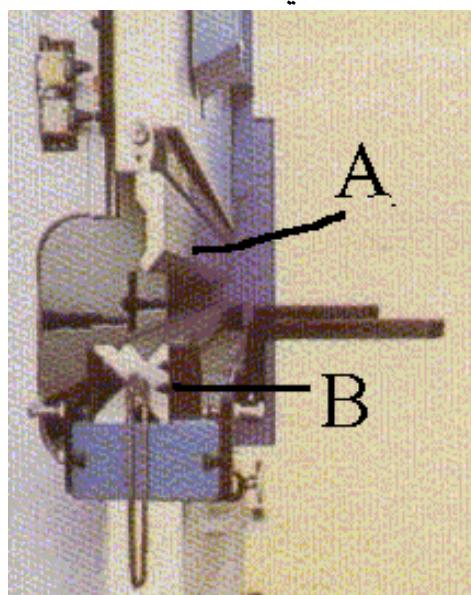

شكل 18 المكبس العلوي و السفلي

ويتحكم كل من قالب السفلي والعلوي في زاوية الحني ويمكن تغيير زاوية الحني عبر قلب قالب السفلي أو تغيير قالب العلوي كما في الرسم التالي

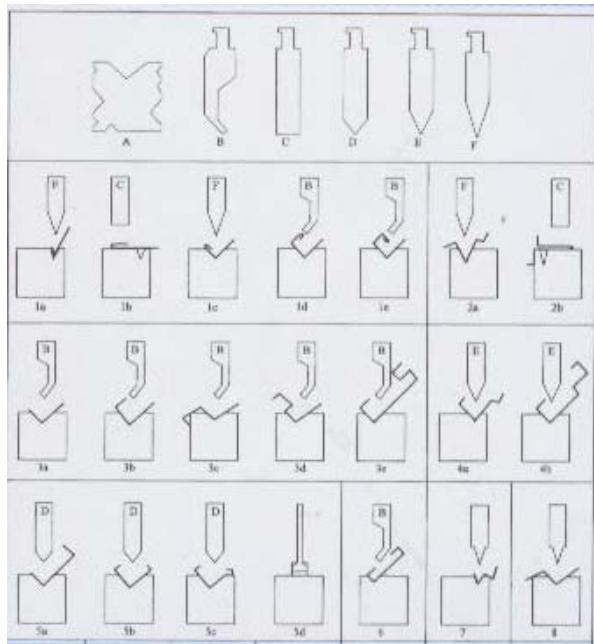

شكل 19 جدول يبين امكانيات المكبس العلوي والسفلي

كما يجب الأخذ في عين الاعتبار أن بعض عمليات الحني يستحيل القيام بها بعد القيام بعملية حني أخرى (معنى يجب دراسة تسلسل عمليات الحني)

معرفة طرق فحص وتجهيز الماكينات

عندما يريد العامل البدء بعملية ما على ماكينة الصاج يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:

(أن يتتأكد من صلاحية التوصيلات الكهربائية)

(التأكد من حواف القطع)

(إزالة بقايا القص من العمليات السابقة.)

(تشحيم الآلات و تزييتها أولاً بأول)

س: كيف يتم التحكم بزاوية الحني في ماكينات الحني ؟

س: ارسم بعض عمليات الحني مع قوالبها ؟

س: ما الإجراء الذي ينبغي القيام به قبل تشغيل الماكينة ؟

الحنى


عملية الحنى

يقصد بعمليات الحنى (أو الثنبي) تشكيل مادة العمل بحيث تتمدد الألياف الخارجية وتضفت الألياف الداخلية ولا يجب أن يتتأثر طول الألياف المتعادلة ، كما تعتبر عملية الحنى من أساليب التشكيل التي يحدث بها الانسياط اللدن في منطقة التشكيل نتيجة لتأثير عزم الحنى على قطعة العمل .

التغيير في البنية

تعتمد قابلية قطعة العمل للحنى على مطالية قطعة العمل فهناك بعض المعادن يمكن حنيها على البارد والبعض الآخر لا يمكن حنيها إلا على الساخن.


عند حني قطعة العمل فإن الألياف المكونة للخام تتعرض للإجهاد ويكون هذا الإجهاد إجهاد شد في الطرف بعيد عن مركز الحنى (في منطقة ٢ من الرسم التوضيحي) ويعودي هذا إلى تباعد الحبيبات المكونة لقطعة العمل ، ويؤدي أيضاً إلى إجهاد ضغط في الطرف القريب من مركز الحنى (في منطقة ٣ من الرسم التوضيحي) فيحصل تقارب للحبيبات المكونة لقطعة العمل ، أما المنطقة المركزية والتي تعرف أيضاً بمنطقة الألياف المتعادلة فلا يحدث فيها أي تغيير في التركيب البنوي ، بمعنى أنها تصبح مستقرة ولم تتغير بعد الحنى عنه قبل الحنى (منطقة ١ في الرسم التوضيحي) وتوضح الأسماء الحمراء اتجاه حركة الألياف في عملية الحنى .

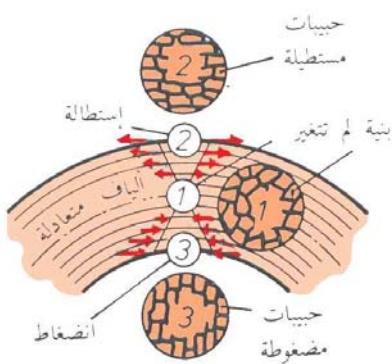

التغير الخادث لبنية المادة عند الحنى


شكل 20

كما ويبدو هذا التغيير واضحاً عند عمل حنى للوح من البلاستيك اللدن به مجموعة من صفوف الثقوب كما في الشكل التالي :

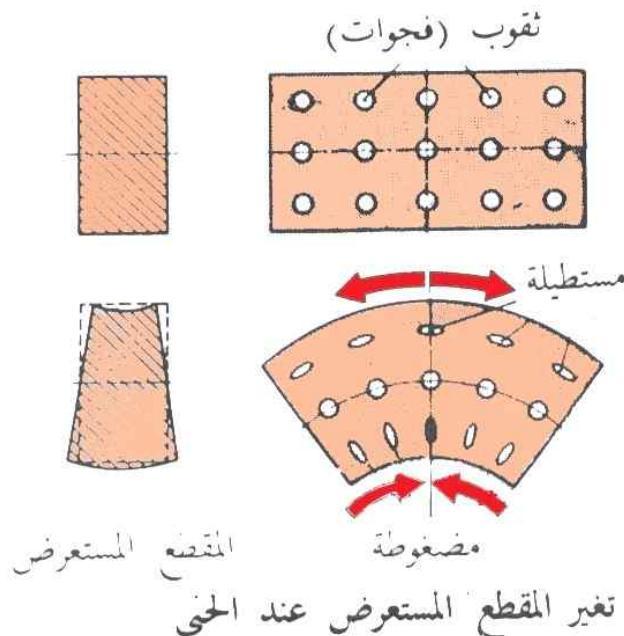

شكل ٢١

وتزداد مقاومة الحني بنفس النسبة التي يزيد بها عرض قطعة الشغل ، وبمقارنة (الحنى على الحافة القائمة) أي في مستوى مطابق لمستوى قطعة الشغل (بالحنى على الحافة المستوية) أي في مستوى عمودي على مستوى قطعة الشغل نجد أن استطاله وإنضغاط الألياف في الحالة الأولى يكون أكبر بكثير منه في الحالة الثانية مع ثبات نصف القطر في الحالتين ، وتبعاً لذلك تزداد قوى الحني المطلوبة في الحالة الأولى عنها في الحالة الثانية .

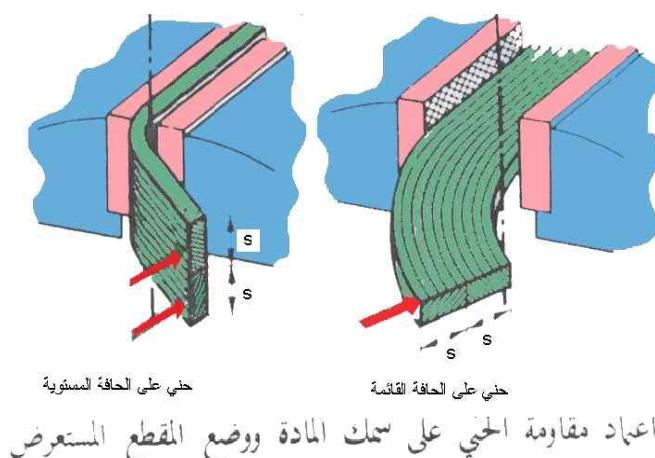

شكل ٢٢

س: اشرح التغيير الحاصل في بنية المادة عند حنيها مع الرسم؟

مقاومة قطع الشغل للحنى

تعتمد مقاومة قطعة الشغل لقوى الحنى على العوامل التالية :


١) درجة الحرارة المستخدمة ، بزيادة الحرارة تزداد قابلية التشكيل .

٢) نوع معدن قطعة الشغل .

٣) مقدار المقطع المستعرض وموضعه بالنسبة لمحور الحنى ، بزيادة المقطع تزداد القوى اللازمة


للحنى .

٤) اتجاه الدلفنة ، يجب أن يكون الحنى عمودي على اتجاه الدلفنة لتجنب تشوه الزوايا .

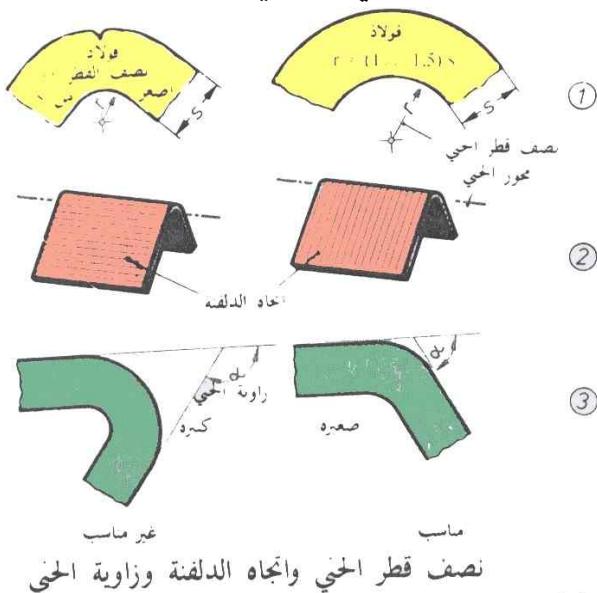

شكل 23

٥) أما في حالة حنى ألواح الصاج في أكثر من موضع (لتشكيل صندوق مثلاً) فيتم اختيار اتجاه خطوط الدلفنة لتصبح مائلة كما في الشكل التالي :

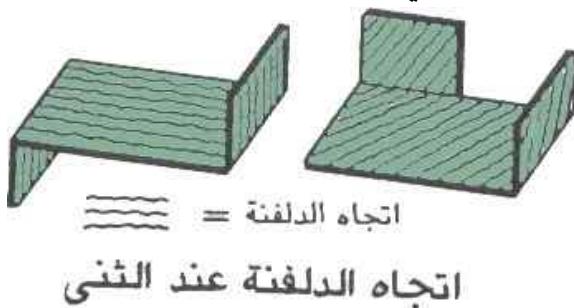

شكل 24

س: على ماذا تعتمد مقاومة قطعة الشغل لقوى الحنى ؟

قيمة نصف قطر الحني

يكون الحد الأدنى لنصف قطر الداخلي للحنى للقضبان والألواح المعدنية حسب العلاقات التالية :


$$\text{قطر الحنى} = \text{سمك اللوح المعدني} \times \text{معامل التحويل}$$

(معامل التحويل هو قيمة يمكن الحصول عليها من الجداول لكل مادة) .

تستخدم الملزمة لحنى الأجزاء الصغيرة من الألواح المعدنية حيث يتم الحنى على لقم سند ذات حواف مستديرة وذلك للمحافظة على مقدار نصف قطر الحنى المطلوب حيث يؤدي الحنى الحاد إلى تمزق الألواح المعدنية عند موضع الحنى .

الاعتبارات الواجب مراعاتها عند الحنى

- ١) كلما كان نصف قطر الحنى أكبر قل خطر حدوث كسر.
- ٢) يجب أن يكون السطح أملسا خاليا من المسام .
- ٣) يجب أن تكون حافة الحنى عمودية على اتجاه خطوط الدلفنة قدر الإمكان.
- ٤) تعتبر زاوية الحنى الكبيرة أكثر ملائمة من الزاوية الصغيرة .
- ٥) يجري الحنى على الساخن عندما يراد حنى بنصف قطر حنى أقل من القيمة المسموح بها .
- ٦) يجب دائماً الأخذ بعين الاعتبار النبض العكسي (الارتداد العكسي) والذي يزداد بزيادة صلادة المادة وبزيادة قطر الحنى

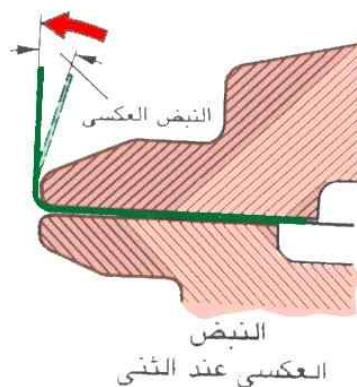


شكل 25

س: ما الاعتبارات الواجب مراعاتها عند الحنى؟

بعض الأمثلة على عمليات الحني

١) الحني في القوالب


تستعمل عدة الحني في القوالب لإجراء عمليات الحني للألواح أو المقاطع الواجهية أو الشرائط ل形成 مقاطع حرف Z أو U دون التأثير على سمك المادة ، ويستخدم لذلك سنبل كبس علوي و قالب سفلي ويجبأخذ النبض العكسي بعين الاعتبار .

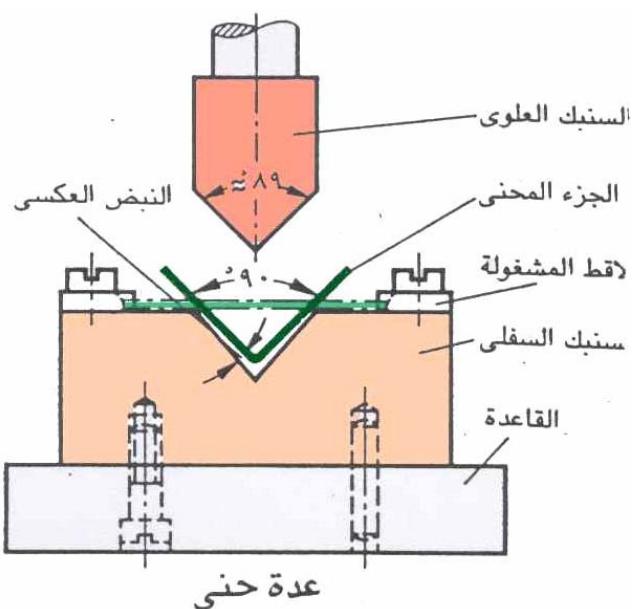

شكل 26

٢) ماكينة اللف بالدلافين

يتم إجراء عملية الحني الدائري لقضبان الفولاذ ذات المقاطع الخاصة باستخدام دلافين حني المقاطع الواجهية وتتكون من دلفينين لهما محور دوران ثابت الوضع وتم إدارتهما يدوياً أو بواسطة محرك وأيضاً يوجد دلفين علوي يمكن ضبط موضعه بالنسبة للدلفينين السفليين بقصد تغيير نصف قطر الحني ، وفي حالة المقاطع الكبيرة يتم بواسطة الدلافين على مراحل حتى يتم الوصول لنصف القطر المطلوب.

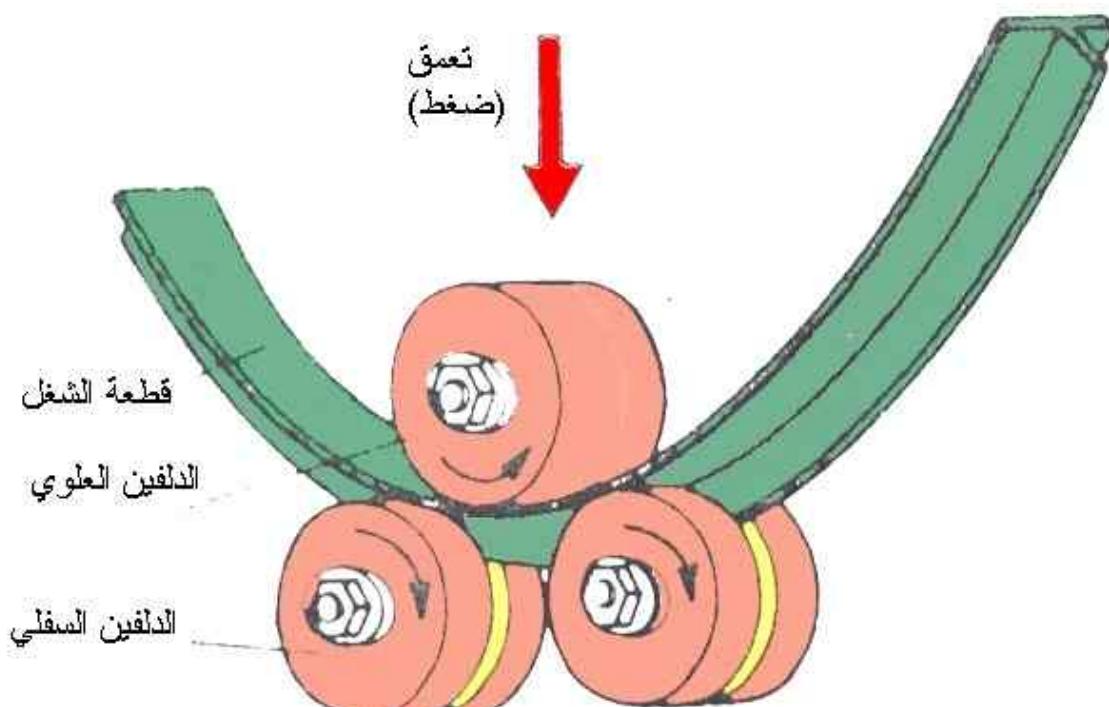


شكل ٢٧

س: عدد بعض الأمثلة على عمليات الحني مع الرسم ؟

٣) تجهيز حني الأنابيب

حنى الأنابيب حانياً حاداً يعرضها إلى خطر تعرجها وانبعاجها للداخل ولتفادي ذلك هناك قواعد يجب أن تراعى عند حنى الأنابيب:

- ١) تملأ الأنابيب قبل الحني بالرمل الجاف أو سلك حلزوني وتسد من الجهتين بسدادة خشبية أو تجهيزه خاصة لاحكام الغلق.
- ٢) تحني الأنابيب ذات الأقواس البسيطة بدون ملء.
- ٣) تحنى الأنابيب ذات الأقطار الصغيرة على البارد.
- ٤) عند الحني على الساخن يجب تسخين الجانب الداخلي أكثر من الخارجي لتفادي التعرج.
- ٥) يجب أن يكون نصف قطر الحني على الأقل ٣ أضعاف قطر الأنبوب.
- ٦) يجب أن تقع منطقة لحام الأنبوب في منطقة الألياف المتعادلة لمنع حدوث الإجهاد.

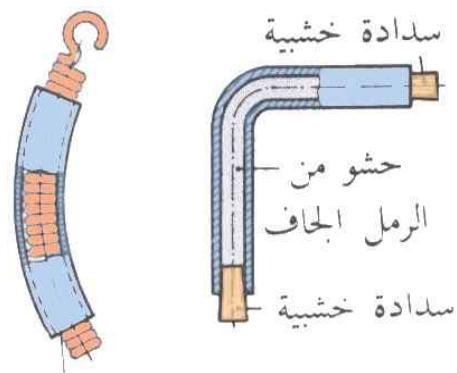

شكل ٢٨


٤) الحني بماكينات اللف اليدوية

يتم إدخال قطعة العمل ثم ضبط الدلافين لتعطي التقوس المطلوب ثم تدار هذه الدلافين يدوياً، وتكون هذه الطريقة للمقاطع الرقيقة.



شكل ٢٩


٥) ماكينة حني التراوحة

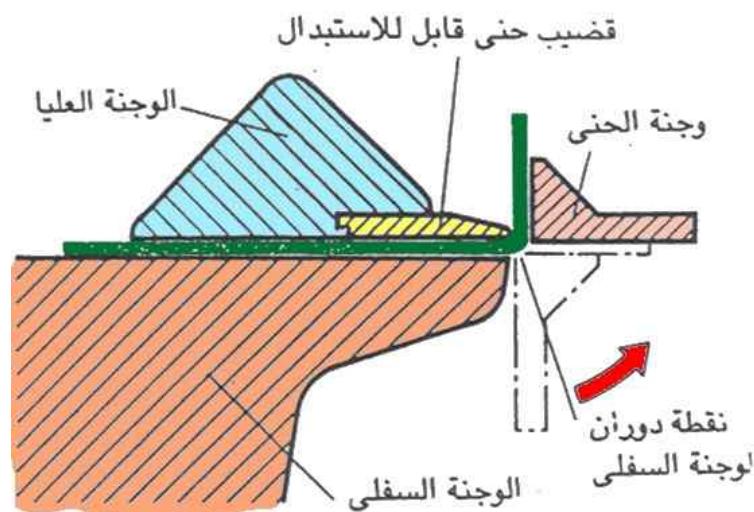

رسم تخطيطي لمكينة حني تراوحة

شكل ٣٠

يتم عادة حني الألواح بواسطة المطرقة فوق السنдан ولكن تستخدم ماكينات الحني التراوحة عند العمل على صاج بسمادات كبيرة وطويلة أيضا يصل طولها إلى ٦ أمتار ويتم التخطيط المسبق لعملية الحني لعمل الحنيات بالتسلاسل المنطقي فلا يمكن في الشكل التالي عمل الحنية رقم ٢ بعد رقم ٤

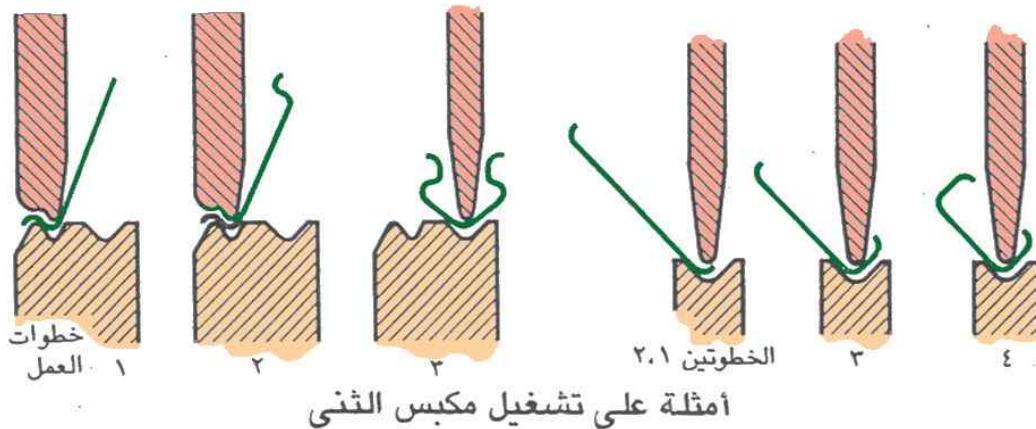


شكل ٣١

- س: كيف يتم حني الأنابيب؟
س: كيف يتم الحني اليدوي؟
ما الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند الحني؟


٦) استخدامات أخرى للحنى

تستخدم عمليات الحنى لأهداف خاصة أخرى مختلفة مثل زيادة جسأة ألواح الصاج (الجسأة هي زيادة مثانة ألواح الصاج بعمل حزوز أو شفة أو قلب الأطراف) ومن أمثلة هذا الاستخدام تموج ألواح الصاج التي تستخدم في المظلات والتي يمكن حملها بالطول ولا يمكن حملها بالعرض حيث ينحني لوح الصاج (شكل ١٤) ، كما تستخدم عمليات الحنى في لحام الدسرة و عمليات التقوية (شكل ١٥) .

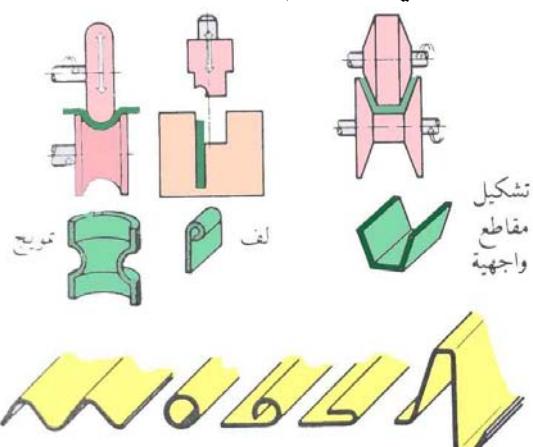


زيادة الجسأة بالحنى للألواح المعدنية

شكل 32

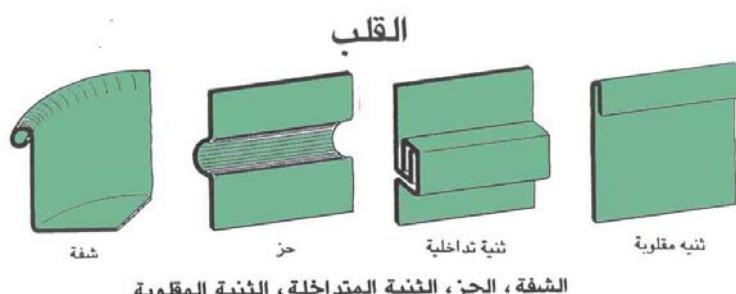

الشفة، الحز، الثنيه المتداخلة، الثنيه المقوية

شكل 33

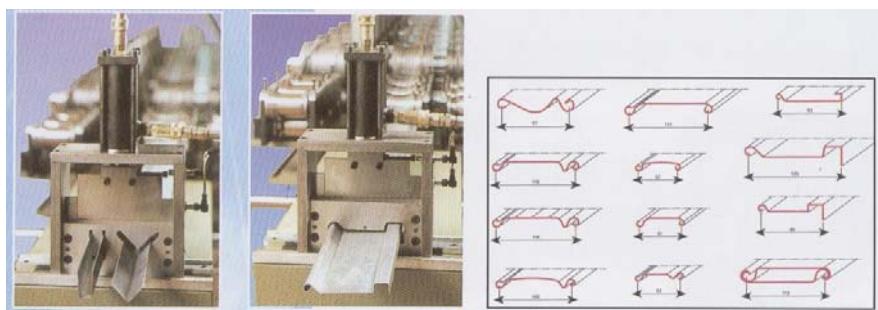

شكل 34

استخدام جداول الحني

الجداول تحتوي على مواصفات المواد مكتوبة بطريقة منظمة ومتسلسلة ليسهل الرجوع إليها في وقت الحاجة وتختلف هذه الجداول بعض الشئ عن بعضها ولكنها تحتوي في مجلتها على: - شكل المقطع ، أبعاد المقطع ، وزن الوحدة ، طول الوحدة ، مركز الثقل

طرق ترتيب العمليات المتوازية

العمليات المتوازية هي إجراءات أو مهام لا يمكن القيام بها قبل الانتهاء من سابقتها فمثلاً لا يمكن دهان قطعة العمل قبل عملية الحني وآلا تشقق الدهان وهكذا يتم ترتيب العمليات بدراسة العمل وتخيل شكل المنتج في كل عملية تشغيل








استخدام جداول العمل

جدول العمل هو العمليات والمهام التي يطلب من العامل تنفيذها مرتبة في تسلسل منطقي و زمني ، بحيث لا يمكن عمل الخطوة رقم ٣ قبل الخطوة رقم ٢ وهكذا ، أيضاً يجب أن يتم إنجاز المهمة أو الخطوة في الوقت المحدد لارتباطها بأعمال أخرى تدخل هذه المهمة فيه .

يعد جدول العمل من قبل رئيس العمل بحيث يتم توزيع العمل على الفريق وينجز في وقت قياسي وبجودة عالية .

المساحة


المساحات المحدودة بخطوط مستقيمة

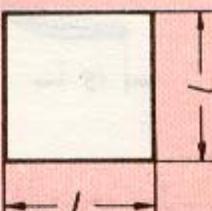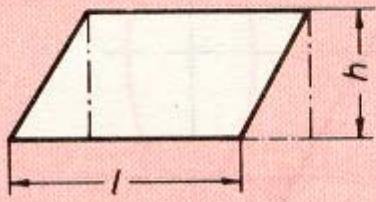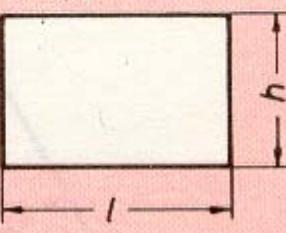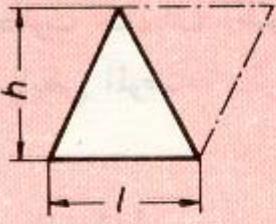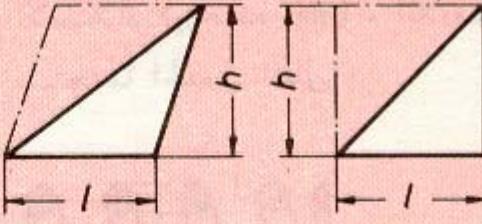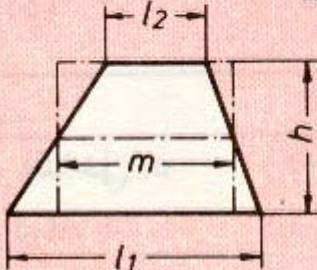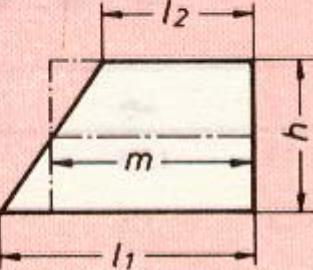معين  $A = l \cdot h$	مربع  $A = l^2$
متوازي أضلاع  $A = l \cdot h$	مستطيل  $A = l \cdot h$
 مثلث  $A = \frac{l \cdot h}{2}$	
شبه منحرف  $A = \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot h = m \cdot h$	

المساحات المحدودة بخطوط دائرة

الدائرة

$$A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4}$$

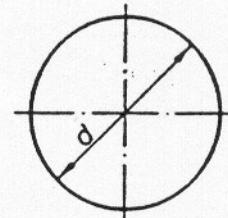


الحلقة الدائرية

$$A = \frac{\pi \cdot D^2}{4} - \frac{\pi \cdot d^2}{4}$$

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$$

$$A = \pi \cdot d_m \cdot b$$

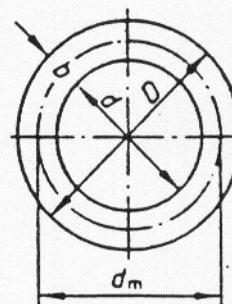


$$d_m = \frac{D+d}{2}$$


$$b = \frac{D-d}{2}$$

القماع الدائري

$$A = \frac{d^2 \cdot \pi \cdot \alpha}{4 \cdot 360^\circ}$$

$$A = \frac{l_\theta \cdot r}{2}$$

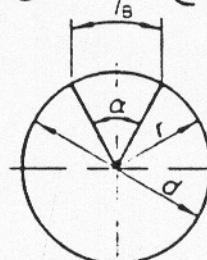

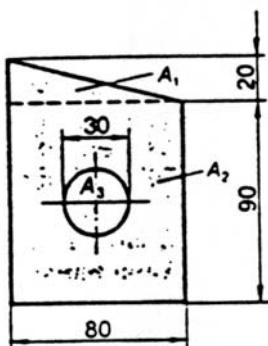**مثال ١**

أحسب مساحة قطعة الصفيح المبينة في الشكل الآتي:

الحل ١

$$A_1 = \frac{80\text{mm} \otimes 20\text{mm}}{2} = 800\text{mm}^2$$

$$A_2 = 80 \text{ mm} \otimes 90 \text{ mm} = 7200 \text{ mm}^2$$

$$A_3 = \frac{(30\text{mm})^2 \otimes \pi}{4} = 706,86\text{mm}^2$$

$$A = A_1 + A_2 - A_3 = 7293 \text{ mm}^2$$


$$A = 72,93 \text{ cm}^2$$

مثال ٢

أحسب مساحة الشكل المبين بالسم :

الحل ٢

$$A_1 = 60 \text{ mm. } 20 \text{ mm} = 1200 \text{ mm}^2$$

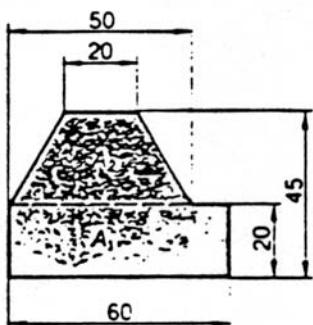


$$A = \left(\frac{50\text{mm} + 20\text{mm}}{2} \right) \otimes 25\text{mm} = 875\text{mm}^2$$

$$A = A_1 + A_2 = 2075 \text{ mm}^2$$

$$A = 20, 75 \text{ cm}^2$$

مثال ٣

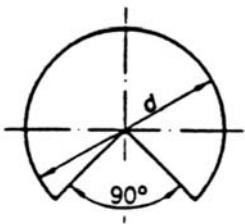

يراد عمل غطاء جانبي لحجر جلخ قطره mm = 300 من الصفييف فما هي مساحة الصفييف اللازمة لذلك بالسم²؟


الحل ٣

$$A = \frac{d^2 \otimes \pi}{4} \otimes \frac{\alpha}{360^\circ}$$

$$A = \frac{300mm^2 \otimes \pi}{4} \otimes \frac{270}{360} = 53014mm^2$$

مثال ٤

يبلغ مساحة مقطع أنبوب من الفولاذ cm² = 14,92 وقطره الخارجي d₁ = 100m ، ما قيمة القطر الداخلي d₂ بالسم²؟

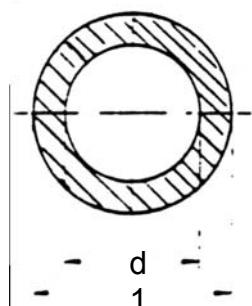

الحل ٤









$$A = (d1^2 - d2^2) \otimes \frac{\pi}{4}$$

$$d1^2 = d2^2 - \frac{A \otimes 4}{\pi} = 100cm^2 - \frac{14.922 \otimes 4}{\pi} = 81cm^2$$


$$d2 = \sqrt{81cm^2} = 9cm$$

تمارين على المساحات

- أحسب مساحات الأشكال الموضحة بالرسم بوحدة cm^2

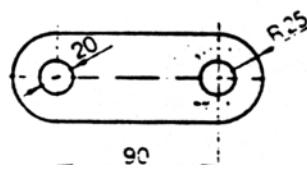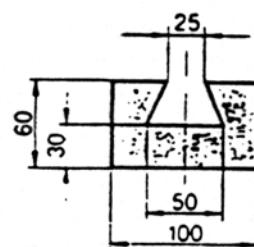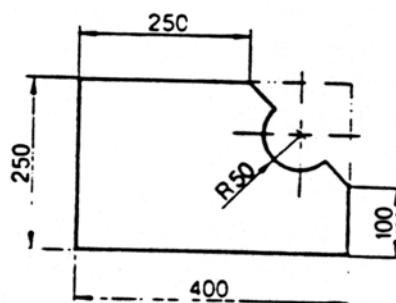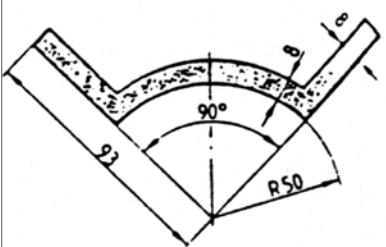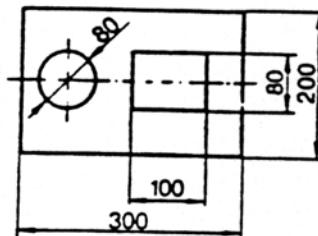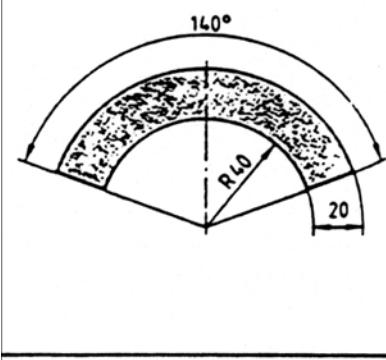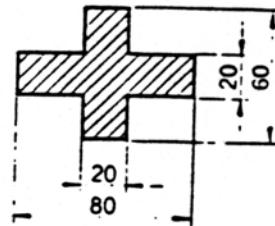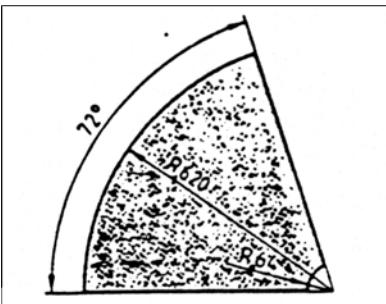

حساب مساحات الألواح الالزامية للتشغيل والمستهلك منها

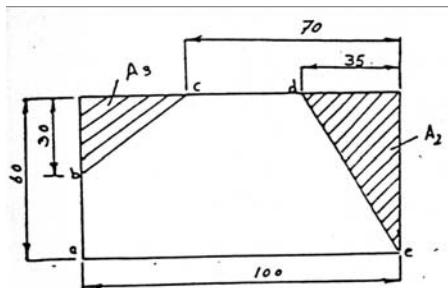

مثال ١

المطلوب حساب مساحة قطع الشغل
الموضحة بالشكل (abcde)
وحساب مساحة القصاصة عديمة النفع المظللة.


الحل

$$A_g = 100 \times 60 = 6000 \text{ mm}^2 \quad \text{مساحة المستطيل}$$


$$A_w = A_2 = A_3 = \frac{60 \otimes 35}{2} + \frac{30 \otimes 30}{2} = 1500 \text{ mm}^2 \quad \text{مساحة القصاصة عديمة النفع}$$

$$A = A_g - A_w \rightarrow = 6000 - 1500 = 1500 \text{ mm}^2 \quad \text{مساحة قطعة الشغل}$$


تمارين

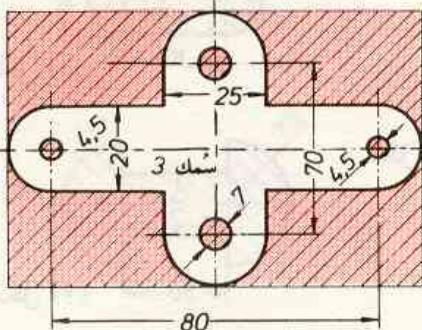


شكل (٩) قطعة مفصلية

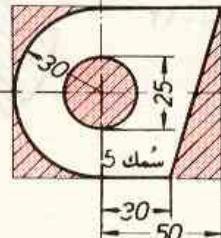


شكل (١٠) عروة (جزء لحام)

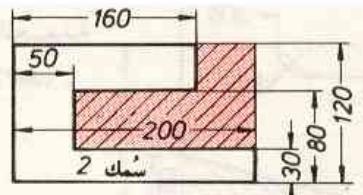


شكل (١١) غطاء معدني

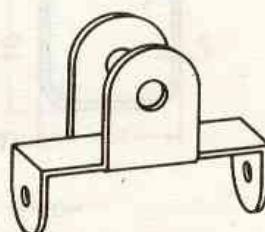


شكل القطعة المفصلية بعد النبض

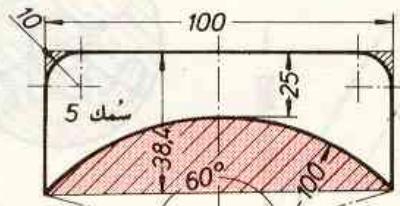


شكل (١٣) وترية (عصب) (جزء لحام)

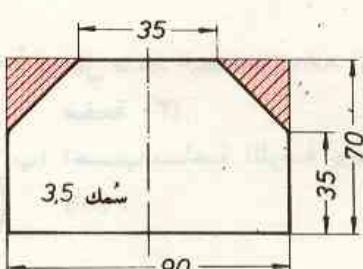


شكل (١٤) صفيحة وصل

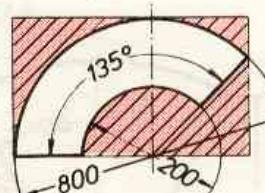


شكل (١٥) غطاء معدني سُمكـه 2,75

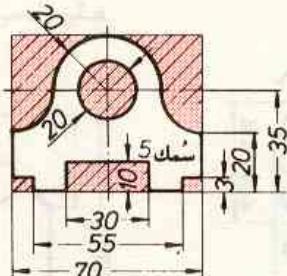


شكل (١٦) فك (تعليق) علوي بعروة

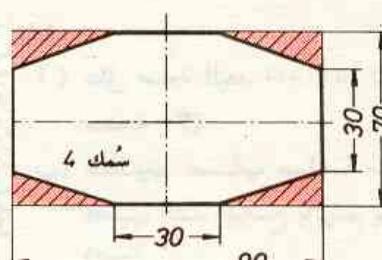


شكل (١٧) صفيحة وصل

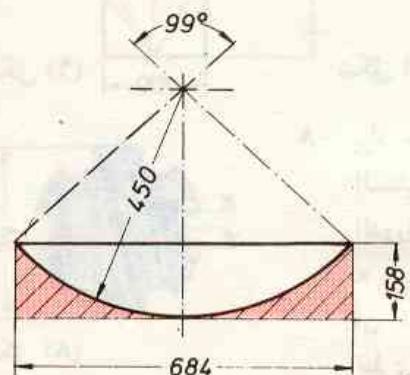

شكل (١٨) لوح معدني سُمكـه 4,75

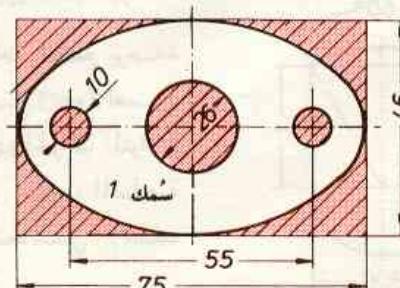


شكل (١٩) طبعة قص إحكام

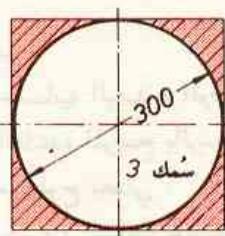

شكل (٢٠) قاع وعاء

حساب مساحة الأفراد لأجسام منتظم

١) الاسطوانة

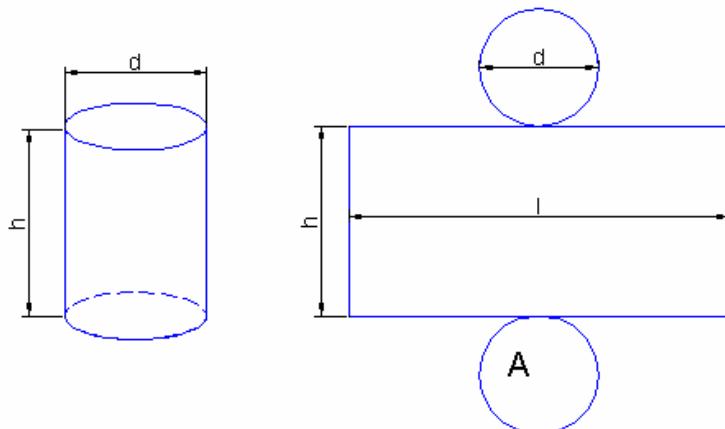

شكل 35

المساحة الكلية $A_T =$ مساحة القاعدتين (A_1+A_2) + المساحة الجانبية A_L

مساحة القاعدتين = مساحة الدائرة $\times 2$

مساحة الدائرة

$$A = \frac{\pi \times d^2}{4}$$

المساحة الجانبية

$$A_L = \pi \times d \times h$$

مثال

اسطوانة قطرها (d=50mm) وارتفاعها (h=100mm) المطلوب حساب المساحة الكلية لأسطوانة

الاسطوانة بوحدة cm^2


الحل :

$$A_L = \pi \times d \times h \rightarrow 3.14 \times 50 \times 100 = 15700 mm^2$$

$$A = 0.785 \times 50^2 \times 2 = 3925 mm^2$$

$$A_T = A_L + A = 15700 + 3925 = 19625 mm^2 = 196.25 cm^2$$

٢) المخروط الكامل

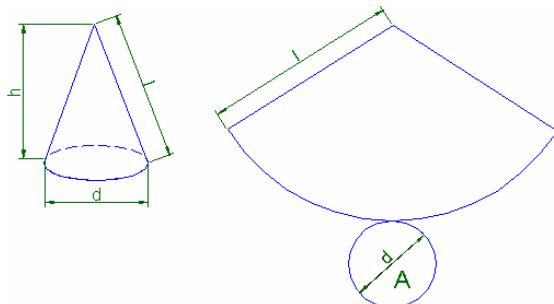

شكل ٣٦

المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحة القاعدة

$$A_T = A_L + A$$

حيث

$$\frac{\pi \times d \times l}{2} = \text{المساحة الجانبية} = AL$$

$$A = \text{مساحة القاعدة}$$

$$AT = \text{المساحة الكلية}$$

مثال

مخروط كامل ببياناته كالتالي الارتفاع القائم ($L=160\text{mm}$) وقطر قاعدته ($d=65\text{mm}$) والمطلوب حساب المساحة الكلية AT لافراد أسطح المخروط ؟

الحل

$$A = 0.785 \times d^2$$

$$AL = \frac{\pi \times d \times L}{2}$$


$$AT = A + AL$$

$$A = \frac{3.14 \times 65^2}{4} = 3316.625\text{mm}^2$$

$$AL = \frac{3.14 \times 65 \times 160}{2} = 16328\text{mm}^2$$

$$AT = 3316.6 + 16328 = 19644.6\text{mm}^2$$

٣) المخروط الناقص

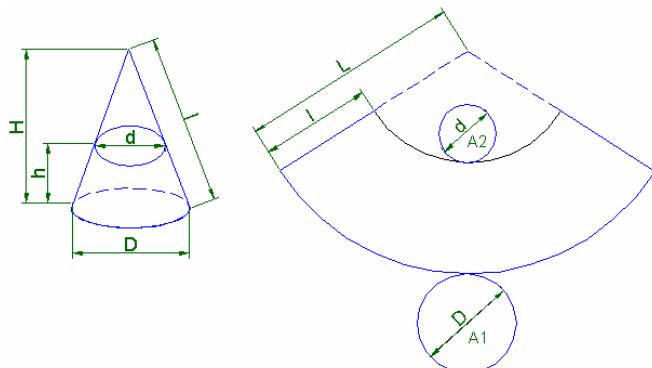

شكل ٣٧

$$AL = \frac{(D + d)}{2} \times \pi \times L$$

$$A = (D^2 + d^2) \times 0.785$$

$$A_T = AL + A$$

$$AL = \text{cm}^2$$

$$A = \text{cm}^2$$

$$AT = \text{cm}^2$$

$$D = \text{cm}$$

$$d = \text{cm}$$

مثال

المطلوب حساب المساحة الكلية لمخروط ناقص إذا عملت أن :

$$d = 15\text{mm} \quad D = 35\text{mm} \quad L = 80\text{mm}$$


الحل

$$A_L = \frac{(D + d)}{2} \times \pi \times L \rightarrow \frac{(35 + 15)}{2} \times \pi \times 80 = 6283\text{mm}^2$$

$$A = (D^2 + d^2) \times 0.785 \rightarrow (35^2 + 15^2) \times 0.785 = 1138.25\text{mm}^2$$

$$AT = AL + A \rightarrow 6283 + 1138.25 = 7421.25\text{mm}^2 = 74.2\text{cm}^2$$

(١) الهرم

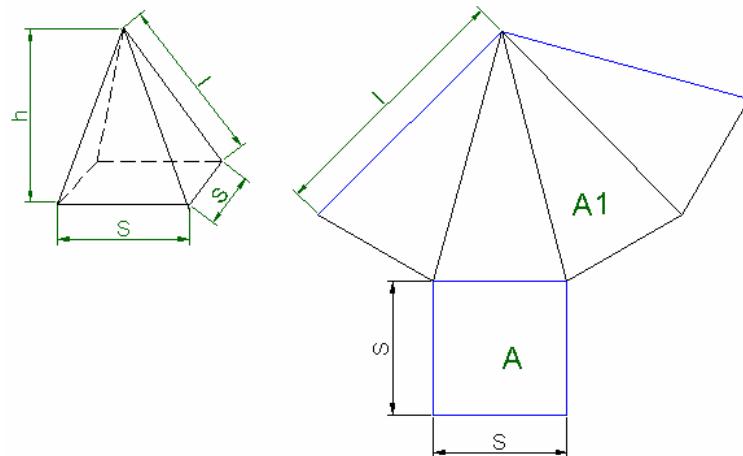

شكل 38

مساحة القاعدة

$$A = S^2$$

حيث

$$S =$$

المساحة الجانبية

$$AL = 2 \times s \times L$$

المساحة الكلية

$$At = A + AL$$

مثال

أوجد المساحة الكلية لـ إفراد هرم رباعي كامل إذا علمت ما يلي :

$$L = 60, S = 30$$

الحل

$$AL = 2 \times s \times L \rightarrow 2 \times 30 \times 60 = 3600 \text{ mm}^2$$

$$A = s^2 \rightarrow 30 \times 30 = 900 \text{ mm}^2$$

$$AT = AL + A \rightarrow 3600 + 900 = 4500 \text{ mm}^2$$

التمارين

١) أوجد المساحة الكلية لأسطح الاسطوانة التي بيّاناتها كالتالي بوحدة cm^2

$$d = 40 \text{ mm}$$

$$h = 100 \text{ mm}$$

٢) أوجد المساحة الكلية لأسطح المخروط الذي بيّاناته كالتالي :

$$L = 180 \text{ mm}$$

$$d = 70 \text{ mm}$$

٣) أوجد المساحة الكلية للمخروط الناقص إذا علمت ما يلي :

$$L = 60 \text{ mm}$$

$$d = 10 \text{ mm}$$

$$D = 30 \text{ mm}$$


٤) أوجد المساحة الكلية لأسطح هرم كامل رباعي إذا كانت بيّاناته كالتالي :

$$L = 75 \text{ mm}$$

$$S = 40 \text{ mm}$$

العنوان

عزم الدوران

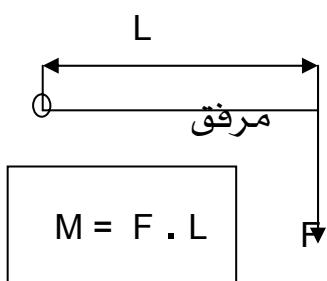

تعريف : عزم الدوران :
إذا أثرت قوة مقدارها F على ذراع مرفق ينتج عن ذلك
حركة دوران تسمى : بعزم الدوران M
ومن أمثلة ذلك (الروافع) :
الكماشات . المقصات . العتارات . مفاتيح ربط
الصوماميل.

تعريف : الرافعة هي جسء يمكن إدارتها حول محور وتستخدم لتفعيل قيمة وإتجاه قوة ما.
العوامل التي يتوقف عليها حركة دوران الرافعة :
تعتمد على عاملين هما :

1. قيمة القوة F
2. طول ذراع القوة L

ويسمى حاصل ضرب القوة في طول ذراعها بعزم الدوران (M)

$$M = F \cdot L$$

حيث :


M = عزم الدوران ويقاس بوحدة متر ($N \cdot m$) أو نيوتن (N . cm)

F = القوة المؤثرة وتقاس بوحدة نيوتن (N)

L = طول ذراع القوة (وهو البعد العمودي بين خط تأثير القوة ونقطة الدوران.
ويقاس بوحدة متر (m) أو سم (cm)

الرافعة ذات الذراعين

يوجد نوعان للرافعة ذات الذراعين :

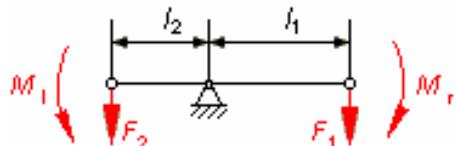

أ - رافعة بذراعين مختلفين .

ب - رافعة بذراعين متساوين .

و في كلا النوعين تصبح الرافعة في حالة اتزان عندما يكون :

عزم الدوران في إتجاه اليمين = عزم الدوران في إتجاه اليسار

$$\text{عزم القوة } M_1 = \text{عزم القوة } M_2$$

$$F_1 \cdot L_1 = F_2 \cdot L_2$$

- وإذا أثرت مجموعة من القوى


على الرافعة وكانت في حالة اتزان كما في الشكل فإن :

مجموع عزوم القوى في اتجاه اليمين = مجموع عزوم القوى في اتجاه اليسار .

M Left	=	M Right
F1 . L1 + F2 . L2	=	F3 . L3 + F4 . L4 + F5 . L5

مثال:

المطلوب حساب قيمة القوة F_2 لقص الصاج الموضع بالرسم.

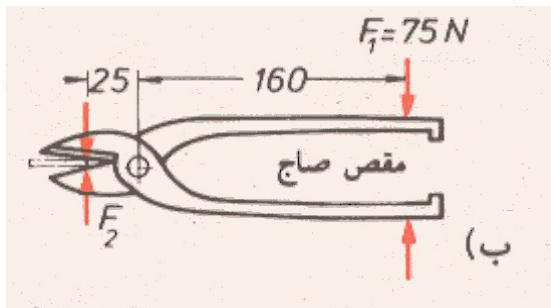


الحل

$$F_1 \cdot L_1 = F_2 \cdot L_2 \\ 75 \cdot 160 = F_2 \times 25$$

$$F_2 = \frac{75 \otimes 160}{25} = 480 N$$

تمارين

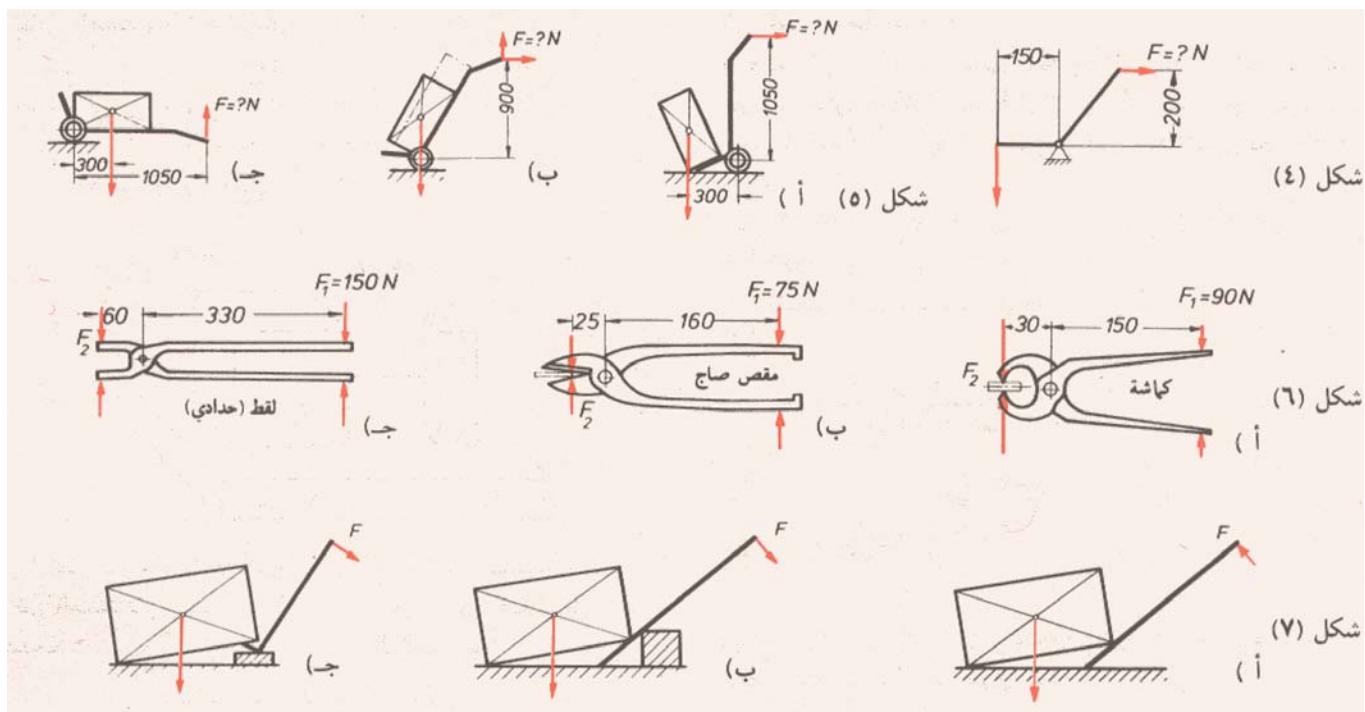

1. أحسب قيمة القوى الناقصة F في الرسوم التوضيحية أعلاه


الإفراد

عند العمل على ألواح الصاج يتم أولاً عمل إفراد للجسم على الورق ومن ثم نقله إلى الصاج تمهيداً لقصه وثبيه بالشكل النهائي و عمليات الفرد تتفاوت بين الاشكال المعقدة التي قد يكلف التصميم فقطآلاف الريالات ، و سندرس هنا بعض أشكال الإفراد البسيط كما يلي:

بسط المخروط


يتم رسم المسقط الرأسي والأفقي للمخروط ويتم رسم بسط المخروط برسم جزء من دائرة تشكل زاوية تعطى بحساب ما يأتي :

$$\delta = \frac{d}{l} \times 180^\circ$$

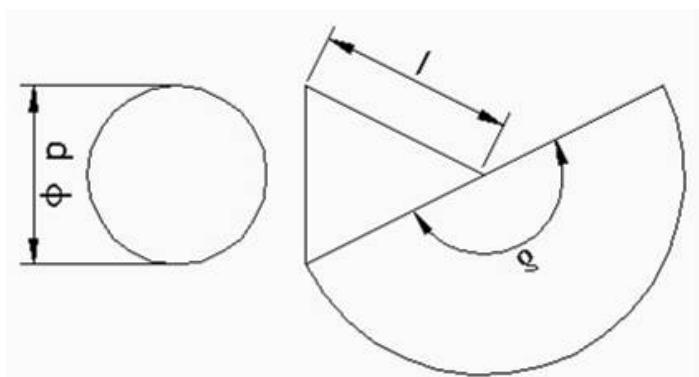


بسط المخروط الناقص

يتم رسم المسقط الرأسي والأفقي للمخروط الناقص ويتم رسم بسط المخروط برسم جزء من دائرة تشکل زاوية تعطى بحساب ما يأتي :

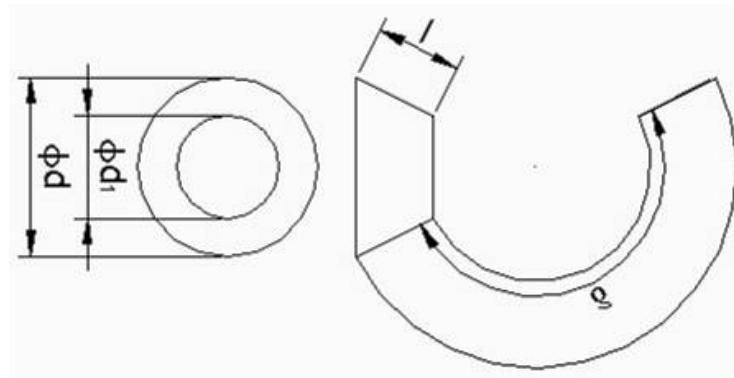

بسط الهرم الرباعي


يتم رسم المساقط الثلاثة للهرم الرباعي الأسطح ويتم رسم بسط الهرم الرباعي بحساب طول السطح الجانبي للهرم (عادة يعطى ارتفاع رأس الهرم عن القاعدة بشكل مستقيم ولا يعطى طول الوتر) و ممكن إيجاد هذا الطول بحساب طول الجزء Z كما يأتي :

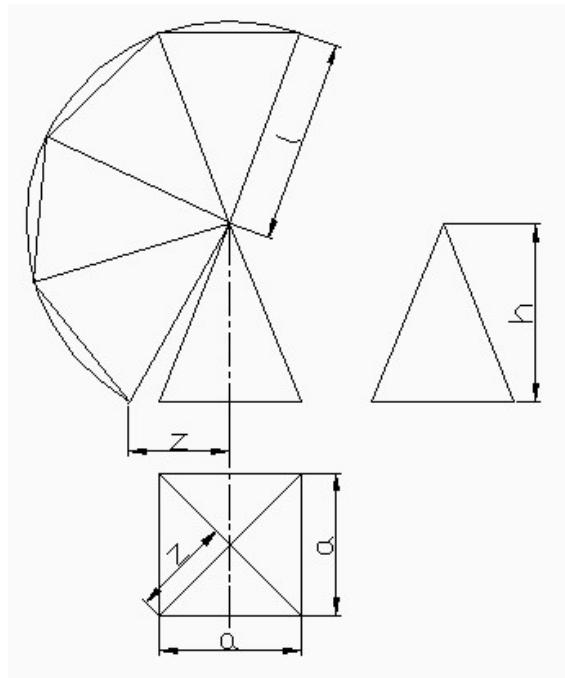


شكل ٢٩

بسط موشور ناقص

يتم رسم المساقط الثلاثة للموشور الناقص ثم يتم رسم بسط له كما في الشكل التالي :

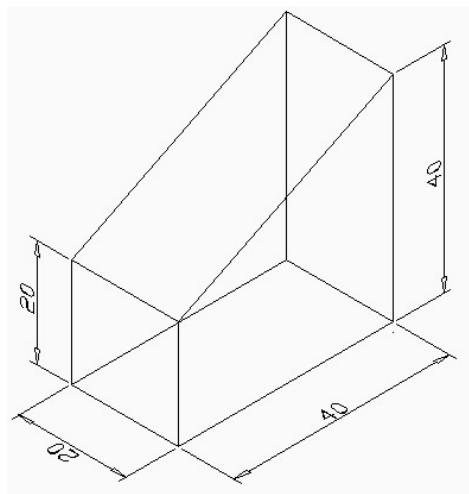

شكل ٤٠

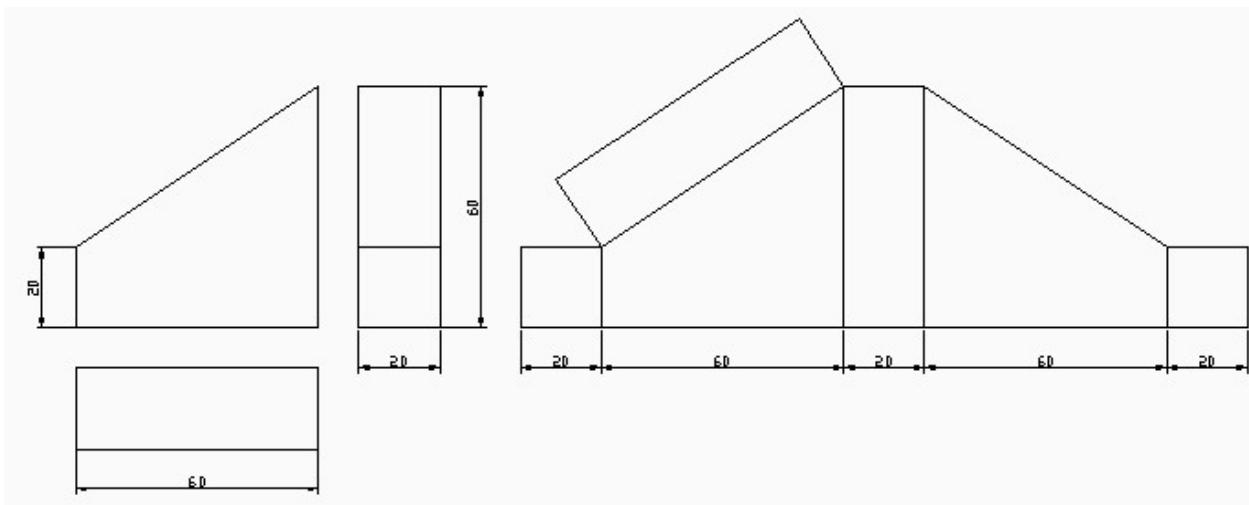

شكل ٤١

تمرين

المطلوب

رسم المسقط الرأسي والأفقي بمقاييس رسم ١:١ للأشكال التالية :


مخروط أبعاده هي ($d=70\text{mm}$, $l=100\text{mm}$)

مخروط ناقص أبعاده هي ($d=85\text{mm}$, $d_1=55\text{mm}$, $l=90\text{mm}$)

هرم رباعي أبعاده كما يأتي ($a=50\text{mm}$, $h=80\text{mm}$)

القص

يختلف القص عن القطع بالأجنحة بأن المقص يحتوي على حدين قاطعين يتحرك كل منهما عكس اتجاه الآخر أما الأجنحة فلا تحتوي إلا على حد قاطع واحد ، ويضغط حدي المقص على قطعة العمل مما يؤدي إلى تكون حز بعد ذلك يبدأ تكون الشق ثم تتم عملية الفصل (شكل ٤٤) ، وتتسم الأسطح المقصوصة حديثاً بانعدام تجانسها وبنية داخلية خشنة .

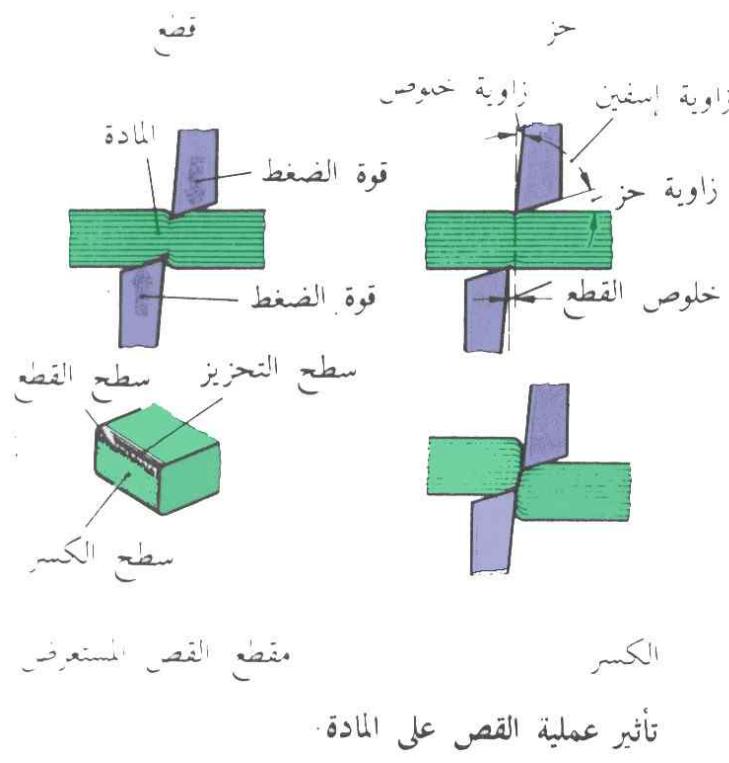


شكل ٤٢

زوايا المقص

تكون زوايا المقص في حدود 75° و 25° زاوية انحدار خلفي تمنع بري وتأكل حدي المقص القاطعين وتبلغ قيمتها 2° ، وكلما زادت زاوية الخلوص يؤدي هذا إلى انحسار قطعة الشغل بين فكى المقص ويفضل استخدام ساند عند قطع المواد السميكة كما في شكل ٤٢



ساند (ساند ضغط)

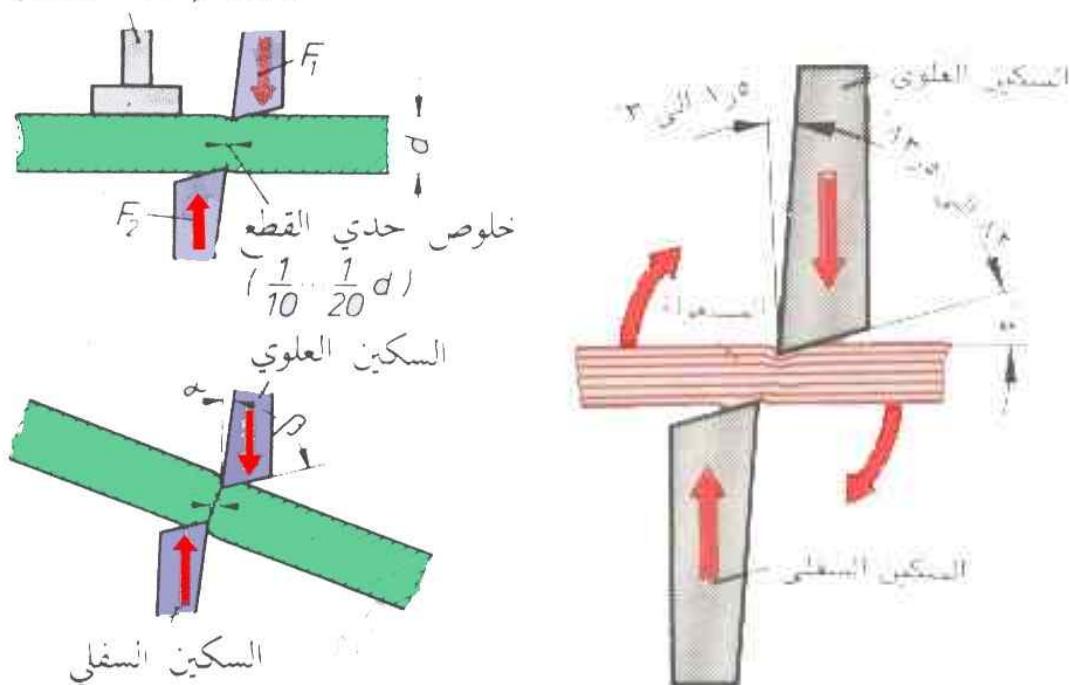

شكل 43

ذراع القص

ينطبق عزم الدوران تماماً على عملية القص فتقل القوة اللازمة للقص كلما اقتربت القطعة المقصوصة من مركز دوران المقص ويصعب كلما اقتربنا من حافة المقص وكذلك تقل القوة اللازمة للقص كلما اقتربت قوة اليد من طرف المقبض .

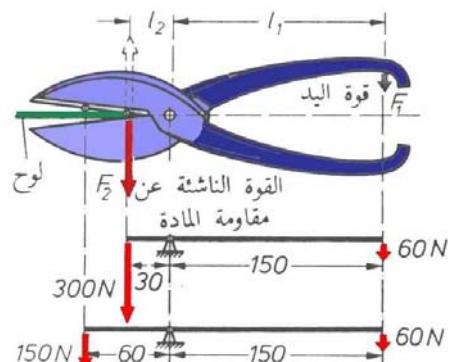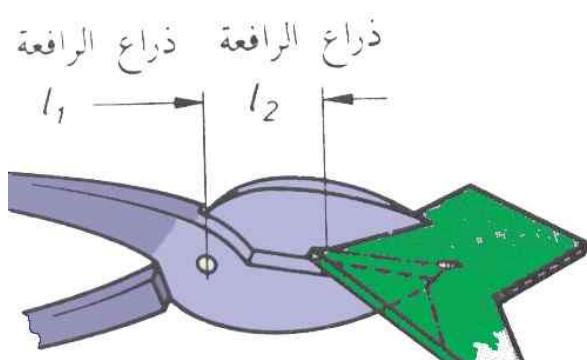


قانون الرافعة عند القص

شكل 44

ميل سكين المقص

يؤدي وضع قطعة العمل في موقع قريب من مركز دوران المقص في المقصات الكبيرة إلى انزلاقها خارج فكي المقص بسبب تأثير قوة الدافعة لذا فإن هناك قيمة موصى بها لتقاديم هذا الدفع وهي ١٤° ، كما يجب الانتباه إلى عدم استخدام المقص إلى آخر حافة المقص لأن ذلك يؤدي إلى تشوه قطعة العمل

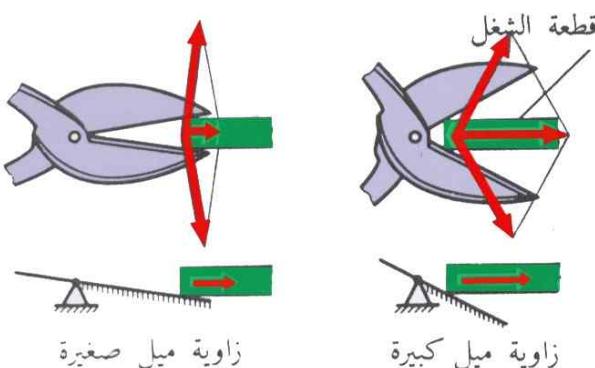


زاوية ميل سكيني المقص

شكل 45

مسافة الخلوص


وتسمى مسافة لأنها تفاص من سماكة المادة المصوقة وتبلغ قيمتها من 0,1mm إلى 0,2mm من سماكة المادة المصوقة وزيادة هذه المسافة تؤدي إلى انحسار المادة المصوقة بين فكى المقص وهي عبارة عن إجهاد مسبق لفكى المقص حيث يقوم هذا الإجهاد بالمحافظة على تلامس حدى القطع عند نهاية المقص .

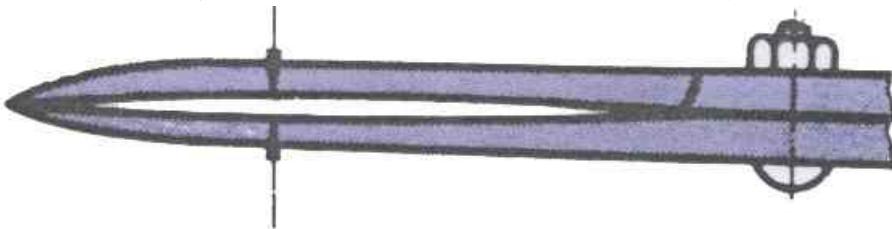

شكل 46

أنواع المقصات اليدوية

-) مقصات القطع المستمر : تستخدم لقطع الخامات الطويلة وتميز بمقبض مرتفع يعلو المادة المصوقة دائمًا
-) مقصات فتح الثقوب : وتميز بفكيه المدببين ليتمكنا من الدخول للفجوات وقطع الثقوب الداخلية .

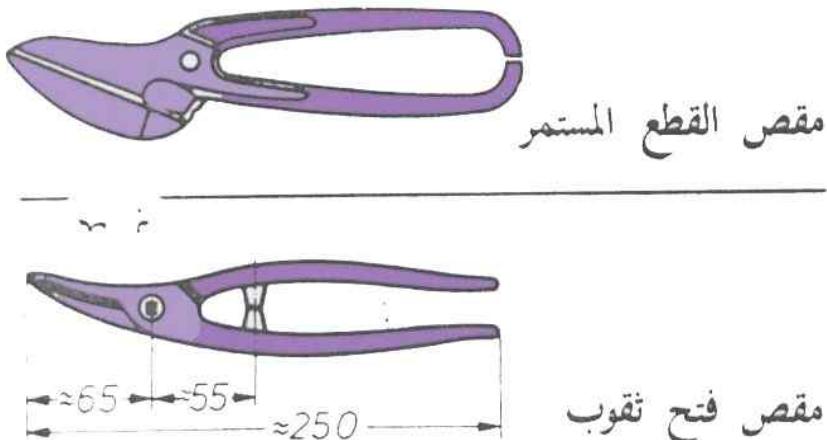


شكل 47

-) المقصات المستقيمة : تستخدم لعمليات القص الصغيرة .
المقصات تكون يمينية أو يسارية وتعتمد هذه التسمية على النظر للفك السفلي في اتجاه القطع فإن كان إلى اليمين فالقص يميني وإن العكس.

المقصات الآلية


) مقصات كهروميكانيكية : - وفي هذه الماكينات يكون الفك السفلي ثابتاً والفك العلوي متحرك وذلك بواسطة استغلال الطاقة الهيدروليكية .

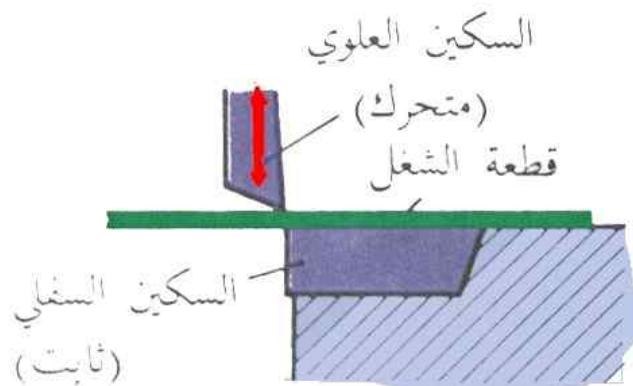

مقص الألواح المعدنية الكهروميكانيكي
يوضع المقص على حافة المادة ثم يوجه في اتجاه حظ قصه

شكل ٤٨


) مقصات الرافعه : وتستخدم لقص الألواح ذات السماكت الكبيره حتى 6mm

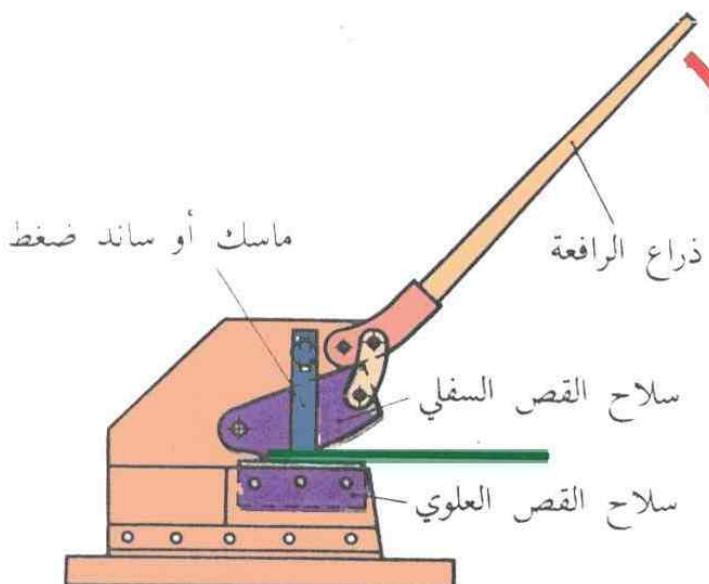

مقص رافعة (ذو ذراع)


شكل ٤٩

) المقصات ذات المصد : تستخدم لقطع الشرائط الطويلة ذات السماكات الرقيقة وتكون السكين العلوي بشكل مائل مما يؤدي إلى ثبات زاوية فكى المقص عند ١٤° .

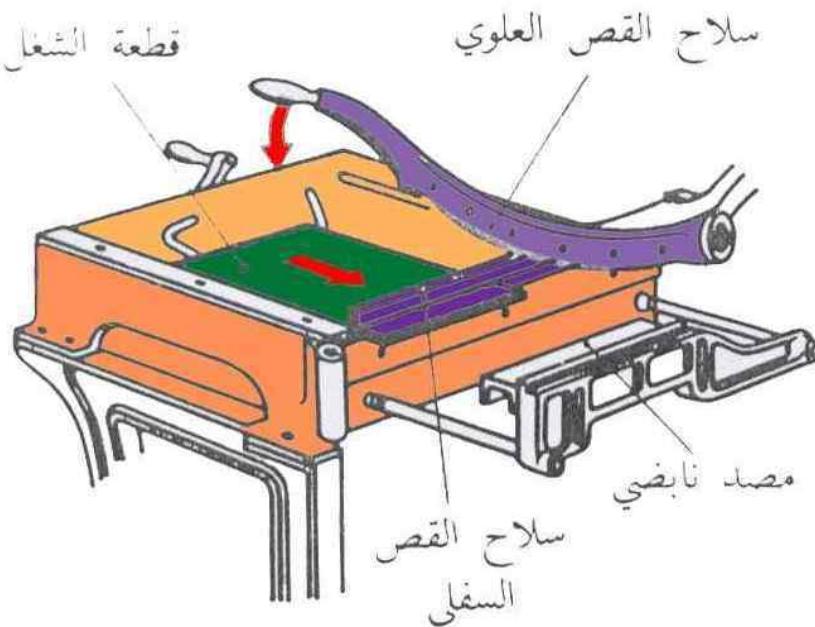

شكل ٥٠


) مقص الرافعه أو المقاطع الواجهية : وهو مخصص للمقاطع الواجهية .

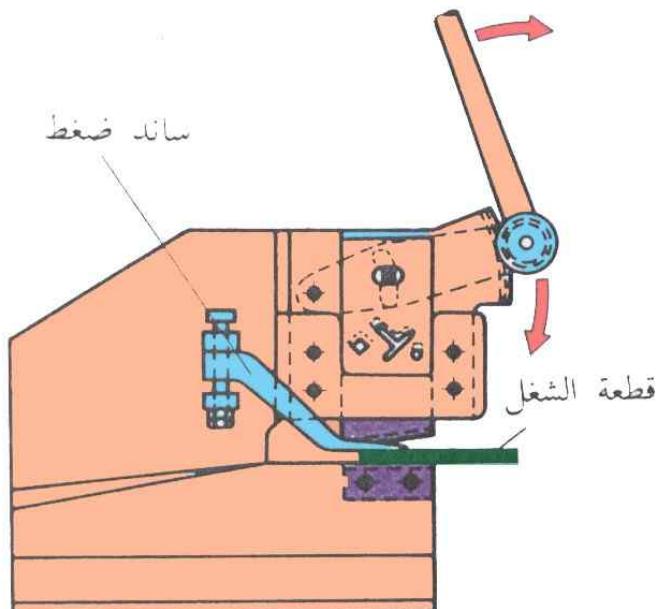

مقص متواز

شكل ٥١

() المقصات الدائرية : وتستخدم لقص الإشكال الدائرية والأقواس

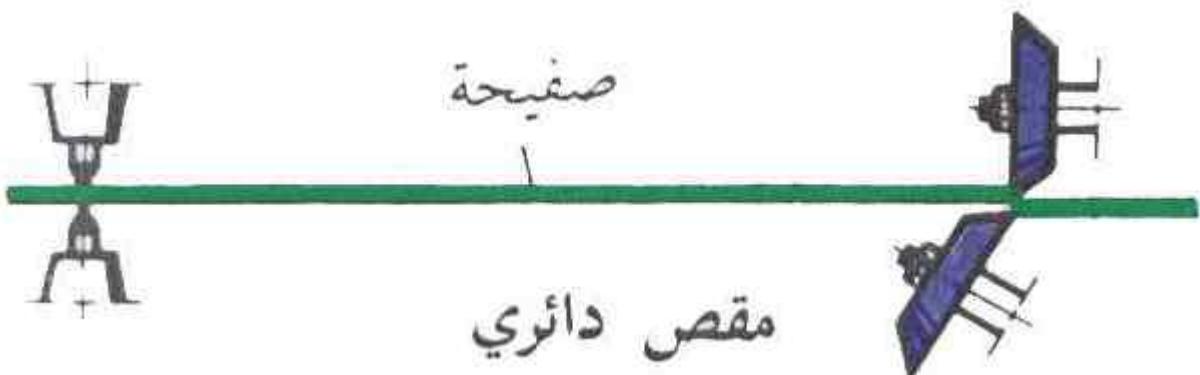

شكل ٥٢

الحكم على عملية القص

ظهور زوائد كبيرة عند موقع القص : وهذا بسبب الخلوص المبالغ فيه بين فكي المقص ، وعندما تحتاج إلى قوة كبيرة للقص فهذا يعني تلف الحدود القاطعة للمقص .
تكسر حدود القص : يرجع إلى أن المادة المقصوصة عالية الصلادة .

ملاحظة

يجب أن لا تحمل المواد المقصوصة حديثاً بالأيدي العارية حيث يجب دائما ارتداء القفازات وذلك لأنها حادة قد تؤدي إلى الجروح .

معرفة كيفية فحص أدوات القص


معرفة كيفية تثبيت أدوات القص والمشغولات

إجهاد القص

مقاومة إجهاد القص

تؤثر القوة F عمودياً على محور ساق البرشام وتعمل على قص مقطعة المحمل

يرمز لـ إجهاد القص في المقطع بالرمز τ (تاو) ووحدة N/mm^2

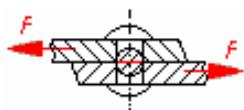

وتكون قيمة المقاومة المضادة التي يبديها الجزء ضد القوة الخارجية المؤثرة هي A بوحدة N وتنتج عن ذلك صيغة الحساب الآتية :
عند التصميم لاستمرار مقاومة الأجزاء .

$$F_{all} = A \cdot \tau_{all}$$

عند التصميم لكسر الأجزاء ..


$$F_{max} = A \cdot \tau_{all}$$

قيمة إجهاد القص


في حالات التحميل بالشد وبالضغط ينتشر الإجهاد (σ) بانتظام عبر مساحة مقطع الجزء ولكن حالة التحميل بالقص يتخذ الإجهاد (τ) قيمة أكبر في الألياف الخارجية عن قيمته في القلب (الداخلي) ولذا يبدأ الانهيار إلا في ذلك الموضع عند زيادة التحميل بمقدار كبير ولكي نصل في حالة التحميل بالقص إلى نفس درجة الأمان ضد الكسر ويجب أن تكون مساحة المقطع أكبر من نظيراتها في حالة ثقبان الشد أو ثقبان الضغط وذلك يعني أن إجهاد القص المسموح به τ_{all} يجب أن يكون أكبر من قيمة σ (إجهاد المسموح به) لنفس المادة

ونستخدم القيم العملية التالية للفولاذ على سبيل المثال :

$$\text{لإجهاد الكسر} \quad 0.8 \cdot \sigma_B = \tau$$
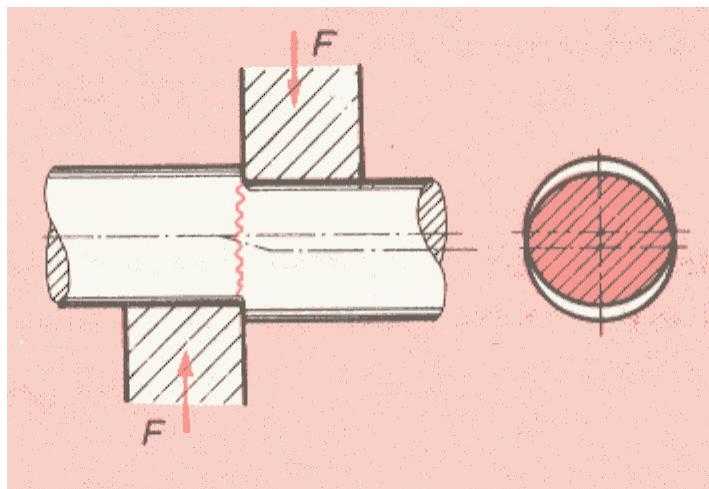
$$\text{للإجهاد المسموح به} \quad 0.8 \cdot \sigma_{all} = \tau_{all}$$


مثال (١)

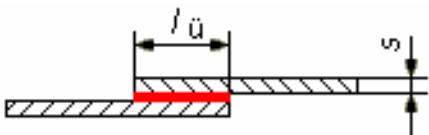

درزة لصق كالموضحة بالشكل مثبتة بواسطة لاصق وأبعادها

$b = 15 \text{ mm}$ فإذا كان إجهاد القص المسموح به

$$F = 2000 \text{ N} \quad \tau_{all} = 15 \text{ N/mm}^2$$

فأحسب γ (طول الجزء الملصق)

الحل (١)

$$\tau = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{\tau} \Rightarrow A = \frac{2000}{15} = 133.3 \text{ mm}^2$$

$\gamma = ?$ فيكون طول الجزء المقصوص $A = \gamma \times b$ وبما أن المساحة المعرضة للقص هي

$$\gamma = \frac{A}{b} = \frac{133.3}{15} = 8.8 \text{ mm}$$

مثال (2)

مقبض كروي ملصق السطح مميز بالرمز (XXXX)

إذا كان إجهاد القص المسموح به $\tau_{all} = 20 \text{ N/mm}^2$
أوجد القوة التي يمكن بواسطتها سحب المقبض .

الحل (2)


$$A = \pi \cdot d \cdot \gamma \quad \text{السطح المعرض للقص}$$

$$A = 3.14 \times 8 \times 18 = 452 \text{ mm}^2$$

$$F = A \cdot \tau = 452 \times 20 = 9040 \text{ N}$$

$$= 9.04$$

مثال (3)

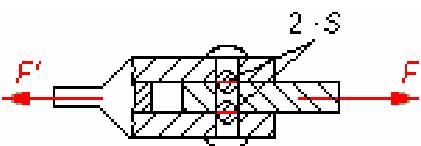

وصلة برشام مفردة كالموضحة بالرسم أستعمل فيها مسامير
برشام عددها $2 = \gamma$ فإذا كانت الوصلة مصنوعة من معدن

$$\sigma_B = 240 \text{ N/mm}^2$$

وقوة القص المؤثرة على الوصلة هي $F = 28 \text{ KN}$ وكان إجهاد الشد المسموح به للمعدن

$$\sigma_{all} = 55 \text{ N/mm}^2$$

أحسب قطر البرشام

الحل (3)

تحسب أولاً إجهاد المقص τ_{all} وهو يساوي ومن إجهاد الشد المسموح به σ_{all}

$$\tau_{all} = 0.8 \cdot \sigma_{all} = 0.8 \times 55 = 44 \text{ N/mm}^2$$


$$A = \frac{F}{\gamma \otimes \tau_{all}} = \frac{28 \otimes 1000}{2 \otimes 4} = 318 \text{ mm}^2$$

$$A = \frac{D^2 \otimes \pi}{4} \Rightarrow 318 = 0.785 \otimes D^2 \Rightarrow D = \sqrt{\frac{318}{0.785}} = 20 \text{ mm}$$

مثال (٤)

وصلة برشام مركبة كالموضحة بالرسم إذا كان قطر مسمار البرشام المستعمل هو $d = 16 \text{ mm}$ وكان إجهاد القص المسموح به للوصلة هو $\tau_{all} = 60 \text{ N/mm}^2$ أوجد القوة F التي يمكن أن تتحمّلها الوصلة علماً بأن $i = 1$

الحل (٤)

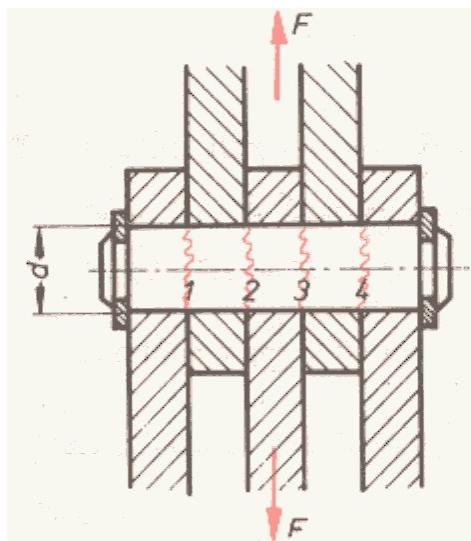

$$\begin{aligned}
 A &= i \cdot d^2 \cdot \pi \\
 &= i \times 0.785 \times d^2 \\
 &= 4 \times 0.785 \times 16 \times 16 \\
 A &= 804 \text{ mm}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F &= A \cdot \tau_{all} \\
 &= 804 \cdot 60 = 48240 \text{ N} \\
 &= 48.24 \text{ KN}
 \end{aligned}$$

أمثلة على التخريم (الثقب بالقص)


مثال ٥ :

على التخريم (الثقب بالقص)

المعدن : لوحة صاج ST 37 سماكة $S = 4 \text{ mm}$ و قطر السنبل $d = 10 \text{ mm}$

والمطلوب حساب

أ . قوة القص

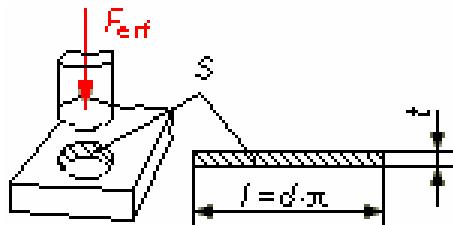ب . إجهاد الضغط σ_c في سنبل القص

الحل (٥)

ملاحظة (إجهاد الكسر للفولاذ) $st 37$ أ . قوة القص F_{max}

$$F_{\text{max}} = A \cdot \tau_B$$

$$F_{\text{max}} = d \cdot \pi \cdot s \cdot \tau_B$$

$$\tau_B = 0.8 \quad B = 0.8 \times 370 = 296 \text{ N/mm}^2$$

$$F_{\text{max}} = 10 \times 3.14 \times 4 \times 296 = 37177.6 \\ = 37178 \text{ N}$$

ب) إجهاد الضغط σ_c

$$\sigma_c = \frac{37178}{\frac{\pi}{4} d^2} = \frac{37178}{0.785 \times 100} = 4736 \text{ mm}^2$$

تمارين على مقاومة إجهاد القص


٨- برشم قاع مرجل بخاري بواسطة 82 مساري برشام ذات قطر $d = 21 \text{ mm}$. فإذا كان قطر المرجل $D = 1600 \text{ mm}$ وضغط البخار $p = 9 \text{ bar}$ فاحسب إجهاد القص σ في مقاطع ساميبر الشام .

شكل (٨)

٩- يراد قص الطبعة المصنوعة من الفولاذ St 42 بواسطة قالب قص والمطلوب حساب قوة القص اللازمة F_{\max} .

شكل (٩)

١٠- إلى أي سُمك s يمكن قص الطبعة المصنوعة من الفولاذ St 37 عند استخدام مكبس ذي قوة كبس مقدارها 300 kN .

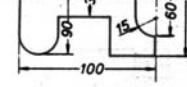

شكل (١٠)

١١- إحسب أقصى مقاومة σ لطبعة مصنوعة من الفولاذ الذي يمكن قصه باستخدام مكبس ذي قوة كبس مقدارها 250 kN . حدد أي نوع من أنواع الفولاذ يلائم هذه المقاومة .

١٢- إذا كانت بيانات الرصلة المفصلية الموضحة شكل (١١) فإذا كان إجهاد القص المسموح به للمسار : بالرسم كما يلي : إجهاد القص المسموح به للمسار :

$\sigma_{all} = 80 \text{ N/mm}^2$ وإن جهد الشد المسموح به لنكفي الرباط :

$\tau_{all} = 80 \text{ N/mm}^2$. فاحسب :

- إجهاد الشد σ في قصبة الشد
- قطر المسار d
- عرض شريحة الرباط b



شكل (١٢)

١٣- قصبة شد مستدير ذو رأس أسطواني مصنوع من الفولاذ St 42 فإذا كان إجهاد الشد المسموح به $\sigma_{all} = 85 \text{ N/mm}^2$. احسب :

- قطر القصبة d
- قطر الرأس D إذا كان ($\sigma_{all} = D_{all}$) .
- ارتفاع الرأس h (المقاومة للقص) .

شكل (١٣)

١٤- مرفاق كالبين بالشكل ذو لولب مربع محمل بقوة $F = 150 \text{ N}$ والصلولة مصنوعة من البرونز وإن جهد القص المسموح به هو $\sigma_{all} = 25 \text{ N/mm}^2$. المطلوب حساب :

- إجهاد الضغط في القطع المستعرض لقلب لولب العمود
- عدد أبواب اللولب وارتفاع الصولدة h
- الضغط السطحي p بين جوانب اللولب .

شكل (١٤)

١- المطلوب حساب إجهادات القص المسموح بها في الأجزاء التالية :

الجرة	المسار	إصبع (تيلة)	برشام	مسار
المعدن	St 60	St 50 K	St 34	
الوحدة (N/mm ²)	130	115	85	

٢- حسبت مساحة المقطع اللازم لوصلة يقع عليها إجهاد قص فوجد أن قيمتها $A = 400 \text{ mm}^2$. والمطلوب حساب قيمة القطر المطلوب في الحالات الآتية :

- وصلة مفردة (ذات سطح قص واحد)
- وصلة مزدوجة (ذات سطحي قص)
- وصلة رباعية (ذات أربعة سطوح قص) .

٣- إحسب قطر مسار البرشام d باستخدام المعطيات الآتية : $\sigma_B = 340 \text{ N/mm}^2$ ، $F = 28000 \text{ N}$ ، عدد البرشامات $n = 4$ ، والإجهاد المسموح به $\sigma_{all} = 80 \text{ N/mm}^2$.

شكل (٣)

٤- المطلوب حساب الحمل المسموح به باستخدام المعطيات الآتية لوصلة برشام مزدوجة . $n = 3$ برشامات قطر كل منها $d = 15 \text{ mm}$ وإن جهد القص المسموح به هو $\sigma_{all} = 50 \text{ N/mm}^2$.

شكل (٤)

٥- قرصاً قارنة مثبتان بواسطة ستة ساميير ملولبة يزاوج إنزلاقي قطر كل منها 25 mm ، وتبلغ قيمة القوة المحيطية المنقولة في مستوى دائرة مراكز المسامير 120 kN . المطلوب حساب إجهاد القص σ المؤثر على المسامير .

شكل (٥)

٦- المطلوب تثبيت قصبة مقطعة على شكل زاوية في لوح معدني بواسطة ساميير برشام قطر كل منها 17 mm كا هو مبين بالرسم . $F = 64 \text{ kN}$.

أوجد عدد ساميير البرشام n اللازمة عندما يبلغ إجهاد القص المسموح به $\sigma_{all} = 60 \text{ N/mm}^2$.

٧- قصبة ضغط مكون من قصبين من الفولاذ مقطعاها على شكل زاوية ثبناً بواسطة أربعة ساميير برشام قطر كل منها $d = 13 \text{ mm}$. احسب قيمة قوة الضغط المسموح بها F إذا كان معدن البرشام هو St 34 . وإن جهد القص المسموح به هو $\sigma_{all} = 65 \text{ N/mm}^2$.


شكل (٧)

تمارين العملي


١) القص المستقيم

- خطوات العمل :

- ١) إزالة الرايش و استعمال الصاج إذا تطلب الأمر ذلك.
- ٢) اختبار التعامد للوح الصاج و علام (شنكرا) خطوط القص بفارق 5mm .
- ٣) القص على الخطوط باستخدام مقص عدل

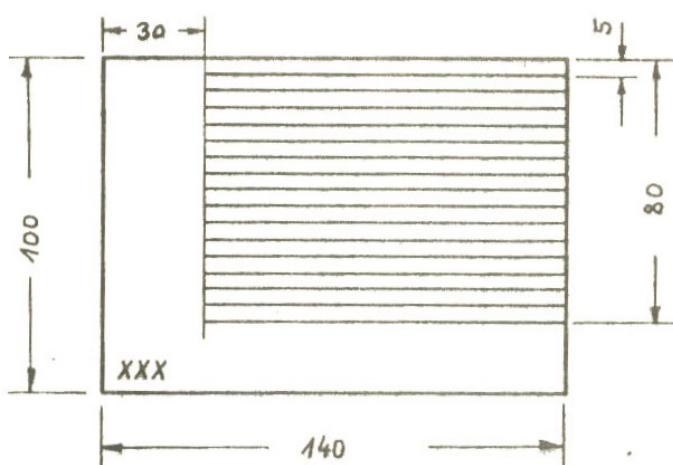


شكل ٥٣

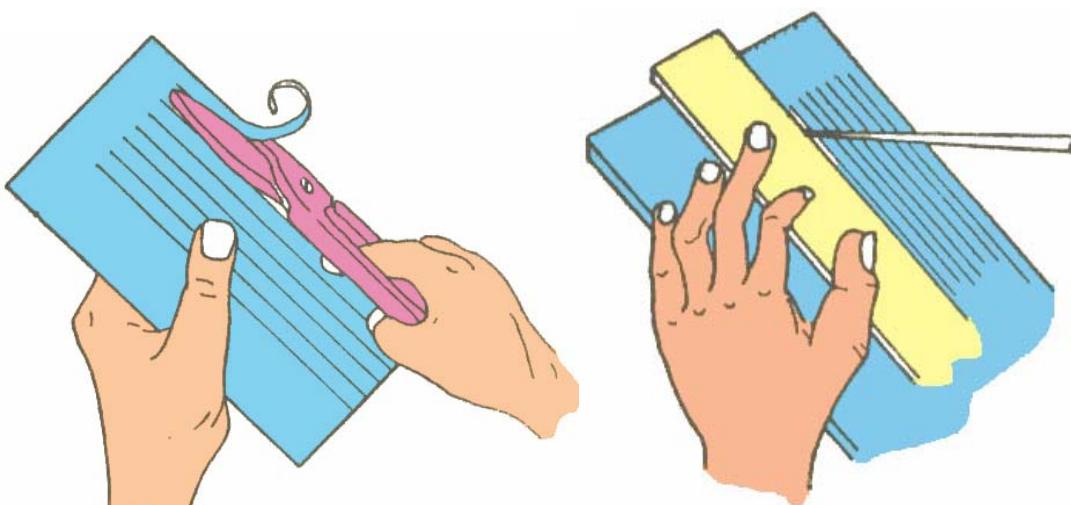


شكل ٥٤

٢) القص الدائري

- (١) إزالة الرأيش واستبعاد الصاج إذا تطلب الأمر ذلك.
- (٢) اختبار التعامد للوح الصاج وعلام (شنكرا) خطوط القص بفارق 5mm .
- (٣) القص على الخطوط باستخدام مقص عدل

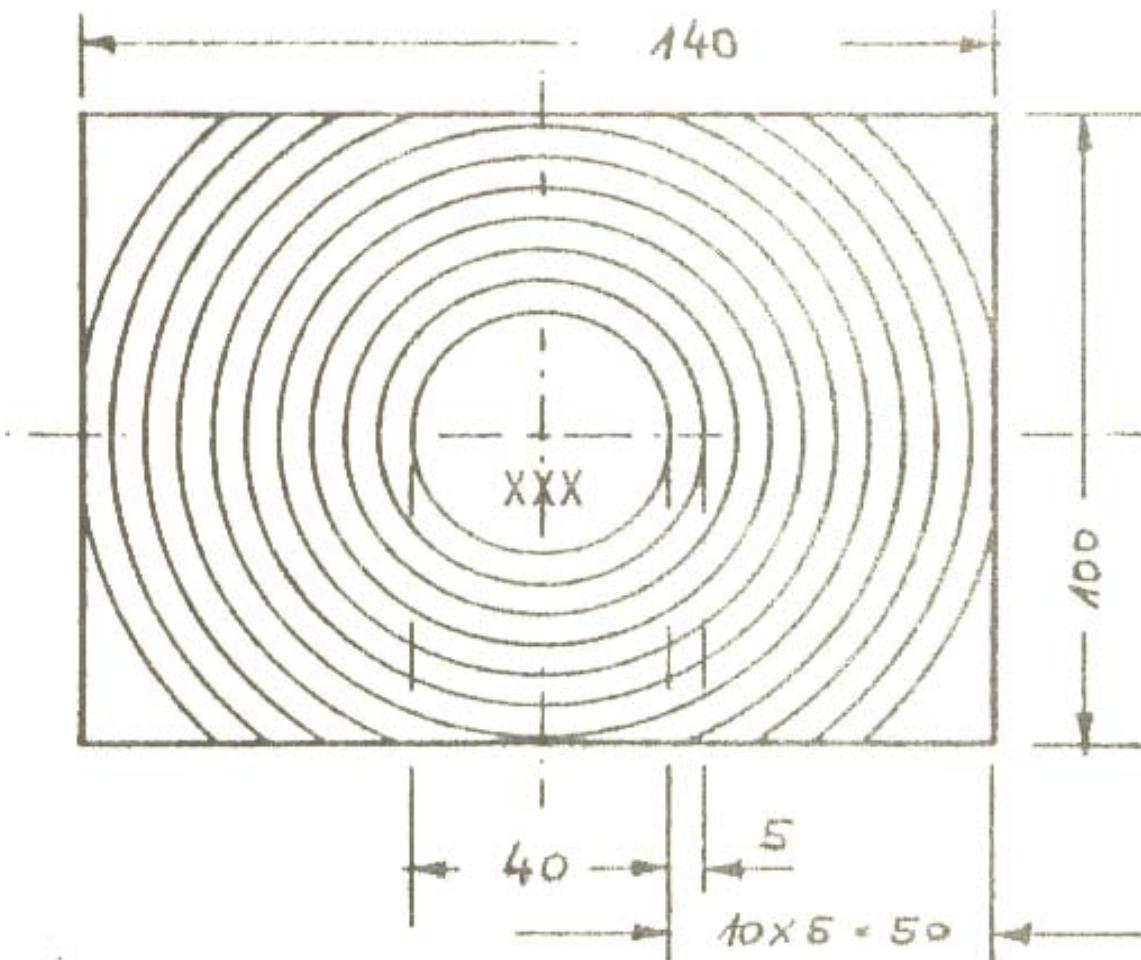


شكل ٥٥

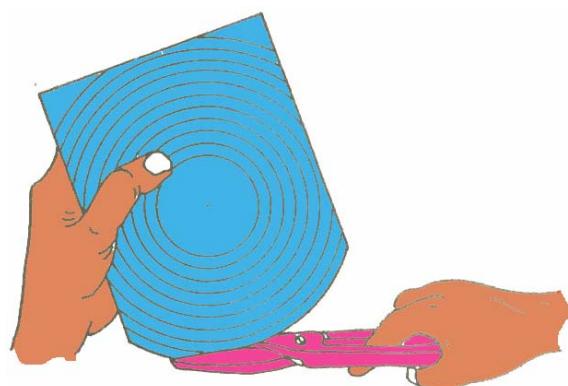


شكل ٥٦

٣) القاعدة

- (١) انقل الرسم على لوح الصاج
- (٢) قص اللوح كما في الشكل أدناه
- (٣) اعمل الثيات بزاوية 80°

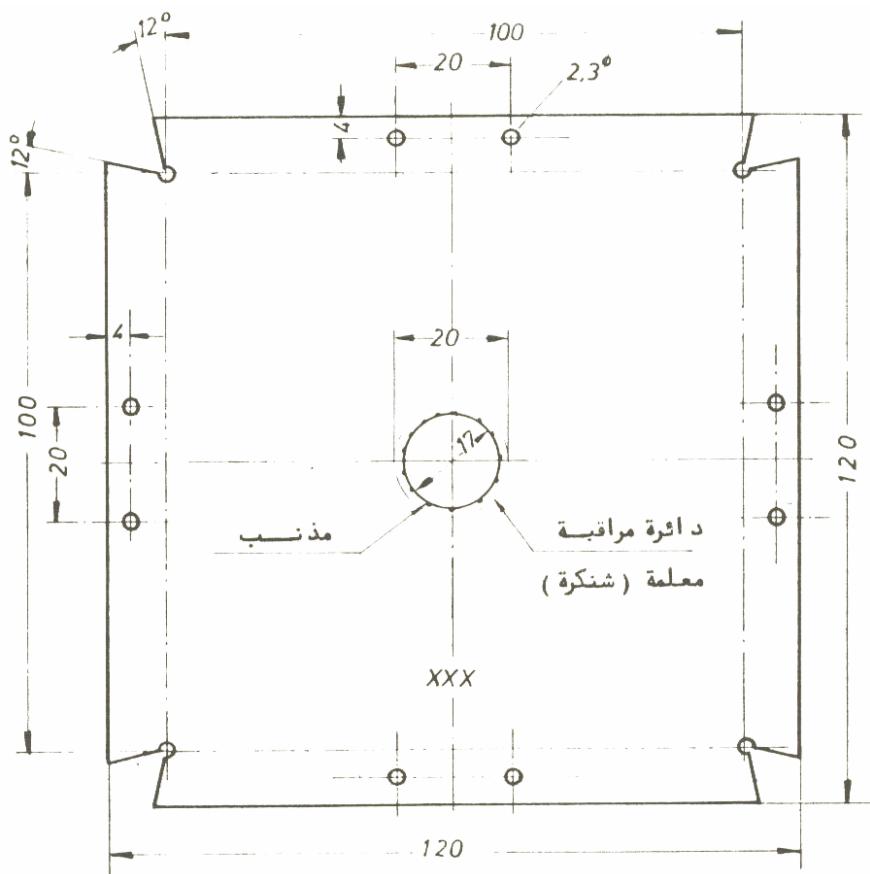

شكل 57

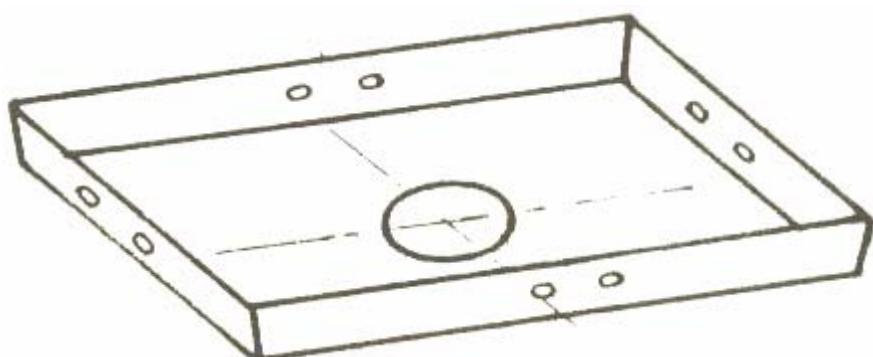

شكل 58

٤) الخزان

المطلوب تنفيذ وحدة تخزين ماء لبرادة مياه بابعاد التالية : - H40 W50 D50
حيث D تعني العمق W تعني العرض H تعني الارتفاع

طريقة التنفيذ

١) يقص لوح الصفيح إلى أجزاء بالمساحات التالية :

قطعتين 50×50 للغطاء العلوي والسفلي .

أربع قطع 40×50 للأغطية الجانبية .

شريط للغطاء بطول $= 3,14 \times 20 = 63\text{mm}$

قرص للغطاء العلوي بقطر 25mm

شريط ماسورة قطر 0.5 بوصة

٢) يفرغ الغطاء العلوي لعمل من الوسط بقطر 20mm


٣) يلحم الشريط على الفتحة بشكل قائم

٤) يثني القرص العلوي لعمل شفة بطول 2.5mm

٥) تجمع القطع مع بعضها بلحام الأكسجين


٦) يثبت أحد أجناب الخزان لعمل فتحة تصريف ويلحم فيها شريط ماسورة ماء قطر 0.5 بوصة

عمليات الحني

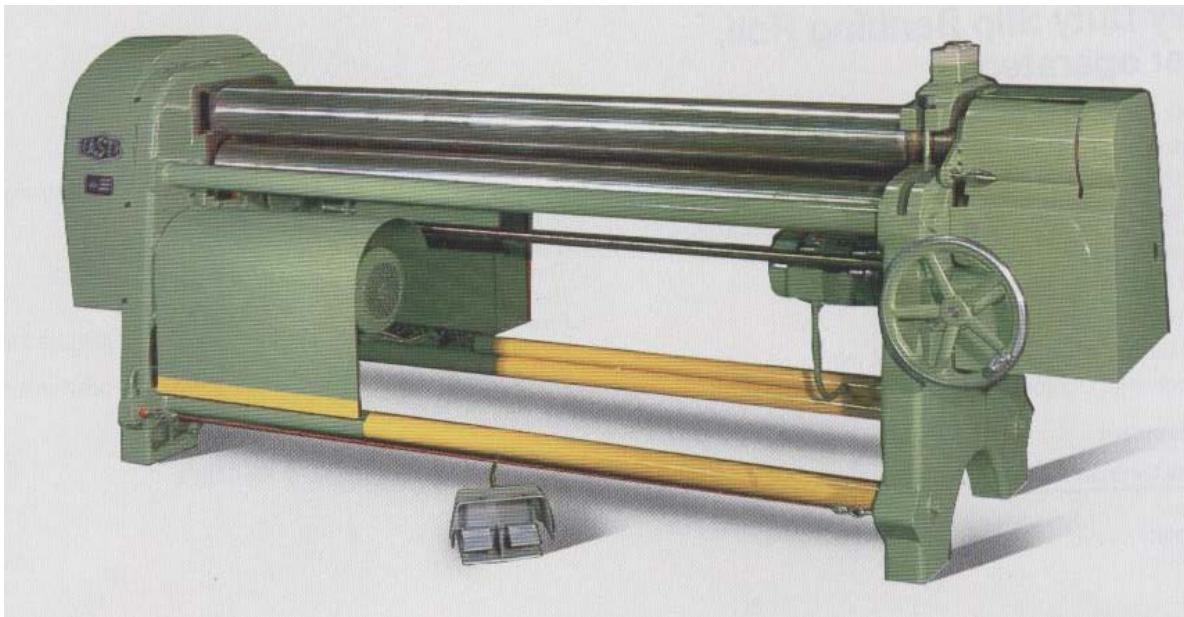


تم عملية الحني بالدلفين كما يلي: -


(١) إدخال لوح الصفيح عبر دلفين الماكينة ثم ضبط الماكينة على اللوح بتحريك دلفين الإسناد إلى أعلى.

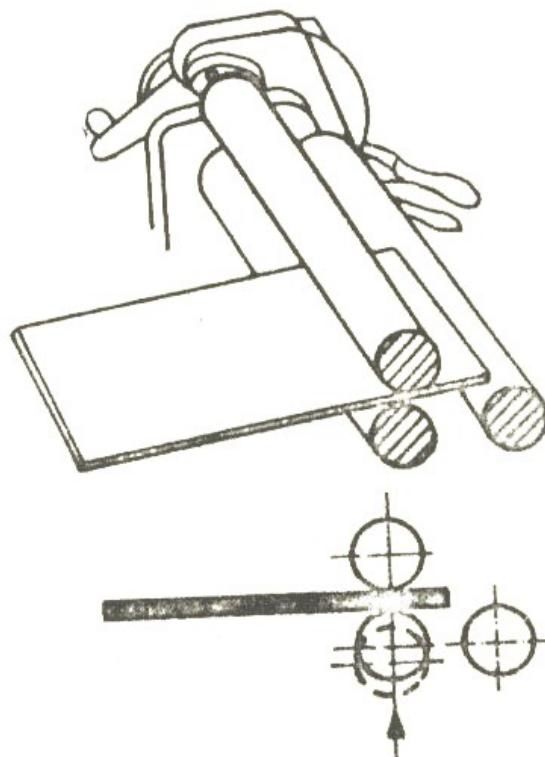


(٢) يرفع دلفين التوجيه حسب القطر المطلوب

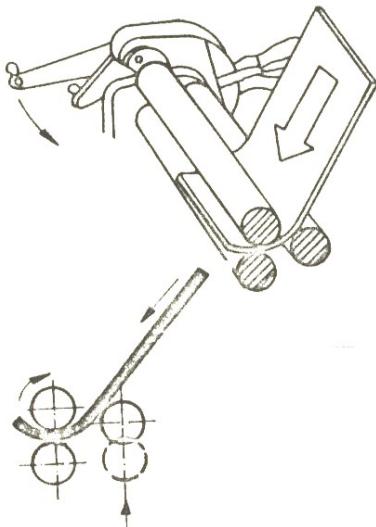

(٣) تكمل العملية حتى آخرها

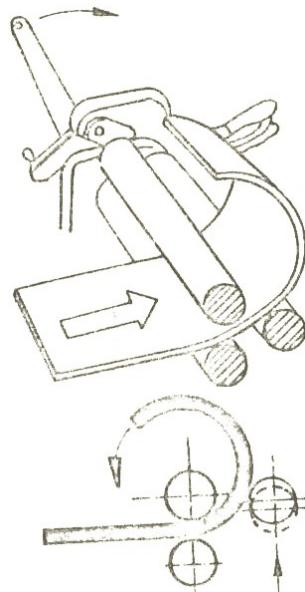


المطلوب عمل ماسورة من الصفيح بقطر 120mm مرة تلحم لحام دسرة وأخرى تلحم بالبرشام

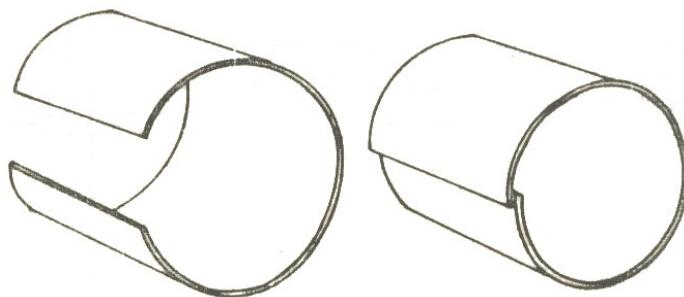


تمرين

- تنفيذ قمع كما في الشكل التالي :

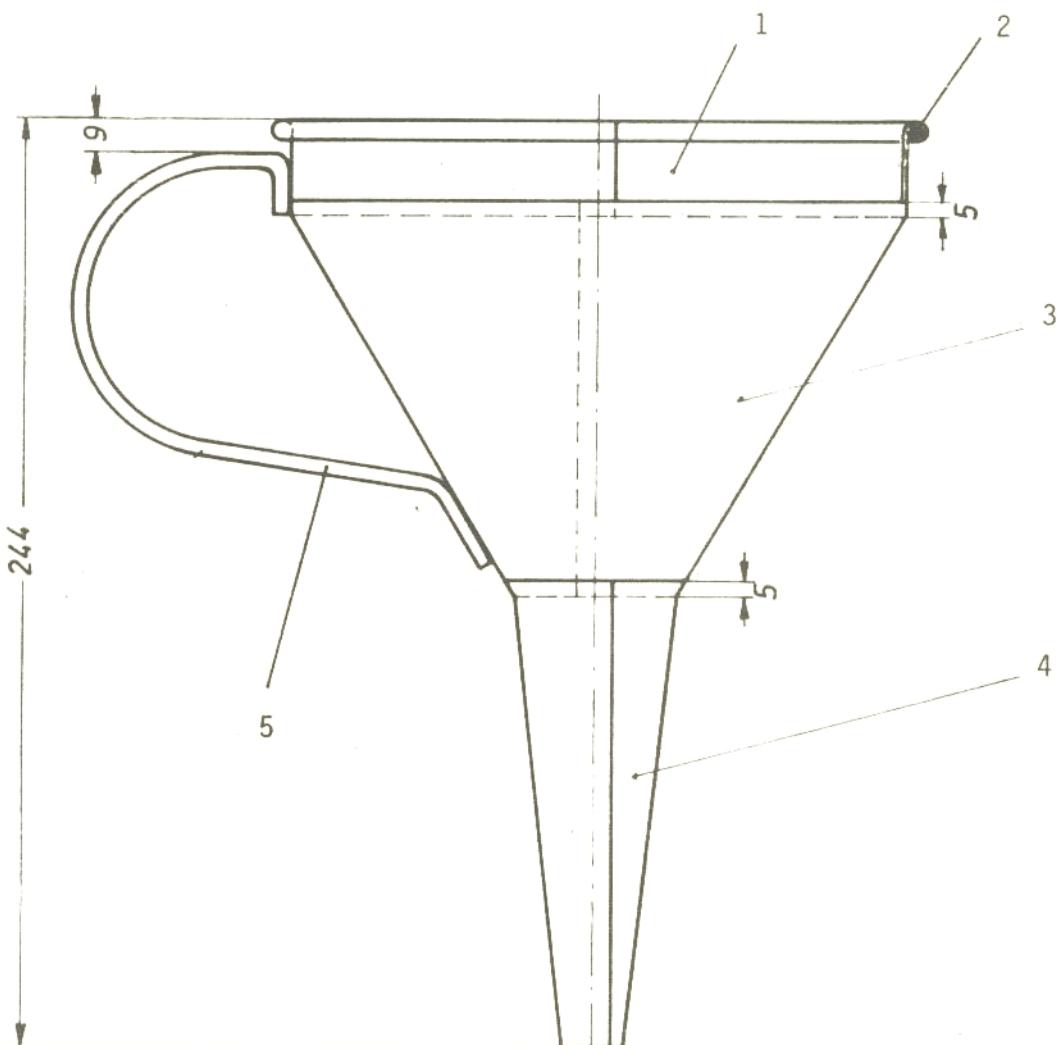


- | | |
|---|-------------|
| ١ | حرف القمع |
| ٢ | سلك ايلاج |
| ٣ | قمع التجميع |
| ٤ | قمع التصرير |
| ٥ | مقبض (يد) |


رسم يبين الجزء الأول والثاني وهما عبارة عن لوح صفيح وسلك تقوية

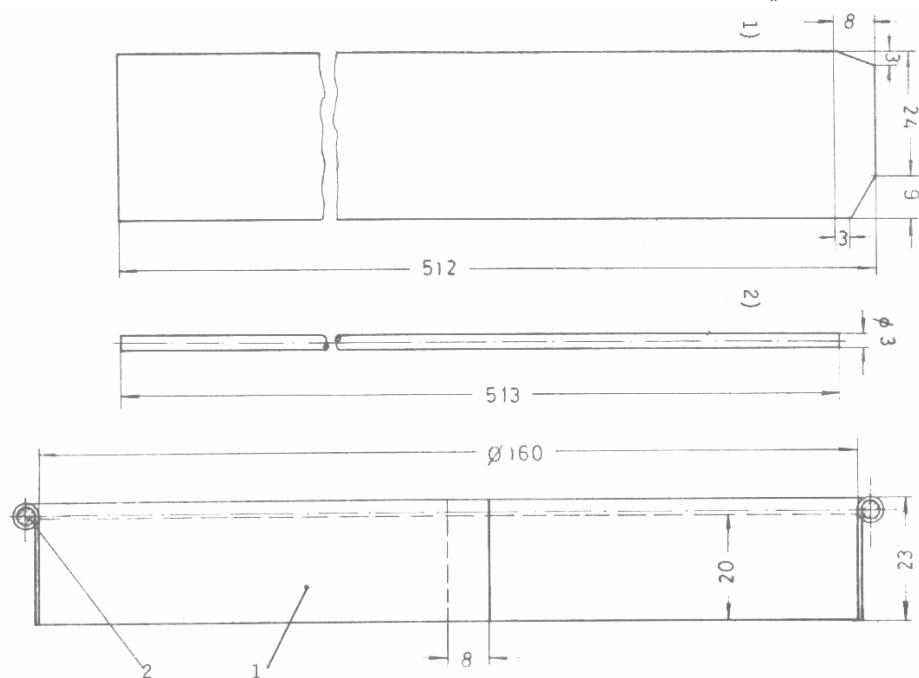


٢) رسم يبين إفراد الجزء رقم ٣

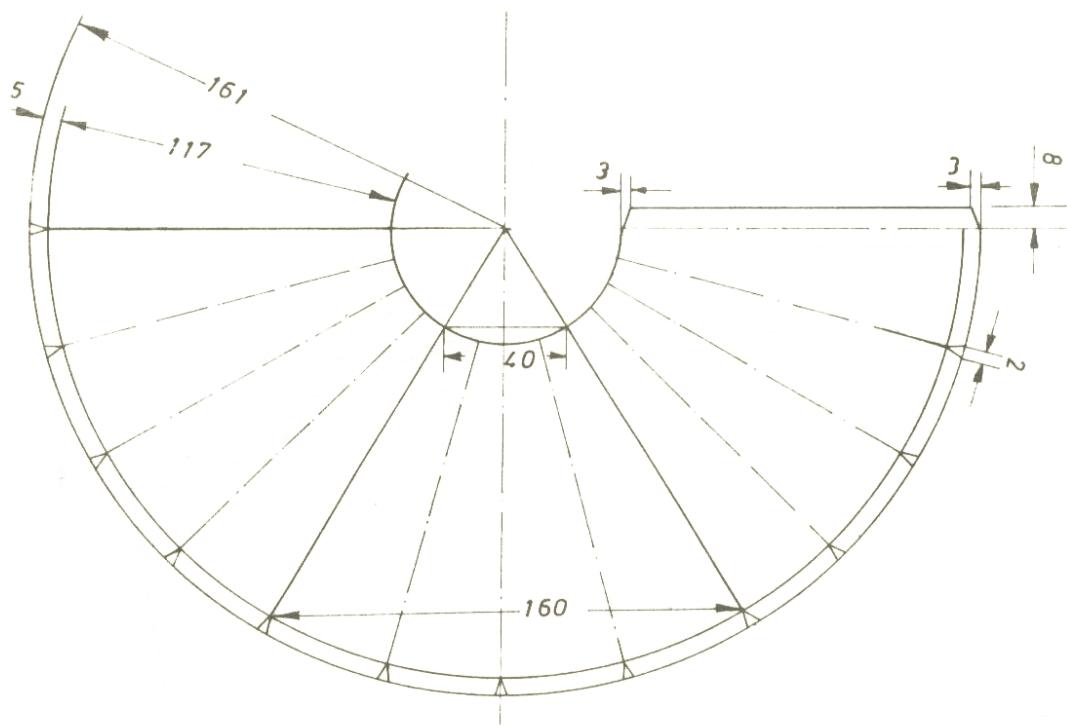

٤) إفراد الجزء رقم

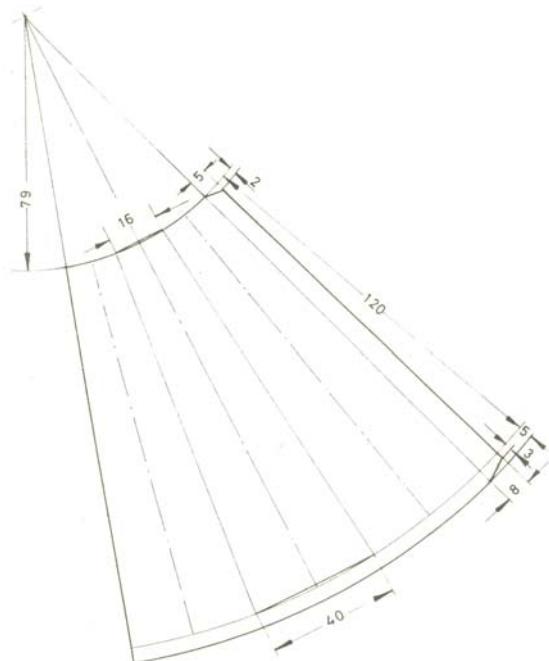

٤) رسم يبين المقبض

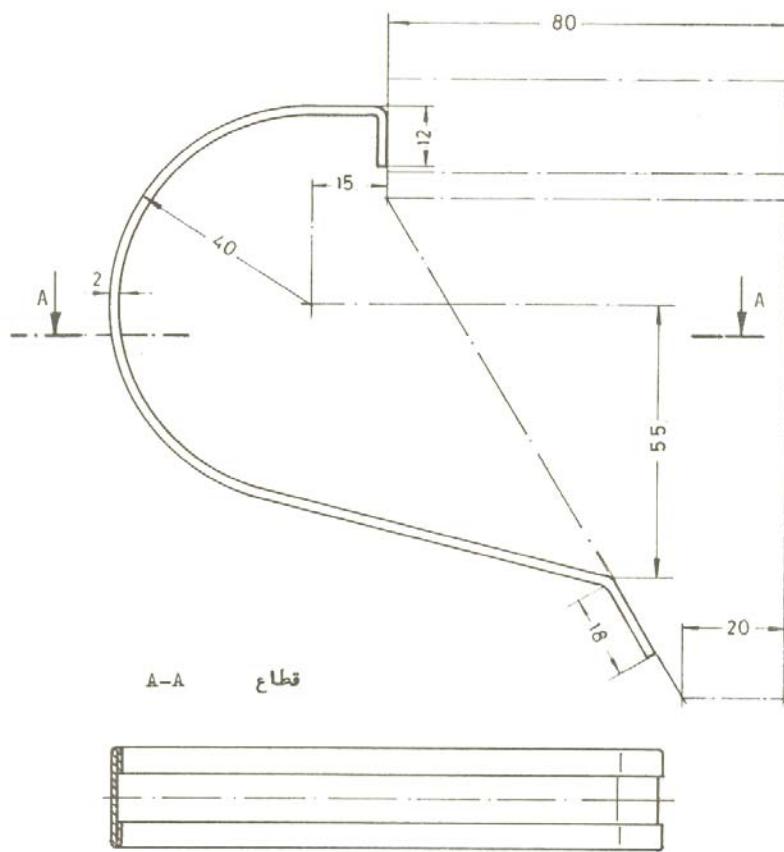



المنيوم وتشكيل وصفير

التشكيل

التشكيل

٢



الوحدة الثالثة

اسم الوحدة : التشكيل

الجذارة : التعرف على أجهزة وعمليات التشكيل .

الأهداف : أن يتعرف الطالب على أجهزة التشكيل و عمليات التشكيل العامة.

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل الطالب إلى إتقان الجذارة بنسبة ٨٠٪

الوقت المتوقع للتدريب على الجذارة : ٥٠ حصة

الوسائل المساعدة : أجهزة قص وتخريم و حني

متطلبات الجذارة : تشغيل أجهزة التشكيل و التعرف على متطلبات التشكيل

المقدمة

يعتبر التشكيل من أهم العمليات الإنتاجية ويدرس الطالب في هذه الوحدة نظرية عن أساسيات عمليات التشكيل فيما يتعلق بالتغيير البنيوي في تركيب المواد المعرضة للإجهادات و حد المرونة واللدونة وشرح منحنى الإجهاد و لانفعال .
وبعض الحسابات المتعلقة بالأطوال المفردة للمشغولات ، وطرق التحرير و القص وتنفيذ بعض التمارين.

عمليات التشكيل

هي عملية تغيير الخام من شكل إلى آخر بإحداث تغيير لدن في المادة عن طريق الحرارة أو القوة بحيث تحافظ القطعة بشكلها الجديد.

تمييز المواد المعدنية بقابليتها للتشكيل ولكن تختلف درجة هذه القابلية ، فبعض المواد لها قابلية تشكيل لدن عالية وبعضها لها قابلية تشكيل.


أولاً : التشكيل المرن :

يؤدي التحميل بقوه صغيرة إلى حدوث تشوه مرن حيث تزداد الأبعاد بين الذرات في الشبكة الالبلورية فتتمدد الحبيبات وإذا تم إزالة الحمل فان الذرات تتقارب وتعود إلى أماكنها الأصلية.
إذاً نستنتج أن التشكيل المرن هو:

رجوع المادة إلى حالتها الأصلية بعد زوال الحمل المؤثر

ثانياً : التشكيل اللدن:

وفيه تغير أبعاد المادة المشكّلة بصورة دائمة أي لا يزول التشكيل بعد زوال قوة التحميل وينبغي أن لا يتعدى التحميل النقطة (ك) والتي بعدها سوف تكسر المادة .

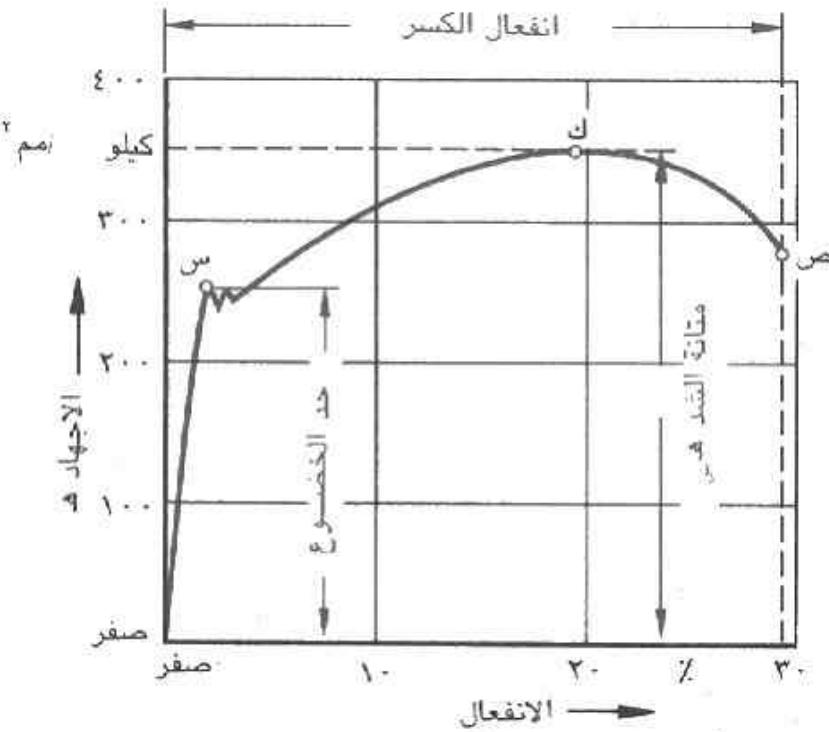

شكل 59

شرح منحنى الانفعال والاجهاد

يوضح المنحنى العلاقة بين الانفعال (التغير في الاستطالة على الطول الأصلي) والإجهاد (القوة المؤثرة على المساحة المعرضة للقوة)

والعلاقة فيه تتم وفق ما يأتي :

١) عندما يكون الإجهاد = ٠ فإن الاستطالة = ٠

٢) عند زيادة الإجهاد تبدأ الاستطالة ، وعند إزالة هذه القوة ترجع الاستطالة لتصبح = ٠ ، بمعنى أن التشكيل مرن.

٣) بعد الوصول إلى النقطة (س) والتي تعرف بنقطة حد الخضوع وهي زيادة الطول مع ثبات القوة يصبح التغير دائما لا يزول ويكون التشكيل في هذه الحالة لدنا .

٤) تستمر الاستطالة مع زيادة الإجهاد حتى يصل إلى النقطة ك (نقطة الكسر) .

٥) تقل القوة اللازمة لأحداث الاستطالة بعد النقطة ك (نتيجة صغر مقطع العينة) .

٦) عند الوصول إلى النقطة ص تهار العينة و تتكسر .

حساب الأطوال المفرودة للمشغولات

مقدمة

تسعى المصانع دائماً إلى تقليل التكاليف الصناعية بشتى الوسائل ، ومن ذلك تقليل الفوائد في الخام وهذا يعني التوفير في المستهلك خاصة بالنسبة للإنتاج الكمي . ويتم ذلك عن طريق ضبط حسابات أطوال المشغولات .

حساب الأطوال المفرودة

ولحساب الأطوال المفرودة يجب علينا أولاً أن نحسب الارتداد عند كل زاوية عن طريق القانون :

$$V = (f_1 \times r) + (f_2 \times s)$$

حيث

$$f_1 =$$

$$f_2 = r/s$$

$$r =$$

$$B =$$

$$V =$$

ثم نجد مجموع الارتدادات الكلية للزوايا المختلفة : V_T


ثم نجد مجموع الأطوال العدلة L ونعرض في القانون الأساسي : $L_T = L + V_T$

حيث

$$L =$$

$$L_T =$$

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots$$

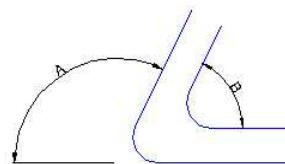


جدول يبين معامل الارتداد الخلفي f

أكبر من ٣,٨	أكبر من ٢,٤	أكبر من ١,٥	أكبر من ١	أكبر من ٠,٦٥	f_1	زاوية الحنى A	زاوية الفتح B
-0.4292	-0.5863	-0.7433	-0.9005	-1.0575	1.1416	180	0
-0.473	-0.6207	-0.778	-0.9312	-1.0838	1.0543	175	5
-0.5168	-0.6651	-0.8134	-0.9618	-1.1101	0.967	170	10
-0.5601	-0.7041	-0.8481	-0.9921	-1.1361	0.8798	165	15
-0.6037	-0.7433	-0.883	-1.0226	-1.1622	0.7925	160	20
-0.6474	-0.7858	-0.9179	-1.0532	-1.1884	0.7053	155	25
-0.691	-0.8282	-0.9527	-1.837	-1.2146	0.618	150	30
-0.7347	-0.8644	-0.9877	-1.1143	-1.2408	0.5308	145	35
-0.7783	-0.9005	-1.0226	-1.1448	-1.267	0.4435	140	40
-0.8219	-0.9397	-1.0575	-1.1753	-1.2931	0.3562	135	45
-0.8655	-0.979	-1.0924	-1.2059	-1.3193	0.2659	130	50
-0.9092	-1.0183	-1.1273	-1.2365	-1.3455	0.1817	125	55
-0.9528	-1.0575	-1.1622	-1.267	-1.3717	0.0944	120	60
-0.9968	-1.0971	-1.1947	-1.2973	-1.3981	0.0072	115	65
-1.0407	-1.1366	-1.2326	-1.3258	-1.4244	-0.008	110	70
-1.0837	-1.1753	-1.267	-1.3586	-1.402	-0.167	105	75
-1.1273	-1.2146	-1.3018	-1.3891	-1.4764	-0.255	100	80
-1.171	-1.2539	-1.3368	-1.4197	-1.502	-0.342	95	85
-1.2146	-1.2931	-1.3717	-1.4502	-1.5276	-0.429	0	90
-1.0909	-1.1651	-1.2393	-1.3134	-1.3876	-0.349	85	95
-0.9801	-1.0499	-1.1197	-1.1895	-1.2593	-0.282	80	100
-0.8801	-0.9455	-1.011	-1.0764	-1.1419	-0.226	75	105
-0.7896	-0.8506	-0.9117	-0.9728	-1.0339	-0.179	70	110
-0.6311	-0.6835	-0.7358	-0.7882	-0.8405	-0.108	60	120
-0.4963	-0.5399	-0.5836	-0.6272	-0.6708	-0.06	50	130
-0.3789	-0.4138	-0.4487	-0.4836	-0.5185	-0.03	40	140
-0.2741	-0.3003	-0.3265	-0.3526	-0.3788	-0.012	30	150
-0.1781	-0.1957	-0.213	-0.2305	-0.2479	-0.004	20	160
-0.877	-0.0946	-0.1052	-0.1139	-0.1226	-0.001	10	170
0	0	0	0	0	0	0	180

مثال

احسب الطول المفرد للشكل التالي

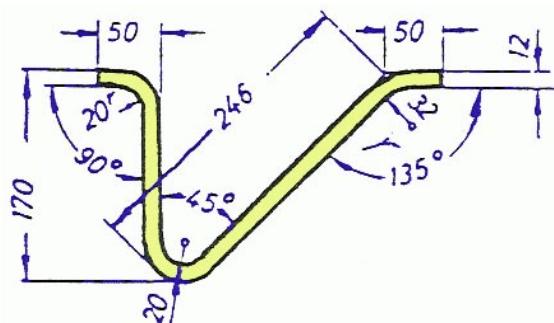

شكل ٦٠

الحل

بحسب أولاً الارتداد عند الزوايا كما يلي

الزاوية ٩٠

$$f_1 = -0.4292$$

$$r/s = 20/12 = 1.66$$

$$f_2 = -1.4502$$

$$v_1 = f_1 \underline{r} + f_2 \underline{s}$$

$$v_1 = (-0.4292 \underline{r} - 20) + (-1.3717 \underline{s} - 12)$$

$$v_1 = (-8.584) + (-16.4604) = -25$$

الزاوية ٤٥

$$f_1 = 0.3562$$

$$r/s = 20/12 = 1.66$$

$$f_2 = -1.0575$$

$$v = f_1 \underline{r} + f_2 \underline{s}$$

$$v_2 = (0.3562 \underline{r} - 20) + (-1.0575 \underline{s} - 12)$$

$$v_2 = (7.124) + (-12.69) = -5.6$$

الزاوية ١٣٥

لا يوجد في الجدول 135° فنأخذ القيمة الأقرب 140°

$$f_1 = -0.0298$$

$$r/s = 32/12 = 2.66$$

$$f_2 = -0.4138$$

$$v_3 = f_1 \ r + f_2 \ s$$

$$v_3 = (-0.0298 \ r - 32) + (-0.4138 \ s - 12) = -5.9$$

مجموع الارتدادات

$$V_T = (-25) + (-5.6) + (-5.9) = -37$$

مجموع الأطوال


$$L = 50 + 246 + 170 + 50 = 516$$

الطول المفرد

$$L = 516 + (-37) = 479 \text{ mm}$$

مثال ٢

احسب الطول المفرد للشكل التالي :

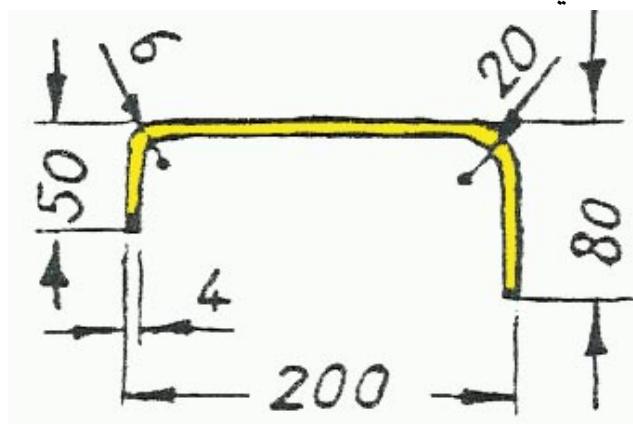

شكل 61

$$2 - \beta = 90^\circ$$

$$f1 = 04292$$

$$\frac{r}{s} = \frac{20}{4} = 5$$

$$f2 = -1.2146$$

$$V = (f1 \times r) + (f2 \times s)$$

$$V = (-0.4292 \times 20) + (-1.2146 \times 4)$$

$$V = -8.54 + 4.858$$

$$V = -13.4$$

$$1 - \beta = 90^\circ$$

$$f1 = -0.4292$$

$$\frac{r}{s} = \frac{6}{4} = 1.5$$

$$f2 = -1.4502$$

$$V = (f1 \times r) + (f2 \times s)$$

$$V = (-0.4292 \times 6) + (-1.4502 \times 4)$$

$$V = -2.5752 + (-5.4868)$$

$$V = 8.4$$

مجموع الارتدادات

$$V = 8.4 + (-13.4) = -22$$

مجموع الأطوال العدلة


$$50 + 200 + 80 = 330 \text{ mm}$$

الطول المفرد

$$L = 330 + (-22) = 308 \text{ mm}$$

تطبيق فصلي






احسب الطول المفرد للشكل التالي :

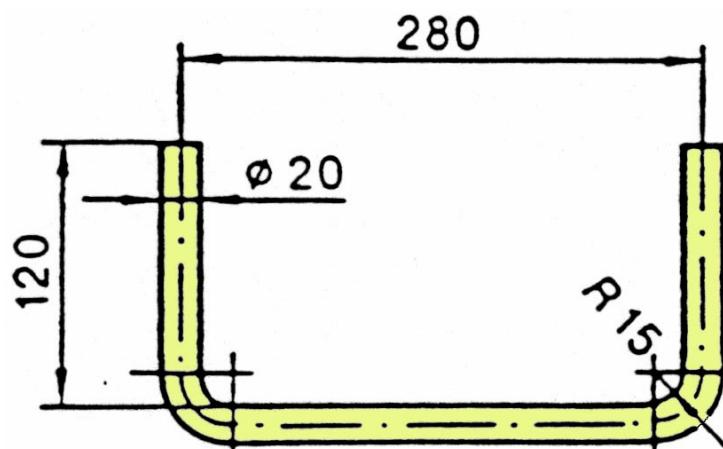

شكل 62

تمارين

احسب الأطوال المفردة لقطع الشغل الموضحة بالرسم

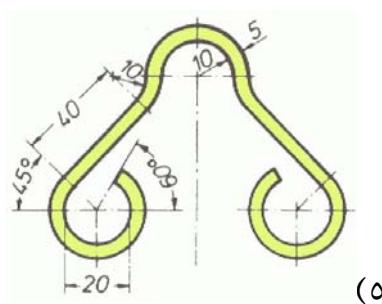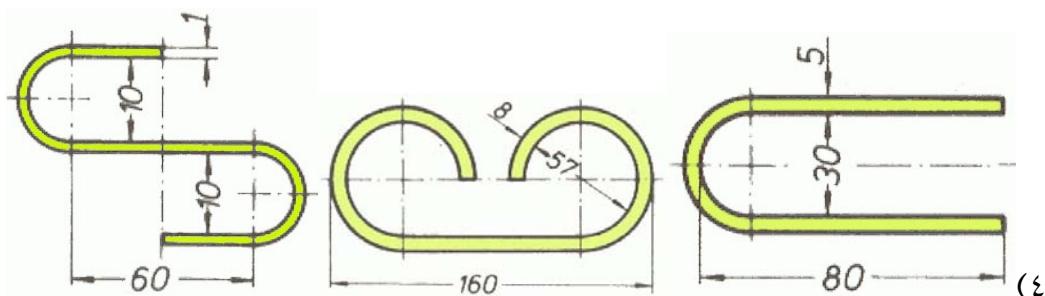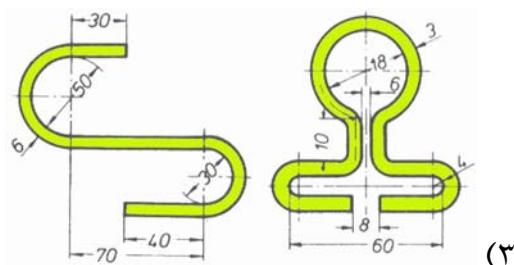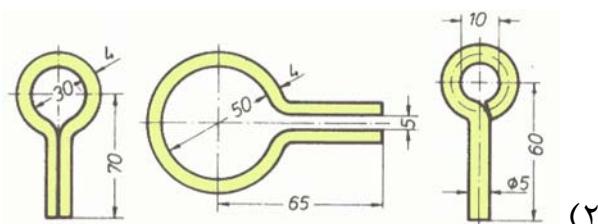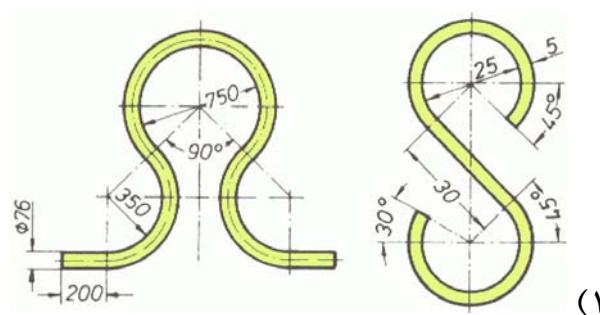

طرق تثبيت المشغولات والعدد ومساعدات التثبيت

تثبيت العدد

يتم تثبيت العدد على الماكينة في مكانها الخاص وقد يوجد في العدة دليل أو شطفة تبين اتجاه التركيب بحيث يمنع التركيب الخاطئ للعدة ، وتشد العدة على الماكينة بمساميرها الخاصة ولا يستخدم مسامر غير المسamar الخاص بها فقد تكون المسامير ذات مواصفات خاصة (كما سبق أن درست في المسامير الازواجية).


وفي حالة الأوزان العالية للعدد فإنه يقوم بتركيبها عدد من العمال وبمساعدة رافعات خاصة. المواد الخام يتم تركيبها على الملائم تحت أداة القطع مباشرة، وفي حال كان هناك موقع ثقب ثابت فإنه يوضع دليل يحدد موقع التثبيت في مكان ثابت ، القطع (المشغولات) الكبيرة يتم تثبيتها على الفرش بواسطة قامطة خاصة ، وفي المكاتب لا يثبت الخام عادة بل يوضع على المكتب دون تثبيت .

القطع والتخريم

تعتبر ماكينات التخريم آلات إنتاج كمي حيث تتكون هذه الآلية من سنبك علوي و قالب سفلي ، بمواصفات عالية الجودة مما يرفع من قدرتها الإنتاجية وبالتالي يرفع تكاليفها .

عملية التشغيل


- ١) يضغط السنبل على الصفيحة مما يؤدي إلى تكون حز .
- ٢) تبع杰 الصفيحة من أسفل باتجاه القالب .
- ٣) يزداد عمق القطع وتغلب قوة القص على قوة مقاومة القص للصفيحة .
- ٤) قبل تطابق السنبل مع القالب تفصل قطعة العمل .

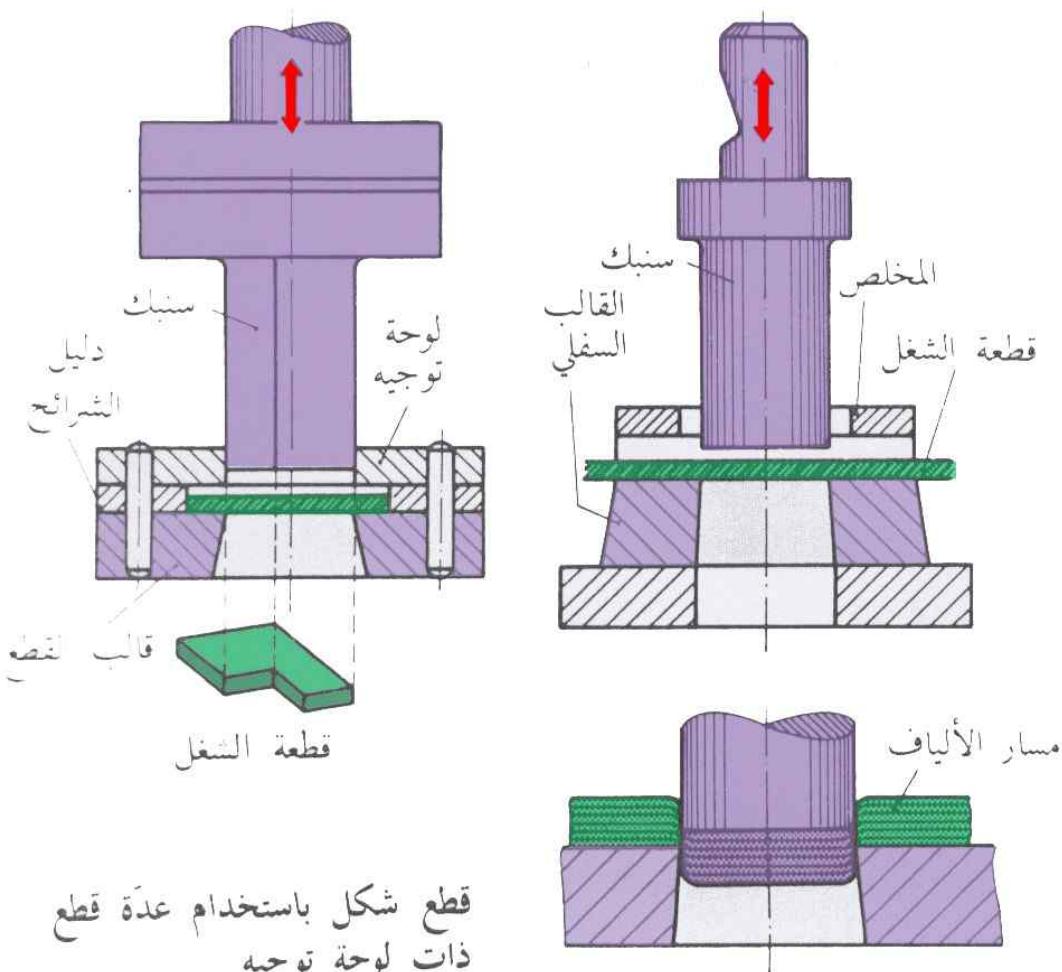

شكل 63

استخدامات عدد القطع

تستخدم عدد القطع الآلية لعمليات الفصل الشق أو التخريم أو القطع (شكل ٢٠).

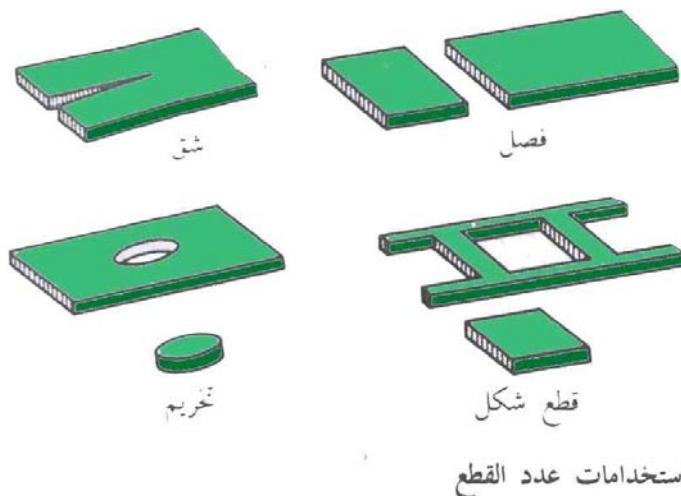

شكل 64

القطع في المصنع


تتكون عدة القطع من سنبك علوي وسنبل سفلي يتم وضع الخام على المكبس السفلي وينزل المكبس العلوي ويقوم بعملية القطع.



شكل 65



شكل 66 مكبس علوي

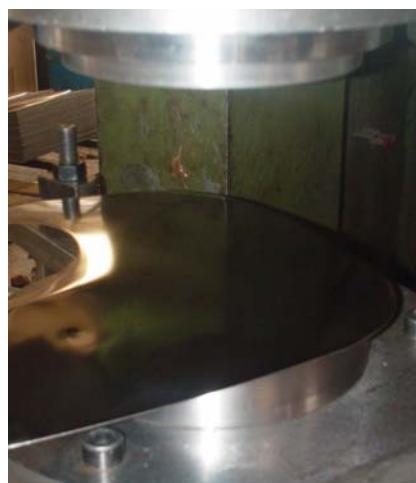

شكل 67 الخام يوضع على المكبس السفلي بدون تثبيت



شكل 68 المكبس بعد الكبس




شكل ٦٩ المنتج

ما كينات القطع

أولاً : عدة القطع المتتابع

تجمع عدد من السنابك المتتابعة في عدة واحدة .
تم أكثر من عملية قص واحدة في كل طرقة مكبس .
تغذية شريحة العمل يجب أن تكون دقيقة وثابتة
تحتوي الآلة على مسمار صد ليحدد مقدار تغلغل المادة في قطعة العمل .

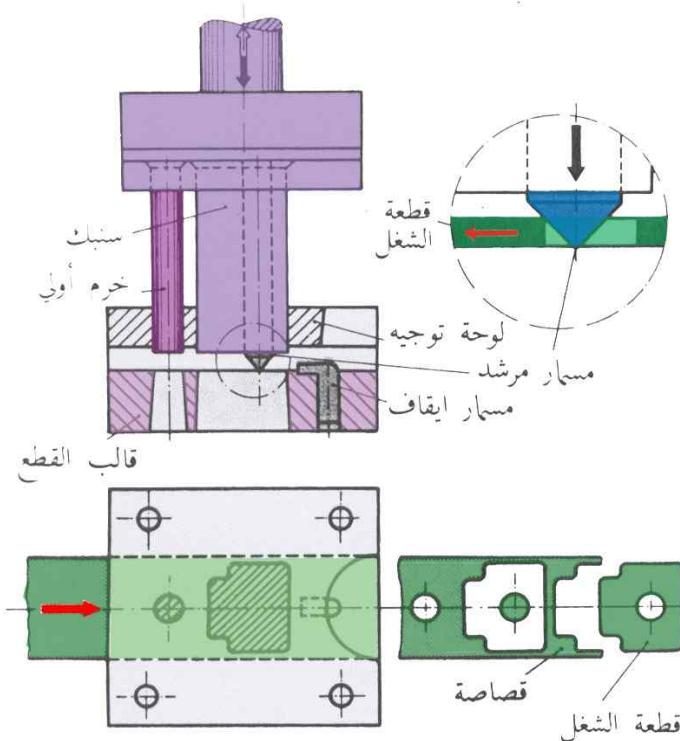


أسلوب عمل عدة قطع متتابع

شكل ٧٠

ثانياً : عدة القطع ذات أعمدة التوجيه

يتم توجيه السنبلك بواسطة أعمدة مصلدة تعرف بالدلائل أو أعمدة التوجيه ويكون عددها من اثنين إلى أربعة أعمدة وذلك حسب حجم العدة وتثبت هذه الأعمدة على الجزء السفلي وينزلق الجزء العلوي على هذه الأعمدة ، يوضع الخام تحت المخلص (باللون الاحمر) حيث يقوم المخلص بوظيفتين الاولى منع الخام من التعرج اثناء القص و الثانية تخلص السنبلك من بقايا عملية القص (شكل . ٢٧) .

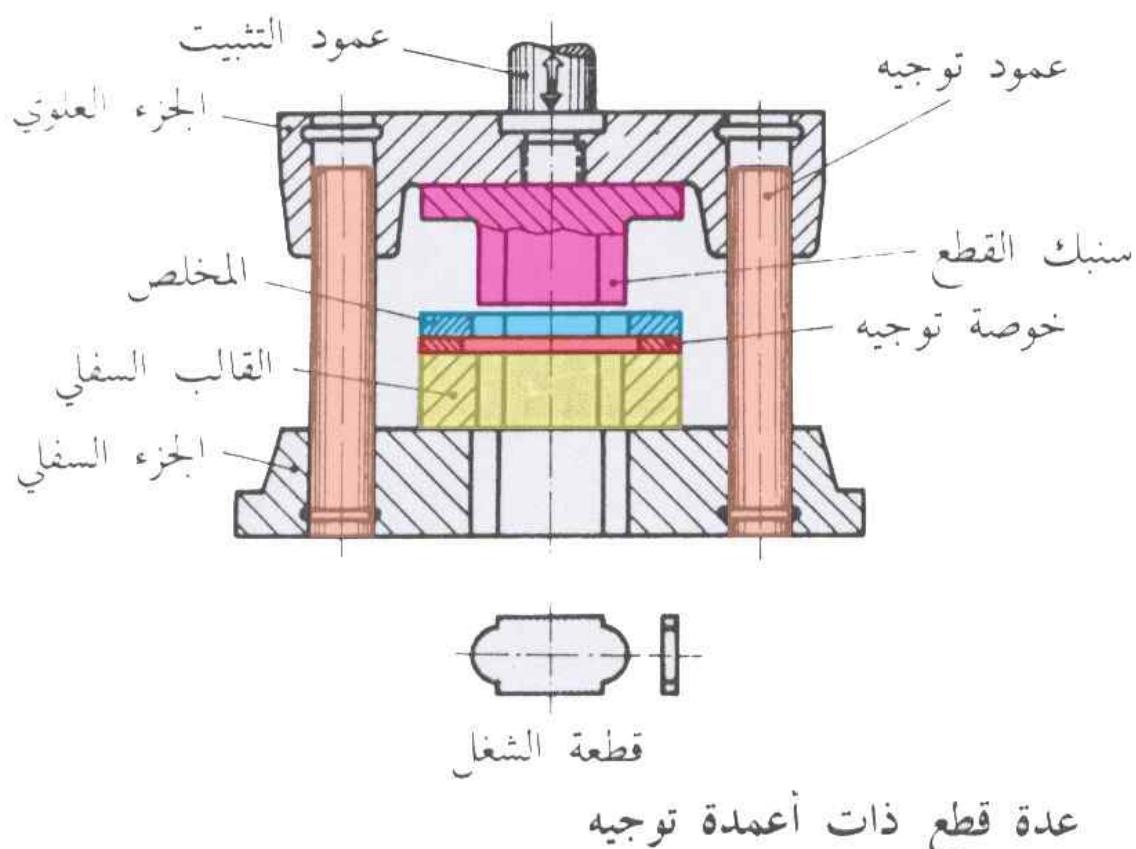


شكل ٧١

ثالثاً : عدة القطع المتكاملة

وتستخدم هذه الآلية في المشغولات التي يتطلب لها دقة كبيرة وإنتاج كمي .

يقوم السنبل الرئيسي بقطع الشكل الخارجي للقطعة كما يؤدي في نفس الوقت دور قالب علوي .
القالب يكون أيضاً سنبل سفلي للقالب العلوي مما يضمن ثبات صحة الشكل الداخلي نسبة للشكل
الخارجي .

يقوم القاذف (الطارد) بدفع المنتج خارج القالب والسنبل ويقوم أيضاً بدور الدليل للسنبل .
تعتمد دقة العمل على دقة العدة ذاتها .

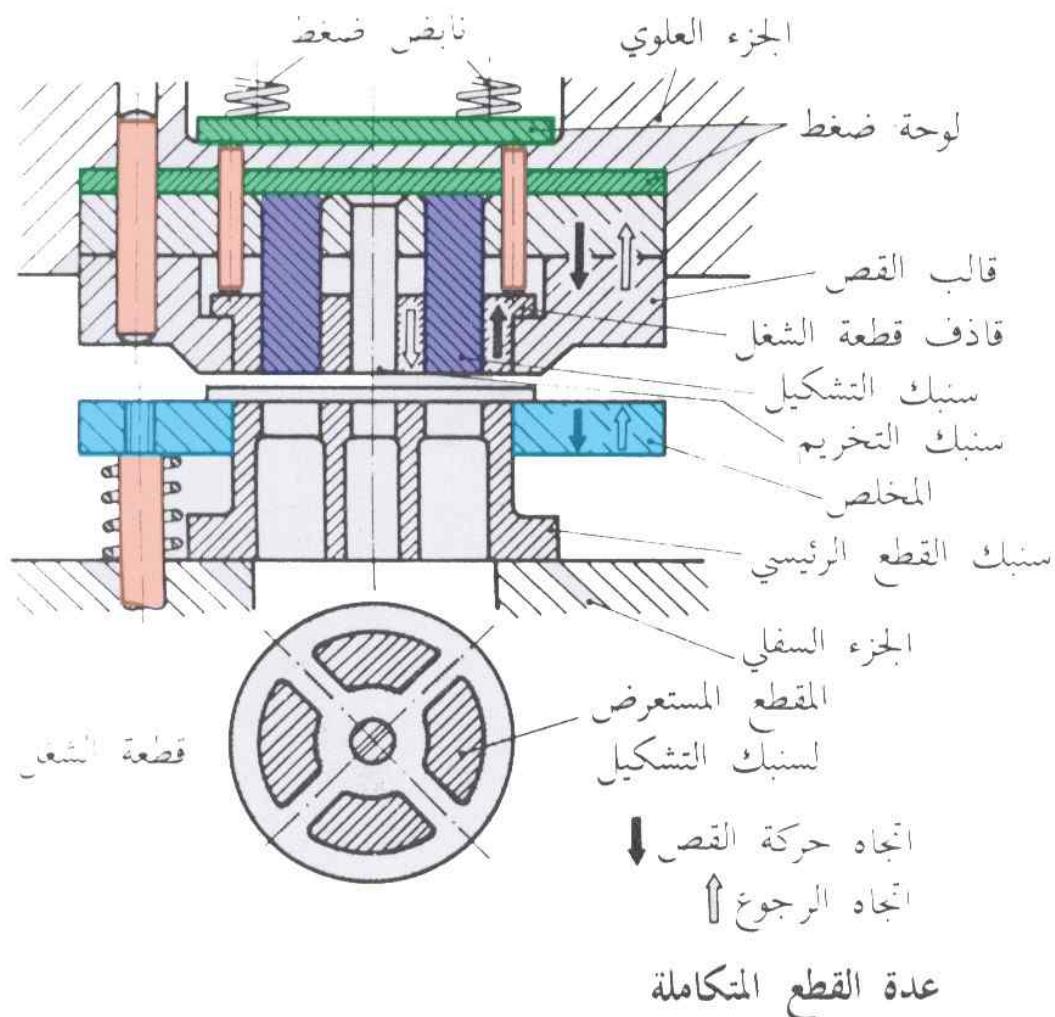

شكل 72

رابعاً : عدد القطع السكينية


تستخدم لقطع الأشكال الخارجية والداخلية .

يمكن استخدامها للمواد الطيرية مثل المطاط والجلد وأيضاً الألمنيوم .

يستخدم لعملية القطع سبكين على هيئة سكين بزاوية إسفين مقدارها 20°

يكون حرف السبك للخارج عند التشكيل (الهدف قطعه متقوبه) وداخل عند التخريم الهدف (قطع دائرية)

تستخدم لحماية الحدود القاطعة طبقات من الخشب أو المطاط توضع تحت قطعة الشغل

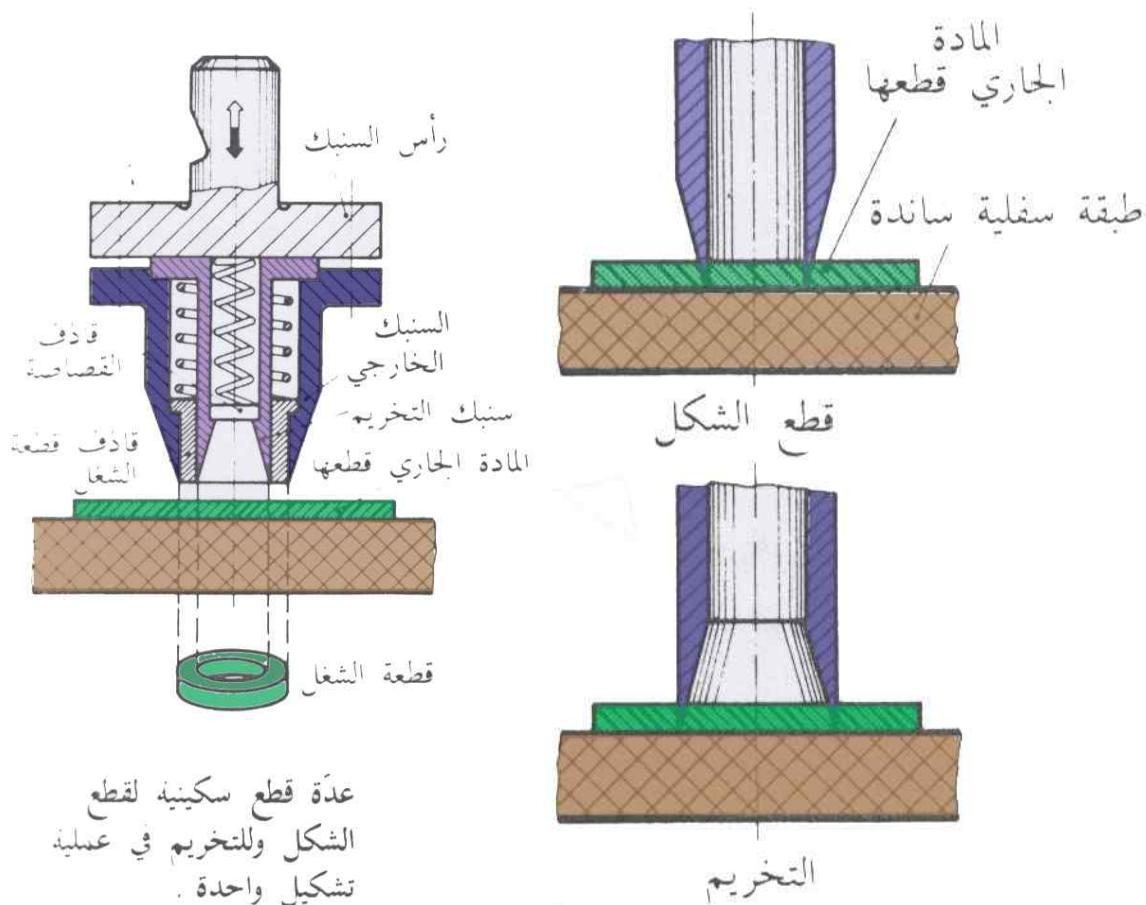

شكل ٧٣

التخريم في المصانع

تتكون عدة التخريم من مكبس علوي و دليل و طبقة سفلية يتم وضع الخام تحت الدليل ثم ينزل المكبس على الخام و تخرج المقصوصات من الاسفل.



شكل ٧٤



شكل ٧٥



شكل ٧٦

تدريب عملي

المطلوب قص مقطع حرف T بطول يسمح بعمل دائرة بقطر 1m على ماكينة حني بالدلفين.



طريقة العمل

(١) يقاس طول المقطع بحساب محيط الدائرة التي قطرها 1m كما يلي:

$$3.14m = 1 \times 3,14$$

(٢) يقص المقطع على ماكينة قص المقاطع.

(٣) تختار مجموعة الدلفين الخاصة بمقطع حرف T وتركب على الماكينة



(٤) تضبط الدلفين لعمل حني بقطر 1m وذلك بتحريك الدلفين الأوسط ثم معايرة الدلفين الجانبية.

تدريب عملی

المطلوب استعمال عمود مثني بالدلافين لقطع حرف T

طريقة العمل

- (١) تختار مجموعة الدلافين الخاصة بقطع حرف T وتركيب على الماكينة
- (٢) تضبط الدلافين للاستعمال .

تدريب عملی

المطلوب عمل قوس كامل (نص دائرة) بقطر 50mm

تدريب عملی

المطلوب تحريم لوح حديد 25x25 بسمك 10mm ليلحm في نهاية عمود ليثبت على الأرض.

31	طرق تجميع القطاعات باستخدام أدوات التثبيت	2	المقدمة
31	التجميع بالمسامير	3	مقدمة الوحدة الأولى
32	التجميع بالضغط	4	الألمونيوم
35	إكسسوارات الألمنيوم	4	معرفة مواصفات موقع العمل
41	اللوالب	4	ترتيب الماكينة في الورش
41	المقاسات الرئيسية للوعلب	4	مواصفات جو العمل
42	رموز الجودة للمسامير الملوبلة والصواميل	5	الأمن والسلامة
			الشروط العامة الواجب توفرها في موقع العمل
42	تصنيف اللوالب	5	:
44	أنواع المسامير الملوبلة	5	أما الظروف التي يجب أن يهيئها العامل فهي:
44	المسامير الملوبلة ذات الرأس (1)	7	المعدات والألات الخاصة بالألمونيوم
45	المسامير الجاوبي:	7	المنشار اليدوي
46	الأصابع الملوبلة (3)	8	المنشار الكهربائي
47	: المسامير الملوبلة ذات الرأس المشقوب (4)	9	المفك
47	: مسامير الألواح المعدنية الملوبلة (5)	9	المفك المسدس (مفتاح الن)
48	مسامير تثبيت الأعمدة الأرضية (6)	10	المفك العادي
48	أخطاء العمل	11	مفتاح الصاملولة والمسمار
49	مفاهيم الربط	12	البرشام
	أكثر أنواع مفاتيح الربط انتشارا هي (شكل ٦٢)		
50		12	السليلكون
51	الربط بالبرشمة	13	ملازم الربط
51	ميزات البرشمة	13	عدد القلوظة
51	عيوب البرشمة	14	ملزمه
52	أنواع مسامير البرشام	14	المتقاب
52	(أ) مسامير البرشام العباء	15	الرسم
53	(ب) مسامير البرشام ذات الرأس	15	أدوات الرسم
54	مسمايات أجزاء مسمار البرشام	16	خطوط الرسم
54	خطوات عملية البرشمة	17	أنواع خطوط الرسم
55	وصلات البرشام	17	أنواع الأسهم
57	أخطاء البرشمة	19	مقاييس الرسم
57	٧ تمارين	20	تمرين
58	تمرين عمل	22	النشر
59	طريقة العمل (٣)	22	هدف عملية النشر
60	طريقة العمل (٤)	22	طرق نشر وقص الألمنيوم اليدوي
61	تمرين (٥)	22	زوايا المنشار
61	تمرين (٦)	23	تأثير المنشار
61	تمرين (٧)	23	العلاقة بين خطوة الأسنان ونوع المادة :
64	القديمة	24	قطع العر
64	الصفيح	24	التفليج (١)
64	معرفة مواصفات موقع العمل	24	التمويل (٢)
64	طريقة الإنتاج الغزير (١)	25	أنواع المنشير اليدوية :
64	طريقة الإنتاج المتقطع (٢)	25	منشير القوس :
65	الخززين	25	منشير المنحنيات :
65	الأدوات المستخدمة في إنتاج الصفيح	25	أنواع المنشير الآلية :
66	المطرقة	25	المنشير الشرطي :
66	مقصات الصفيح	26	المنشير الدائرية (الصينية) :
68	ماكينات القص	26	المنشير الترددية :
69	ماكينات الطي	26	قواعد العمل بالمنشار اليدوي :
70	ماكينات الثني	28	قطاعات الألمنيوم
71	معرفة طرق فحص وتجهيز الماكينات	29	نقب قطاعات الدرف
71	الخني	30	النقب بالمتقاب القائم

80	استخدام جداول الحني	83	المساحات المحدودة بخطوط مستقيمة
80	طرق ترتيب العمليات المتوازية	83	مثال ١
81	استخدام جداول العمل	83	الحل ١
81	المساحة	83	مثال ٢
		84	الحل ٢
107	قيمة إجهاد القص	84	مثال ٣
107	مثال (١)	84	الحل ٣
108	الحل (١)	84	مثال ٤
108	مثال (٢)	85	الحل ٤
108	الحل (٢)	86	تمارين على المساحات
108	مثال (٣)	86	مثال ١
109	الحل (٣)	87	الحل
109	مثال (٤)	88	تمارين
110	الحل (٤)	88	حساب مساحة الأفراد لأجسام منتظمة
110	امثلة على التخريم (التقطب بالقص)	89	الاسطوانة (١)
110	مثال ٥ :	90	المخروط الكامل (٢)
111	الحل (٥)	91	المخروط الناقص (٣)
112	تمارين على مقاومة إجهاد القص	92	الهرم
112	تمارين العملي	93	التمارين
113	القص المستقيم (١)	93	العزوم
114	القص الدائري (٢)	94	عزم الوران
115	القاعدة (٣)	94	رافعة ذات الذراعين
115	الخزان (٤)	94	أ - رافعة بذراعين مختلفين .
116	طريقة التنفيذ	94	ب - رافعة بذراعين متباينين .
118	عمليات الحني	95	
122	تمرين	95	مثال:
123	المقدمة	95	الحل (٢)
123	عمليات التشكيل	96	تمارين
123	أولا : التشكيل المرن :	96	الأفراد
124	ثانيا : التشكيل اللدن:	96	بسط المخروط
125	شرح منحنى الانتعال و الاجهاد	97	بسط المخروط الناقص
125	حساب الأطوال المفرودة للمشغولات	97	بسط الهرم رباعي
125	مقدمة	98	بسط موشور ناقص
127	حساب الأطوال المفرودة	98	تمرين
127	مثال	99	المطلوب
128	الحل	100	القص
130	مثال ٢	101	زوايا المقص
131	تمارين	101	ذراع القص
	طرق تثبيت المشغولات والعدد ومساعدات التثبيت	102	ميل سكين المقص
132	القطع والتخريم	102	مسافة الخلوص
133	عملية التشغيل	103	أنواع المقصات اليدوية
133	استخدامات عدد القطع	105	المقصات الآلية
135	القطع في المصانع	106	الحكم على عملية القص
139	ماكينات القطع	106	اجهاد القص
140	التخريم في المصانع	106	مقاومة إجهاد القص
140	تدريب عمل	71	عملية الحني
141	طريقة العمل	73	التغيير في البنية
141	تدريب عمل	74	مقاومة قطع الشغل للحني
141	طريقة العمل	75	قيمة نصف قطر الحني
141	تدريب عمل	80	بعض الأمثلة على عمليات الحني